



**СКИЗЭЛ**  
системы  
безопасности

**EAC**

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ  
ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
ЧЕТЫРЕХЗОННЫЙ  
ГЮРЗА-4К**

**Инструкция по монтажу, пуску,  
регулированию и обкатке**

**СНЛБ.425118.001 ИМ**

## Содержание

1 Общие указания .....	6
2 Меры безопасности .....	6
3 Подготовка извещателя к монтажу .....	7
3.1 Порядок транспортирования от места получения до места монтажа.....	7
3.2 Порядок проверки комплектности и осмотр внешнего вида.....	7
3.3 Варианты оборудования заграждений периметра .....	8
3.4 Требование к заграждению .....	8
4 Монтаж извещателя .....	9
4.1 Установка БОС .....	9
4.1.1 Общие указания.....	9
4.1.2 Монтаж БОС .....	10
4.2 Монтаж чувствительных элементов.....	11
4.2.1 Общие указания.....	11
4.2.2 Монтаж ЧЭ ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL, ТППбэп-10П SKICHEL на заграждение из сварных решетчатых 3-D панелей (рисунки 4.2 – 4.3) .....	11
4.2.3 Монтаж ЧЭ ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL или ТППбэп-10П SKICHEL на гибкое заграждение (козырек) из спирали АКЛ (рисунки 4.2, 4.7, 4.15).....	16
4.2.4 Монтаж ЧЭ под нажимным козырьком (рисунок 4.5) .....	16
4.2.5 Монтаж ЧЭ ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL или ТППбэп-10П SKICHEL на заграждение из сетки «Рабица».....	20
4.2.6 Монтаж ЧЭ ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL и ТППбэп-10П SKICHEL на заграждение из сетки ССЦП.....	23
4.2.7 Монтаж ЧЭ ТППЭп-10П SKICHEL или ТППбэп-10П SKICHEL на заграждение из профлиста.....	23
4.2.8 Монтаж ЧЭ ТППЭп-10П SKICHEL, ТППЭп-10Пх0,4 SKICHEL на деревянное ограждение .....	24
4.2.9 Монтаж ЧЭ ТППЭп-10П SKICHEL, ТППЭп-10Пх0,4 SKICHEL на ограждение из сварных (кованных) решеток (рисунок 4.12).....	28
4.3 Монтаж кабеля соединительного .....	33

4.3.1 Общие указания.....	33
4.3.2 Монтаж кабеля соединительного на заграждения.....	33
4.3.3 Монтаж кабеля соединительного на гибкое заграждение (ковырек) из спирали АКЛ.....	33
4.4 Монтаж кабелей в муфте переходной, муфте соединительной и оконечном устройстве .....	34
4.4.1 Общие указания.....	34
4.4.2 Монтаж кабеля ТППЭп в устройстве оконечном УО-001 .....	34
4.4.3 Монтаж кабелей ТППЭп в муфте соединительной .....	38
4.4.4 Монтаж кабелей ТППЭп и РК в муфте переходной.....	42
4.4.5 Монтаж кабеля сенсора СПВ-1Г с узлом крепления и кабелей соединительных в регуляторе чувствительности сенсора РЧС-Т.....	46
4.5 Оборудование ворот (калитки) .....	49
4.6 Оборудование ворот (калитки) с использованием пьезоэлектрического сенсора СПВ-1Г с узлом крепления .....	52
4.6.1 Общие указания.....	52
4.6.2 Порядок оборудования ворот (калиток) с использованием пьезоэлектрического сенсора СПВ-1Г с узлом крепления .....	52
5 Наладка,стыковка и испытания .....	56
5.1 Порядок подключения извещателя .....	56
6 Пуск (опробование).....	60
7 Регулирование.....	60
7.1 Общие сведения по настройке извещателя .....	60
7.2. Общая информация о функциях органов управления и регулировки БОС ...	60
7.2.1 Органы управления и регулировки БОС извещателя.....	60
7.2.2 Переключение диапазонов чувствительности извещателя.....	62
7.2.3 Регулировка чувствительности извещателя внутри диапазона.....	62
7.2.4 Включение и выключение сигнального светодиода .....	63
7.3 Порядок работы при настройке канала извещателя с ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL, ТППбэп-10П SKICHEL на заграждении из сварных решетчатых 3-D панелей .....	64
7.3.1 Подготовка БОС к работе:.....	64

7.3.2 Настройка обнаружительной способности извещателя: .....	65
7.4 Порядок работы при настройке извещателя на гибком заграждении (козырьке) из спирали АКЛ.....	66
7.4.1 Подготовка БОС к работе:.....	66
7.4.2 Настройка обнаружительной способности извещателя: .....	67
7.5 Порядок работы при настройке канала извещателя с ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL, ТППбЭп-10П SKICHEL на гибких заграждениях из сетки ССЦП и «Рабица».....	68
7.5.1 Подготовка БОС к работе:.....	68
7.5.2 Настройка обнаружительной способности извещателя: .....	69
7.6 Порядок работы при настройке извещателя на заграждении из профлиста... 70	
7.6.1 Подготовка БОС к работе:.....	70
7.6.2 Настройка обнаружительной способности извещателя: .....	70
7.7 Порядок настройки сенсоров, смонтированных на воротах (калитке), при организации отдельной зоны охраны .....	72
7.7.1 Подготовка БОС к работе:.....	72
7.7.2 Настройка чувствительности сенсоров.....	72
7.8 Порядок настройки сенсоров, смонтированных на воротах (калитке), при включении ворот (калитки) в единую зону охраны с участком заграждения периметра .....	76
7.8.1 Подготовка к работе:.....	76
7.8.2 Настройка чувствительности сенсоров:.....	76
8 Комплексная проверка.....	77
9 Обкатка .....	77
10 Сдача смонтированного и состыкованного изделия .....	77
Приложение А.....	78
(справочное).....	78
Материалы, приборы и инструмент, используемые при монтаже извещателя ....	78

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке предназначена для ознакомления с порядком монтажа на заграждения, включением (выключением), настройки и проверки функционирования извещателя охранного трибоэлектрического четырехзонного Гюрза-4К СНЛБ.425118.001 (далее - извещатель). При выполнении данных работ необходимо руководствоваться настоящей инструкцией.

В настоящей инструкции приняты следующие сокращения:

- |      |  |
|------|--|
| АКЛ  | – армированная колючая лента;                  |
| БОС  | – блок обработки сигналов;                     |
| ДК   | – дистанционный контроль;                      |
| ЗИП  | – запасные части, инструмент и принадлежности; |
| ИП   | – источник питания;                            |
| КМЧ  | – комплект монтажных частей                    |
| ПП   | – полипропиленовая (труба)                     |
| ППКО | – прибор приемно-контрольный охранный;         |
| РЭ   | – руководство по эксплуатации;                 |
| УО   | – устройство оконечное;                        |
| ЧЭ   | – чувствительный элемент;                      |
| ШС   | – шкаф сигнализации.                           |

## **1 Общие указания**

1.1 При проведении работ по монтажу, настройке и пуску извещателя совместно с требованиями, изложенными в настоящей инструкции, необходимо так же строго выполнять требования проектной документации и Руководства по эксплуатации на извещатель СНЛБ.425118.001 РЭ.

## **2 Меры безопасности**

2.1 Монтаж, настройку, эксплуатацию извещателя должен проводить персонал, изучивший настоящую Инструкцию, Руководство по эксплуатации на извещатель и допущенный к самостоятельной работе в установленном порядке.

2.2 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0.

2.3 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.1.004 при нарушении правил эксплуатации.

2.4 Извещатель не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

2.5 При монтаже извещателя следует выполнять требования инструкций по работе с электроустановками и работах на высоте.

2.6 Измерительные приборы и электроинструменты, включаемые в сеть переменного тока, должны быть надежно заземлены.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ, ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ И ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 10°C!**

### **3 Подготовка извещателя к монтажу**

#### **3.1 Порядок транспортирования от места получения до места монтажа**

3.1.1 Извещатель в транспортной таре предприятия-изготовителя может транспортироваться от места получения до места монтажа любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.) в том числе:

– автомобильным транспортом по дорогам с неусовершенствованным покрытием и без покрытия со скоростью до 50 км/ч, а на отдельных участках - до 20 км/ч, на расстояние до 500 км с жестким креплением транспортной тары на платформе;

– автомобильным транспортом по дорогам с усовершенствованным покрытием с жестким креплением транспортной тары на платформе;

– воздушным, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, железнодорожным и водным транспортом без ограничения расстояния, с закреплением транспортной тары в соответствии с правилами, установленными для транспорта данного вида.

#### **3.2 Порядок проверки комплектности и осмотр внешнего вида**

3.2.1 При поступлении извещателя с предприятия-изготовителя провести проверку технического состояния в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1 – Проверка технического состояния

Наименование проверки	Технические требования
1	2
Проверка комплектности извещателя	Соответствие разделу паспорта и контракта (договора)
Внешний осмотр БОС	Отсутствие механических повреждений, коррозии, наличие и целостность пломбы предприятия-изготовителя на крышке корпуса БОС
Внешний осмотр кабельного чувствительного элемента	Отсутствие механических повреждений, наличие герметизирующих заглушек на концах кабеля
Проверка комплектности и внешний осмотр комплектов муфт переходных и соединительных, устройств оконечных, сенсоров, РЧС-Т, кабеля соединительного	Соответствие комплектности, указанной в упаковочных листах. Отсутствие влаги внутри упаковки

### **3.3 Варианты оборудования заграждений периметра**

Извещатель позволяет осуществлять следующие варианты оборудования заграждений охраняемого периметра:

– оборудование гибких заграждений, выполненных из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ), сетки ССЦП, сетки «Рабицы», сварных решетчатых 3-Д панелей, колючей проволоки и других гибких материалов (рисунки 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.14);

– оборудование жестких заграждений, выполненных из металлических конструкций (сварные и кованые решетки, профильные металлические листы (рисунки 4.9, 4.12, 4.15), и т.п.), а также ограждений из дерева (рисунки 4.10, 4.11);

– оборудование дополнительных гибких заграждений (козырьков) (рисунки 4.2, 4.7, 4.15);

– оборудование заграждений нажимными козырьками (рисунки 4.5, 4.9, 4.10)

– оборудование ворот, калиток и т.п. (рисунки 4.43, 4.44, 4.45, 4.46).

### **3.4 Требование к заграждению**

3.4.1 Для обеспечения необходимой обнаружительной способности (регистрации заданных несанкционированных действий), высокой помехозащищенности (практически полного отсутствия ложных срабатываний) и заданных требований устойчивости к саботажным действиям

#### **НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ:**

– качество монтажа заграждения - устойчивость опор (предпочтительно бетонирование), жесткое крепление (без люфтов) панелей заграждения к опорам и между собой;

– устойчивость заграждения к воздействию ветровых нагрузок (воздействие ветра не должно приводить к покачиванию элементов заграждения с частотой около 1 Гц);

– однородность заграждения в пределах зоны охраны: заграждение на всем протяжении в пределах каждой зоны охраны должно иметь одинаковую конструкцию и должно быть выполнено из одинаковых материалов, т.к. при воздействии на различные участки неоднородного заграждения извещатель будет формировать сигналы различных уровней;

– равномерность и величину усилия натяжения гибких заграждений (сеток), линий колючей проволоки и несущих нитей барьеров из АКЛ.

3.4.2 Дополнительные требования к гибким козырькам:

- несущие нити проволоки (тросы), должны быть натянуты между кронштейнами с усилием не менее 70 кгс;

- несущие нити должны быть зафиксированы на каждом кронштейне во избежание постепенного ослабления натяжения нитей;

- каждый виток спирали АКЛ должен жестко крепиться к несущим нитям.

### 3.4.3 Дополнительные требования к заграждениям из сеток:

- диаметр сетчатого полотна должен быть не менее 2,5 мм;

- сетчатое полотно должно быть натянуто в горизонтальном направлении с усилием не менее 100 кгс;

- если на ранее установленном заграждении имеется провисание сетки, то ее необходимо закрепить вязальной проволокой к горизонтальным линиям троса или проволоки, натянутым с усилием не менее 100 кгс.

## 4 Монтаж извещателя

### 4.1 Установка БОС

#### 4.1.1 Общие указания

БОС рекомендуется устанавливать в металлических шкафах сигнализации (ШС) с целью создания механической защиты извещателя и возможности размещения дополнительного оборудования (тревожной кнопки, сетевого контроллера системы сбора и обработки информации и т.п.)

ШС должен размещаться на охраняемой территории.

Место установки ШС должно обеспечивать:

- удобство подключений и возможность периодического осмотра и регулировки БОС;

- устойчивость ШС – для исключения механических воздействий на соединительный кабель РК 50-2-16;

- расстояние до заграждения – не менее 1,5 м, для исключения использования ШС в качестве опоры, облегчающей преодоление заграждения и возможности несанкционированного проникновения в шкаф;

- минимально возможное расстояние до места расположения чувствительного элемента.

**Примечание –** Допускается установка БОС без ШС на бетонную плиту ограждения или на стену сооружения на охраняемой территории.

## 4.1.2 Монтаж БОС

4.1.2.1 Монтаж БОС в ШС проводится в следующей последовательности:

- произвести разметку под отверстия для крепления БОС (рисунок 4.1);

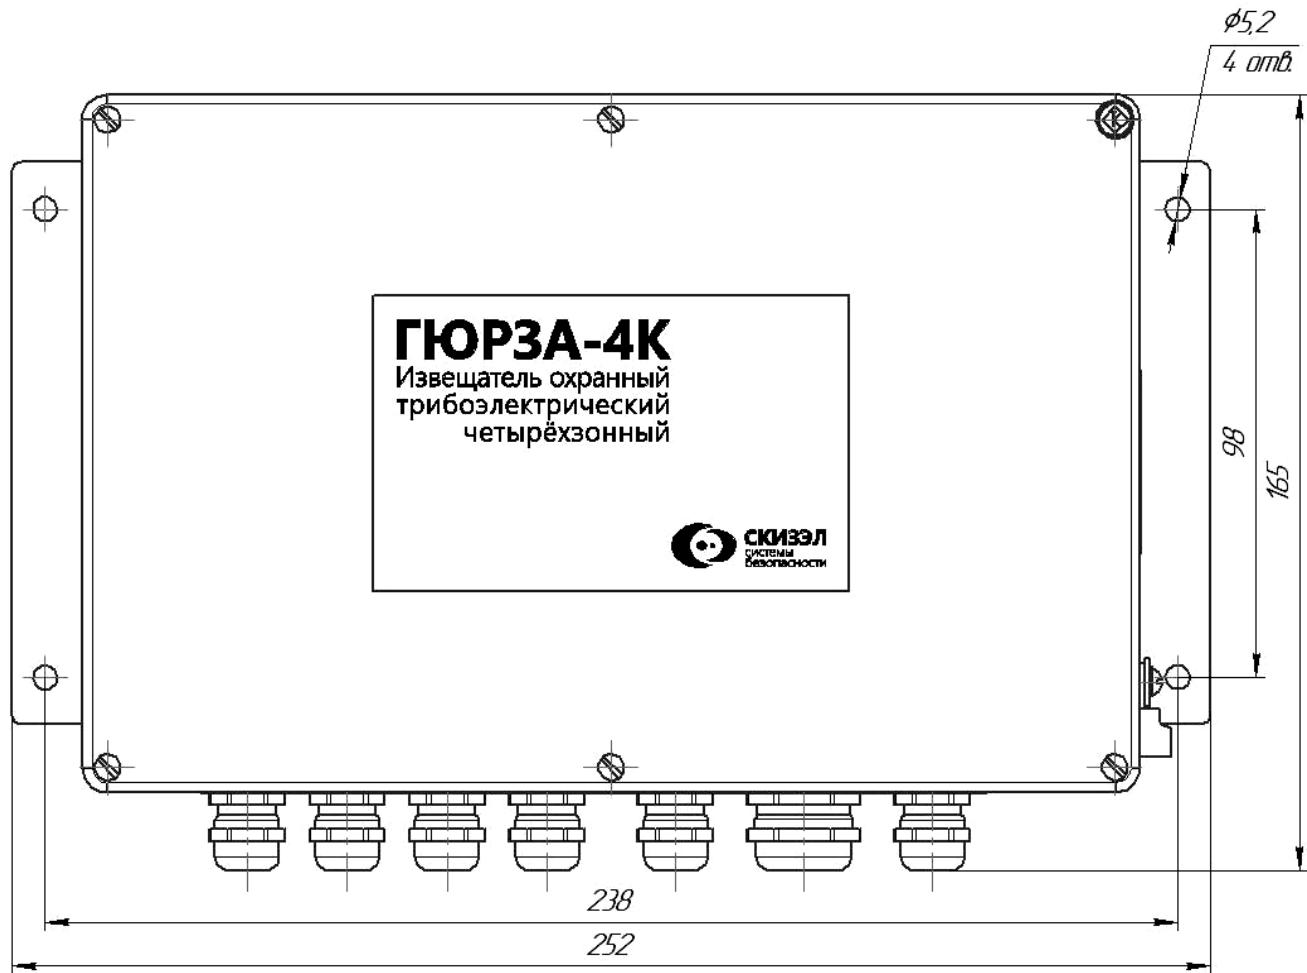


Рисунок 4.1

- закрепить БОС с помощью шурупов или винтов.

4.1.2.2 Установка БОС без ШС на бетонную плиту ограждения или на стену сооружения на охраняемой территории осуществляется аналогично (п. 4.1.2.1).

**ВНИМАНИЕ! БОС установить гермовводами вниз.**

4.1.2.3 Перечень инструментов и приспособлений, применяемых при монтаже извещателя, приведен в приложении А.

## **4.2 Монтаж чувствительных элементов**

### **4.2.1 Общие указания**

4.2.1.1 Монтаж чувствительного элемента необходимо производить:

- в соответствии с проектной документацией;
- при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10°C.

ЧЭ монтировать с внутренней стороны заграждения, если это не противоречит проекту.

**ВНИМАНИЕ! Запрещается использование любых пластиковых стяжек и хомутов (из пропилена, нейлона, ПВХ и иных видов пластмасс, в том числе «устойчивых к низким температурам и УФ-излучению») для крепления ЧЭ на полотне заграждения.**

Только рекомендуемые в эксплуатационной документации на извещатель способы крепления ЧЭ на полотно заграждения обеспечивают надежную работу смонтированного ЧЭ и извещателя в соответствии с заявленными в документации характеристиками в течение всего срока эксплуатации.

**Примечание -** Пластиковые стяжки и хомуты теряют свои прочностные характеристики под влиянием перепадов температур и солнечной радиации (как правило, уже через 1-2 года эксплуатации) и не обеспечивают надежной фиксации ЧЭ на полотне заграждения в течение многолетнего срока службы извещателя. Потеря прочности стяжек, их растяжение и разрушение приведет к дополнительным затратам из-за необходимости повторного крепления ЧЭ к полотну заграждения (проведения «перемонтажа»).

4.2.1.2 Типовые варианты монтажа ЧЭ на заграждения различных типов, приведены на рисунках 4.2 - 4.3, 4.7 – 4.15.


Оборудование поворотов заграждения – в соответствии с рисунком 4.4.

Оборудование выступающих опор - в соответствии с рисунком 4.6

#### **4.2.2 Монтаж ЧЭ ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL, ТППбэп-10П SKICHEL на заграждение из сварных решетчатых 3-Д панелей (рисунки 4.2 – 4.3)**


Монтаж ЧЭ на заграждение из сварных решетчатых 3-Д панелей проводится в следующей последовательности:

- проверить сопротивление изоляции чувствительного элемента (сопротивление изоляции между всеми жилами и экраном должно быть не менее 50 МОм);
- разложить чувствительный элемент с внутренней стороны заграждения без петель, обеспечив защиту концов ЧЭ от попадания влаги внутрь (установить герметизирующие заглушки или использовать ленту ПВХ);
- жестко закрепить чувствительный элемент на горизонтальном прутке секции заграждения путем скруток стальной оцинкованной термически обработанной проволоки (ГОСТ 3282) диаметром  $1,4 \div 1,6$  мм с шагом 0,3 – 0,4 м, с образованием «узлов напряжений» - мест акцентированного трибоэлектрического эффекта. Скрутку выполнять до начала видимой деформации оболочки трибокабеля, не приводящей к нарушению ее целостности (рисунки 4.2, 4.3);
- обход опор заграждения чувствительным элементом осуществлять таким образом, чтобы исключить касание ЧЭ опор (рисунок 4.4);
- оборудовать угловую опору более высокими петлями ЧЭ (рисунок 4.4).

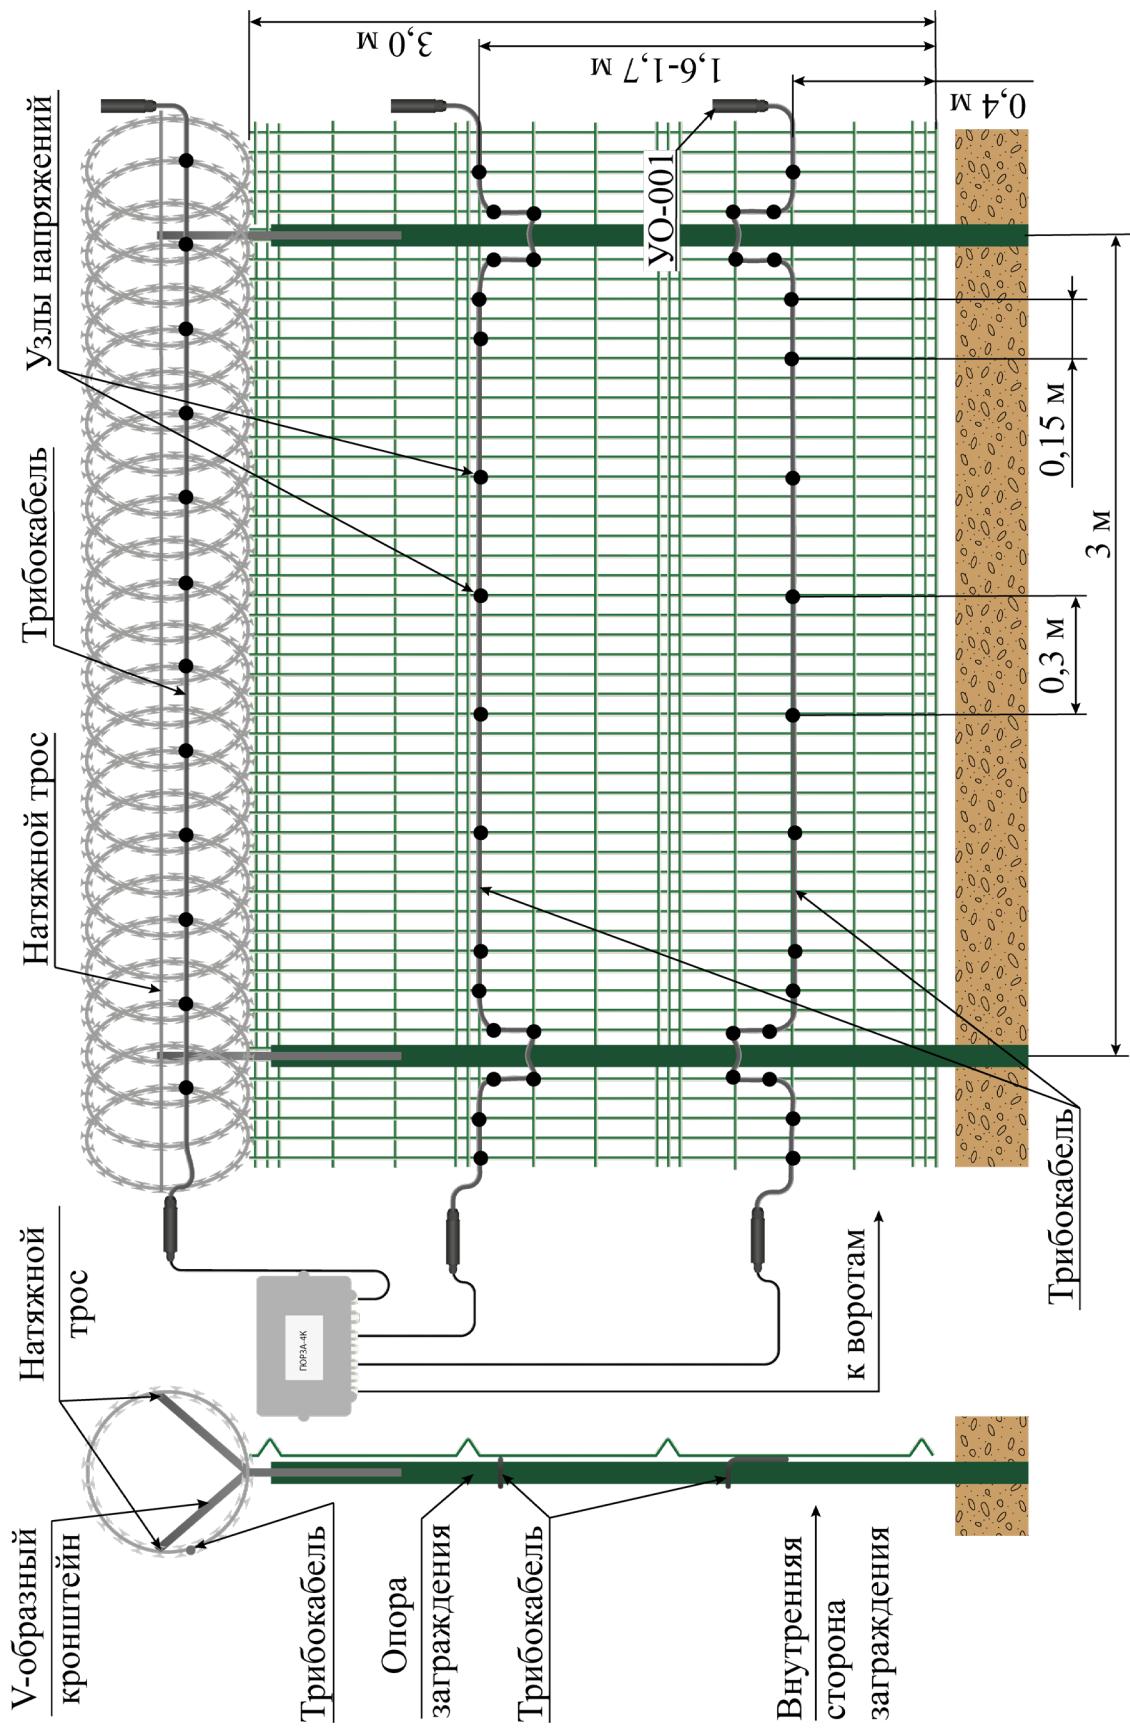

Длина зоны охраны до 440 м (с ЧЭ ТППБэп-10П SKICHEL до 880 м)

Рисунок 4.2 – Вариант прокладки ЧЭ (трибокабеля) на заграждении из сварных решетчатых 3-Д панелей с козырьком из объемной спирали АКЛ

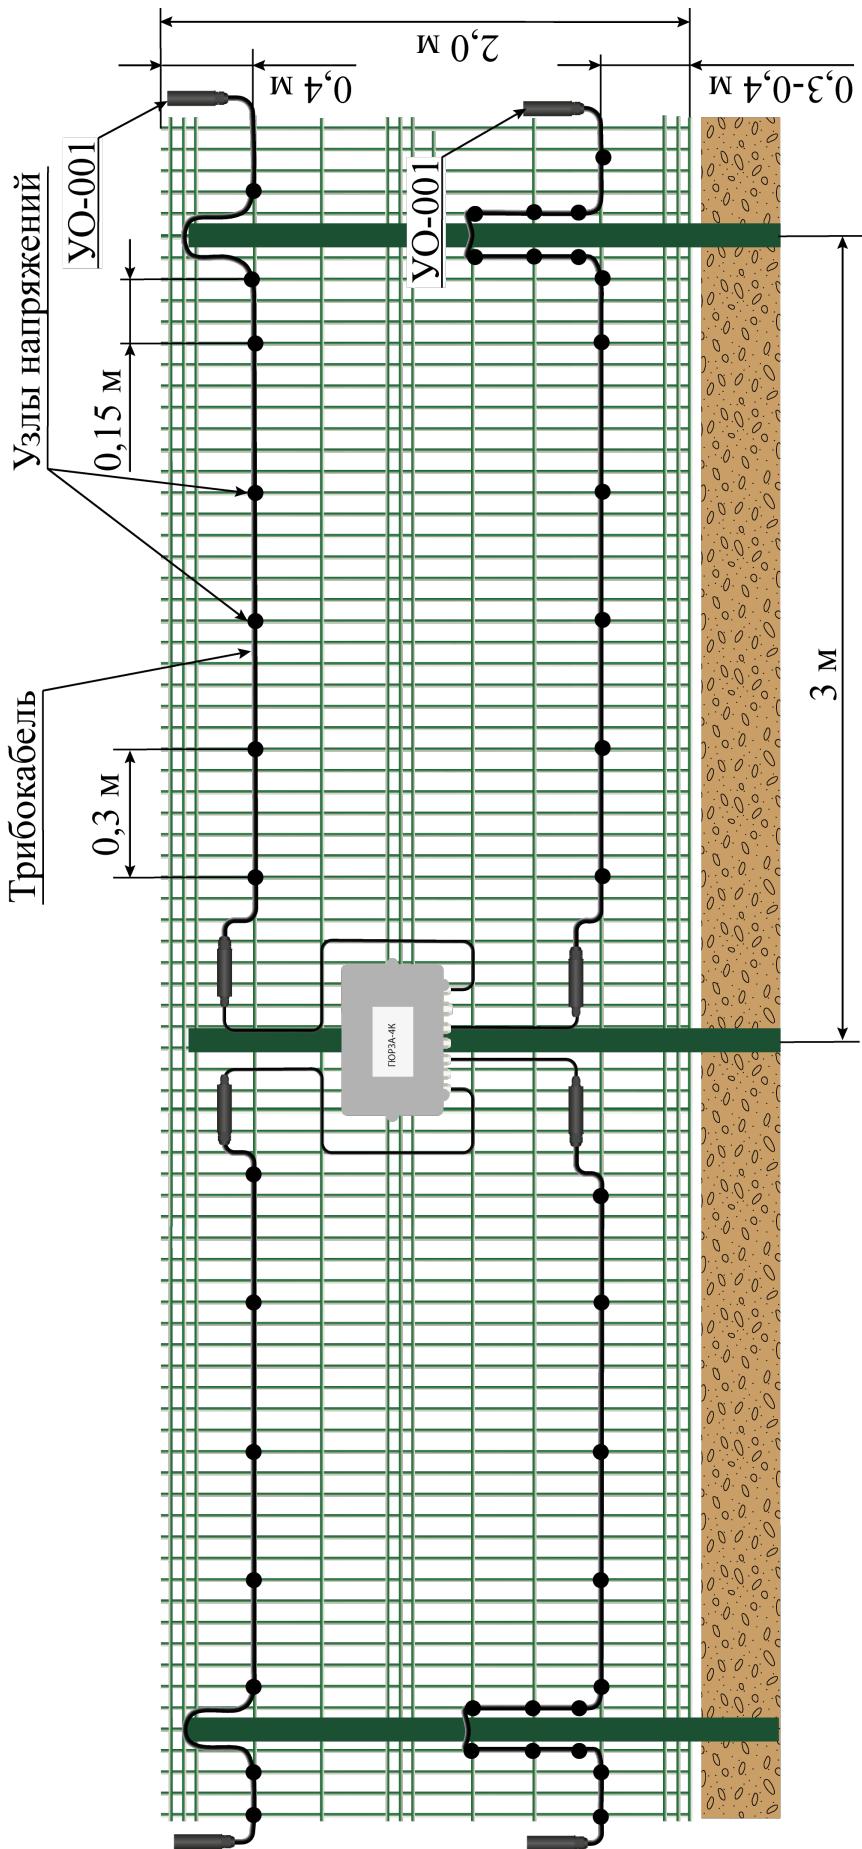

Две зоны охраны длиной до 420 м  
(с ЧЭ ТППбэп-10П SKICHEL две зоны охраны длиной до 840 м)

Рисунок 4.3– Вариант прокладки ЧЭ (трибокабеля) на заграждении из сварных решетчатых 3-Д панелей без заплубления полотна в грунт

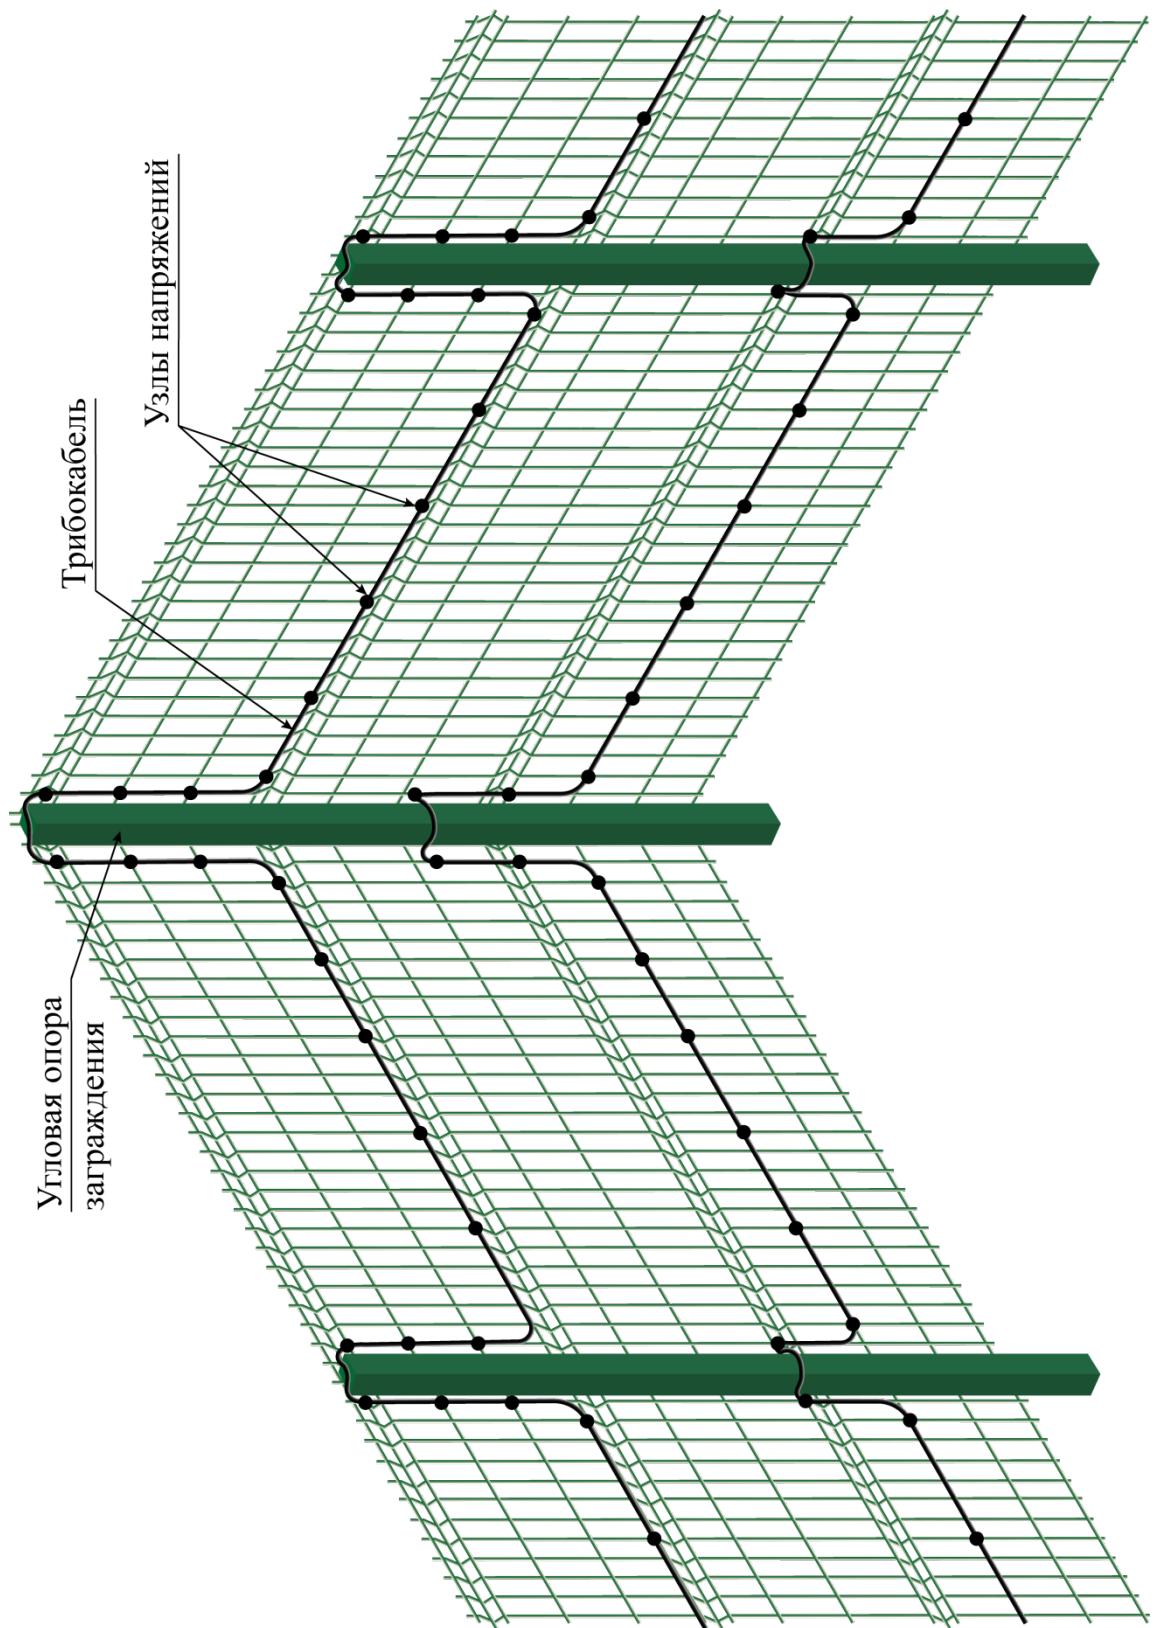


Рисунок 4.4 – Вариант прокладки ЧЭ на повороте заграждения из сварных решетчатых 3-Д панелей

#### **4.2.3 Монтаж ЧЭ ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL или ТППбэп-10П SKICHEL на гибкое заграждение (козырек) из спирали АКЛ (рисунки 4.2, 4.7, 4.15)**

Монтаж ЧЭ на гибкое заграждение (козырек) из спирали АКЛ проводится в следующей последовательности:

- проверить сопротивление изоляции чувствительного элемента (сопротивление изоляции между всеми жилами и экраном должно быть не менее 50 МОм);
- разложить чувствительный элемент с внутренней стороны заграждения без петель, обеспечив защиту концов ЧЭ от попадания влаги внутрь (установить герметизирующие заглушки или использовать ленту ПВХ);
- закрепить ЧЭ к виткам АКЛ вязальной стальной оцинкованной термически обработанной проволокой диаметром 1,4÷1,6 мм, с образованием «узлов напряжений». В местах возможного контакта ЧЭ с АКЛ режущие части спирали отогнуть от чувствительного элемента с помощью пассатижей во избежание повреждения оболочки кабеля.

##### **Примечания:**

1. Крепление чувствительного элемента следует осуществлять:
  - для спирали АКЛ диаметром 95 см - к каждому витку;
  - для спирали АКЛ диаметром 50 см - не реже, чем к каждому третьему витку.
2. Перед монтажом ЧЭ убедиться, что требования п.3.4.1 и 3.4.2 настоящей инструкции соблюdenы.

#### **4.2.4 Монтаж ЧЭ под нажимным козырьком (рисунок 4.5)**

При оборудовании жестких монолитных заграждений, выполненных из бетона, кирпича, камня, а также заграждений из профлиста и деревянных ограждений ЧЭ ТППЭп-10П SKICHEL прокладывают под нажимным козырьком – под П-образным металлическим профилем или двускатной кровлей (рисунок 4.5).

Монтаж ЧЭ под нажимным козырьком проводится в следующей последовательности:

– проверить сопротивление изоляции чувствительного элемента (сопротивление изоляции между всеми жилами и экраном должно быть не менее 50 МОм);

– разложить чувствительный элемент с внутренней стороны ограждения без петель, обеспечив защиту концов ЧЭ от попадания влаги внутрь (установить герметизирующие заглушки или использовать ленту ПВХ);

– по верхнему торцу ограждения проложить деревянную рейку сечением (ВхШ) 20x50 мм и закрепить ее к ограждению;

– установить на рейку резиновые амортизаторы с шагом 0,3-0,4 м и закрепить каждый амортизатор с одного края гвоздем (рисунок 4.5);

– жестко закрепить ЧЭ между резиновыми амортизаторами при помощи монтажных скоб диаметром 8 мм и саморезов к деревянной рейке с шагом 0,3-0,4 м, при этом ЧЭ должен плотно прилегать к резиновым амортизаторам (рисунки 4.9, 4.10, 4.5);

– установить нажимной козырек таким образом, чтобы он был плотно прижат к ЧЭ на участках, где ЧЭ лежит на резиновых амортизаторах, и закрепить козырек с внутренней стороны ограждения (рисунки 4.9, 4.10, 4.5).


Выступающие по высоте опоры ограждения, оборудовать в следующей последовательности (рисунок 4.6 вариант 2):

– на верхний торец опоры установить деревянные рейки таким образом, чтобы обеспечить прокладку ЧЭ в соответствии с рисунком 4.6 вариант 2 и закрепить рейки к опоре;

– установить на рейки дюритовые амортизаторы (количество амортизаторов зависит от конструкции и размеров торцевой части опоры) и закрепить каждый амортизатор с одного края за внутреннюю часть саморезом (рисунок 4.6 вариант 2);


– жестко закрепить ЧЭ между дюритовыми амортизаторами при помощи монтажных скоб диаметром 8 мм и саморезов к деревянной рейке, при этом ЧЭ должен плотно прилегать к дюритовым амортизаторам (рисунок 4.6 вариант 2);

– установить оголовник таким образом, чтобы он был плотно прижат к ЧЭ, а дюритовые амортизаторы были слегка сдавлены и закрепить оголовник к опоре с внутренней и внешней стороны ограждения (рисунок 4.6 вариант 2).

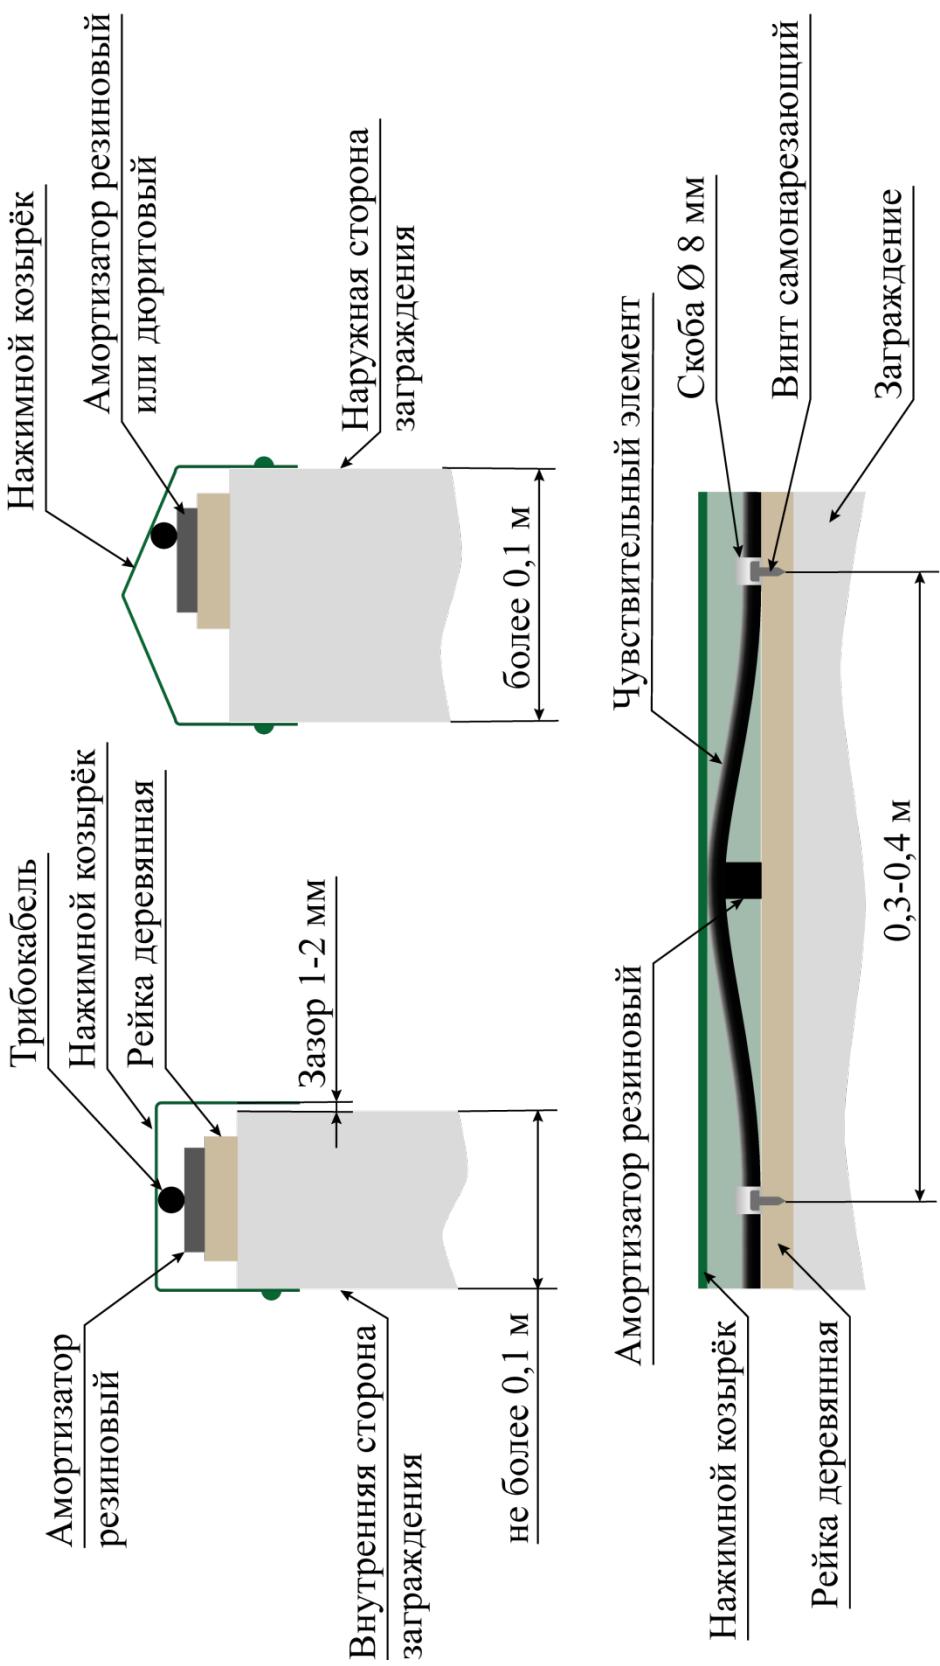

Длина зоны охраны до 500 м  
(с ЧЭ ТПЛбэп-10П SKICHEL до 1000 м)

Рисунок 4.5 – Варианты прокладки ЧЭ (трибокабеля) под нажимным козырьком

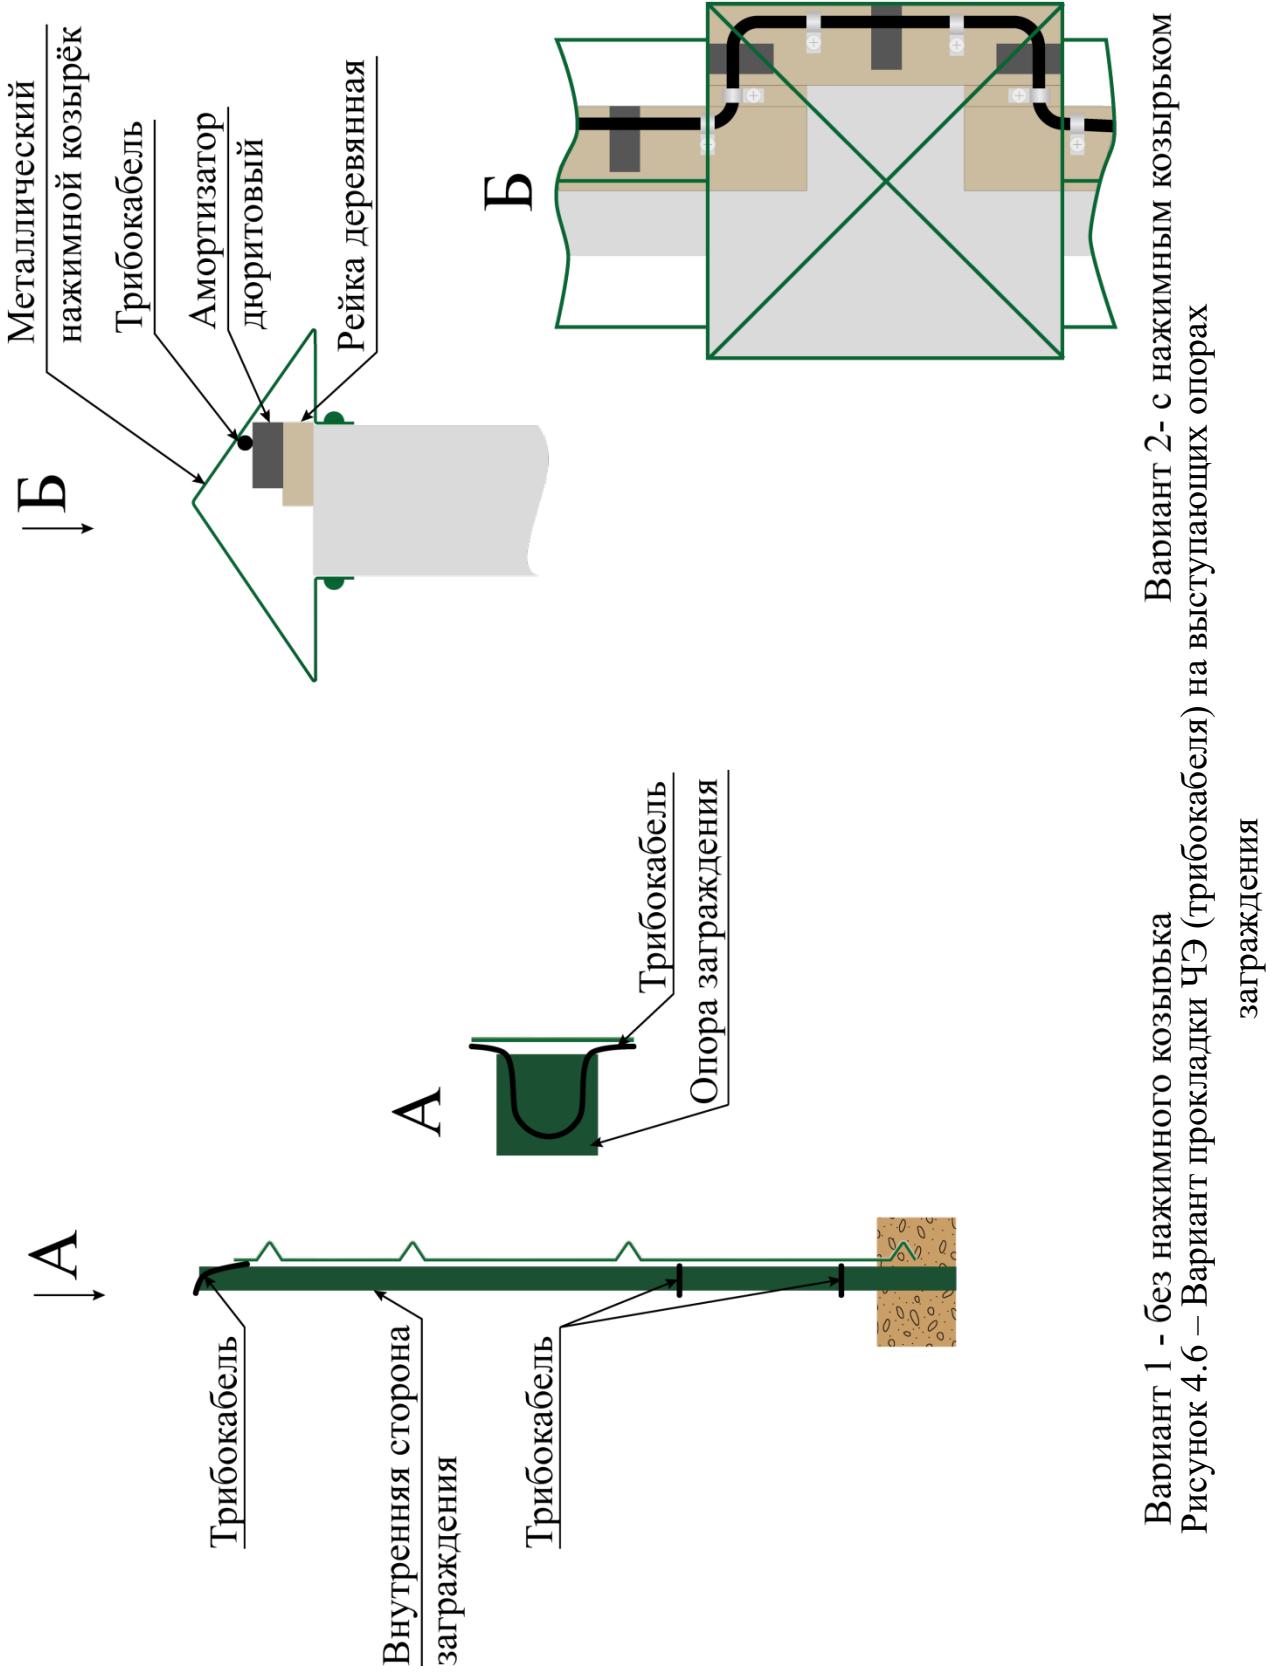

#### **4.2.5 Монтаж ЧЭ ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL или ТППбэп-10П SKICHEL на заграждение из сетки «Рабица»**

Монтаж ЧЭ на заграждение из сетки «Рабица» проводится в следующей последовательности:

- проверить сопротивление изоляции чувствительного элемента (сопротивление изоляции между всеми жилами и экраном должно быть не менее 50 МОм);



- разложить чувствительный элемент с внутренней стороны заграждения без петель, обеспечив защиту концов ЧЭ от попадания влаги внутрь (установить герметизирующие заглушки или использовать ленту ПВХ);

- жестко закрепить чувствительный элемент на заграждении путем скрутки стальной оцинкованной термически обработанной проволоки (ГОСТ 3282) диаметром  $1,4 \div 1,6$  мм с шагом 0,3 – 0,4 м, с образованием «узлов напряжений» - мест акцентированного трибоэлектрического эффекта. Скрутку выполнять до начала видимой деформации оболочки трибокабеля, не приводящей к нарушению ее целостности (рисунок 4.8).

- обход опор заграждения чувствительным элементом осуществлять таким образом, чтобы исключить касание ЧЭ опор.


##### **Примечание:**

Перед монтажом ЧЭ убедиться, что требования п.3.4. настоящей инструкции соблюдены.

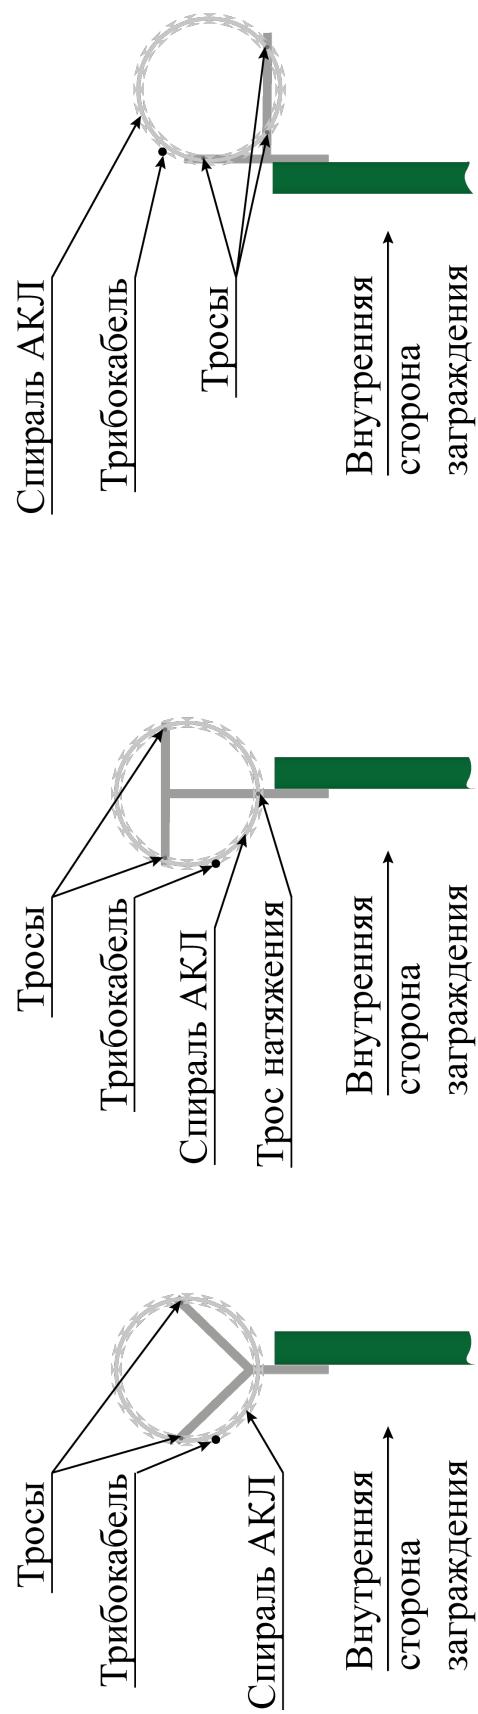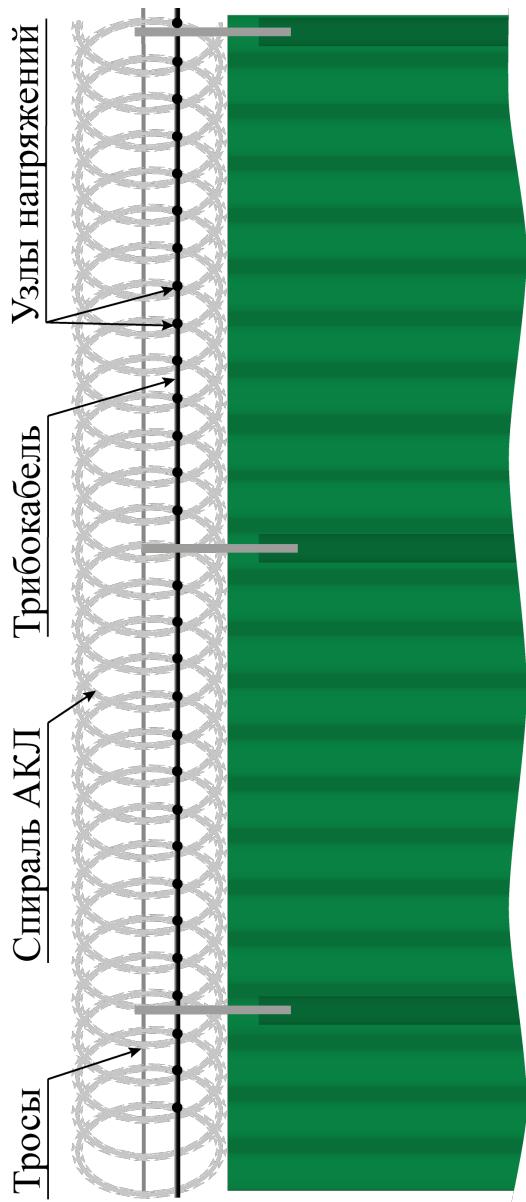

V-образный кронштейн      Т-образный кронштейн      L-образный кронштейн

Рисунок 4.7 – Варианты оборудования козырьков из объемной спиралей АКЛ

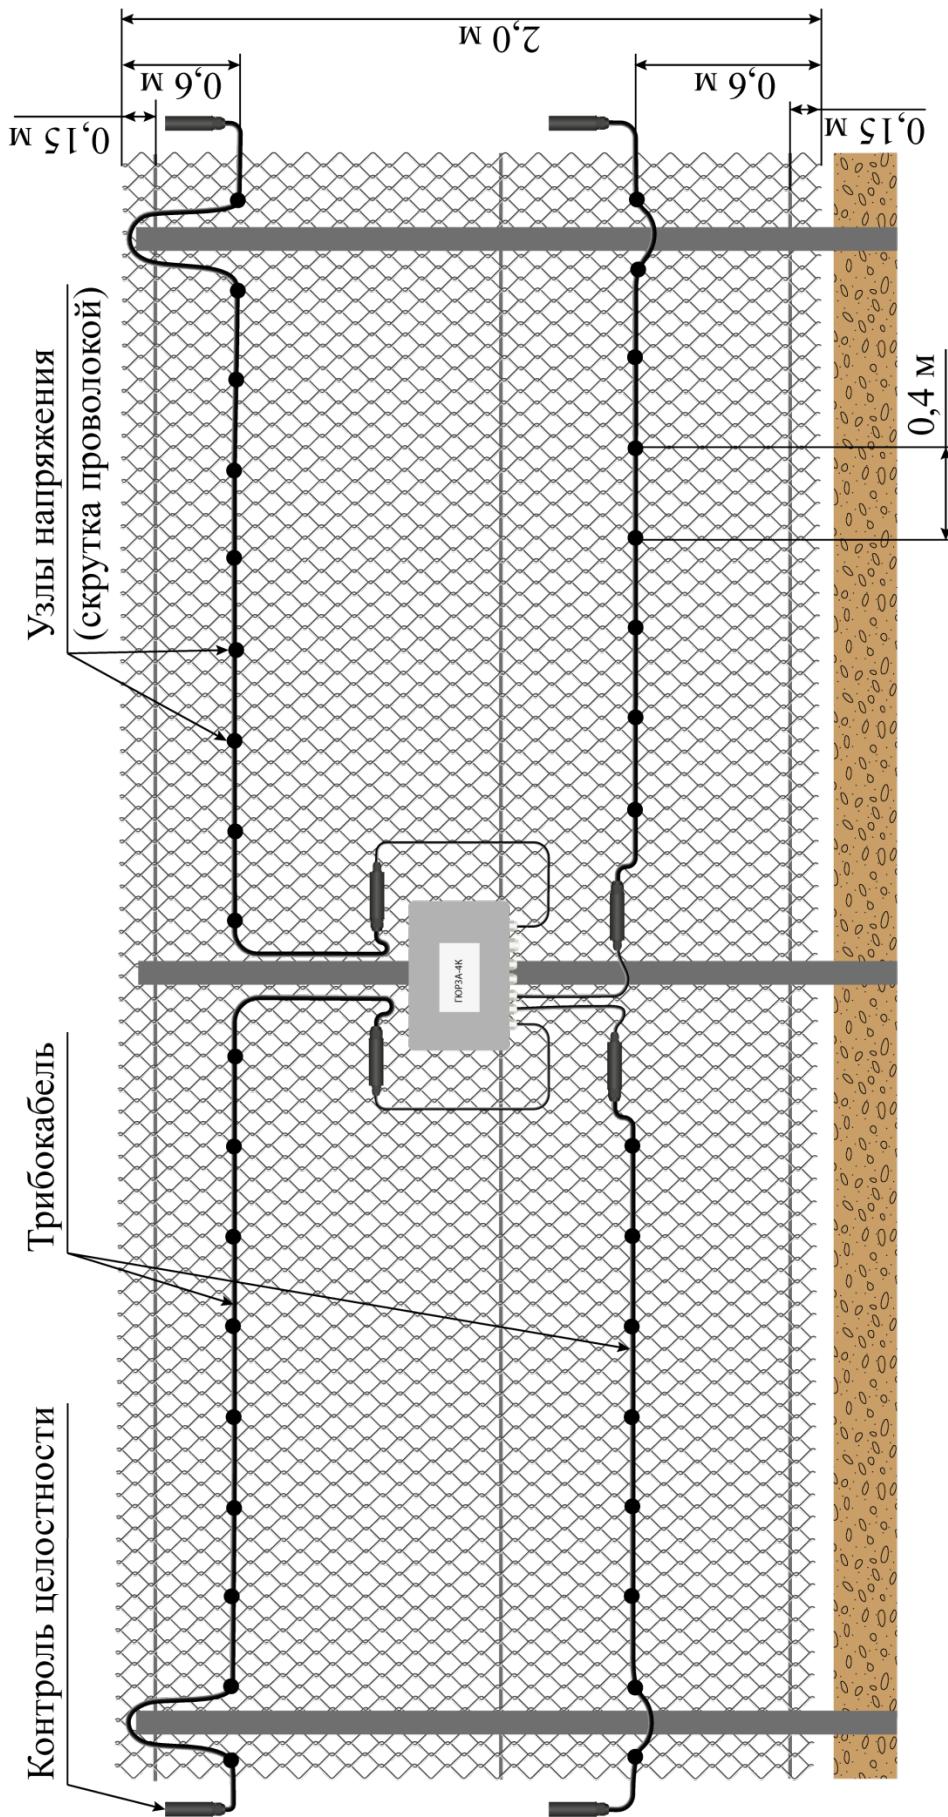

Две зоны охраны длиной до 350 м  
(с ЧЭ ТППБэл-10П SKICHEL две зоны охраны длиной до 700 м)

Рисунок 4.8 – Вариант прокладки ЧЭ на заграждении из сетки «Рабица»

#### **4.2.6 Монтаж ЧЭ ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL и ТППбэп-10П SKICHEL на заграждение из сетки ССЦП**

Монтаж ЧЭ на заграждение из сетки ССЦП проводится в следующей последовательности:

- проверить сопротивление изоляции чувствительного элемента (сопротивление изоляции между всеми жилами и экраном должно быть не менее 50 МОм);

- разложить чувствительный элемент с внутренней стороны заграждения без петель, обеспечив защиту концов ЧЭ от попадания влаги внутрь (установить герметизирующие заглушки или использовать ленту ПВХ);

- жестко закрепить чувствительный элемент на горизонтальных прутках сетки заграждения путем скрутки стальной оцинкованной термически обработанной проволоки (ГОСТ 3282) диаметром  $1,4 \div 1,6$  мм с шагом 0,3 – 0,4 м.

Крепление ЧЭ ТППЭп выполнять с образованием «узлов напряжений» - мест акцентированного трибоэлектрического эффекта. Скрутку выполнять до начала видимой деформации оболочки, не приводящей к нарушению ее целостности (рисунок 4.14).

- обход опор заграждения чувствительным элементом осуществлять таким образом, чтобы исключить касание ЧЭ опор.

#### **4.2.7 Монтаж ЧЭ ТППЭп-10П SKICHEL или ТППбэп-10П SKICHEL на заграждение из профлиста**

Монтаж ЧЭ на заграждение из профлиста проводится в следующей последовательности:

- проверить сопротивление изоляции чувствительного элемента (сопротивление изоляции между всеми жилами и экраном должно быть не менее 50 МОм);

- разложить чувствительный элемент с внутренней стороны заграждения без петель, обеспечив защиту концов ЧЭ от попадания влаги внутрь (установить герметизирующие заглушки или использовать ленту ПВХ);

- жестко закрепить чувствительный элемент на заграждении при помощи монтажных скоб и вытяжных заклепок (КМЧ-КТ-100) с шагом 0,3 – 0,4 м (рисунки 4.9, 4.15);

- верхнюю линию ЧЭ проложить под нажимным козырьком (рисунок 4.9);

- если полотно заграждения выступает над верхним горизонтальным элементом каркаса на 15 см и более, верхнюю линию ЧЭ проложить без

нажимного козырька на расстоянии 1-3 см от верхнего края полотна заграждения с креплением скобами;

– если заграждение оборудовано дополнительным гибким козырьком, то ЧЭ прокладывают по полотну из профлиста в одну линию, а по козырьку прокладывают ЧЭ, подключенный кциальному каналу извещателя.

#### **4.2.8 Монтаж ЧЭ ТПЭп-10П SKICHEL, ТПЭп-10Пх0,4 SKICHEL на деревянное ограждение**

Монтаж ЧЭ на деревянное ограждение проводится в следующей последовательности:


– проверить сопротивление изоляции чувствительного элемента (сопротивление изоляции между всеми жилами и экраном должно быть не менее 50 МОм);

– разложить чувствительный элемент с внутренней стороны ограждения без петель, обеспечив защиту концов ЧЭ от попадания влаги внутрь (установить герметизирующие заглушки или использовать ленту ПВХ);

– жестко закрепить ЧЭ при помощи монтажных скоб диаметром 8 мм и саморезов к каждой доске полотна ограждения (рисунки 4.10, 4.11);


– если полотно ограждения выступает над верхним горизонтальным элементом каркаса менее, чем на 15 см, ЧЭ проложить под нажимным козырьком (рисунки 4.5, 4.10) с использованием монтажных скоб и резиновых амортизаторов (п. 4.2.4);

– если полотно ограждения выступает над верхним горизонтальным элементом каркаса на 15 см и более, допускается монтаж чувствительного элемента без нажимного козырька (рисунок 4.4).

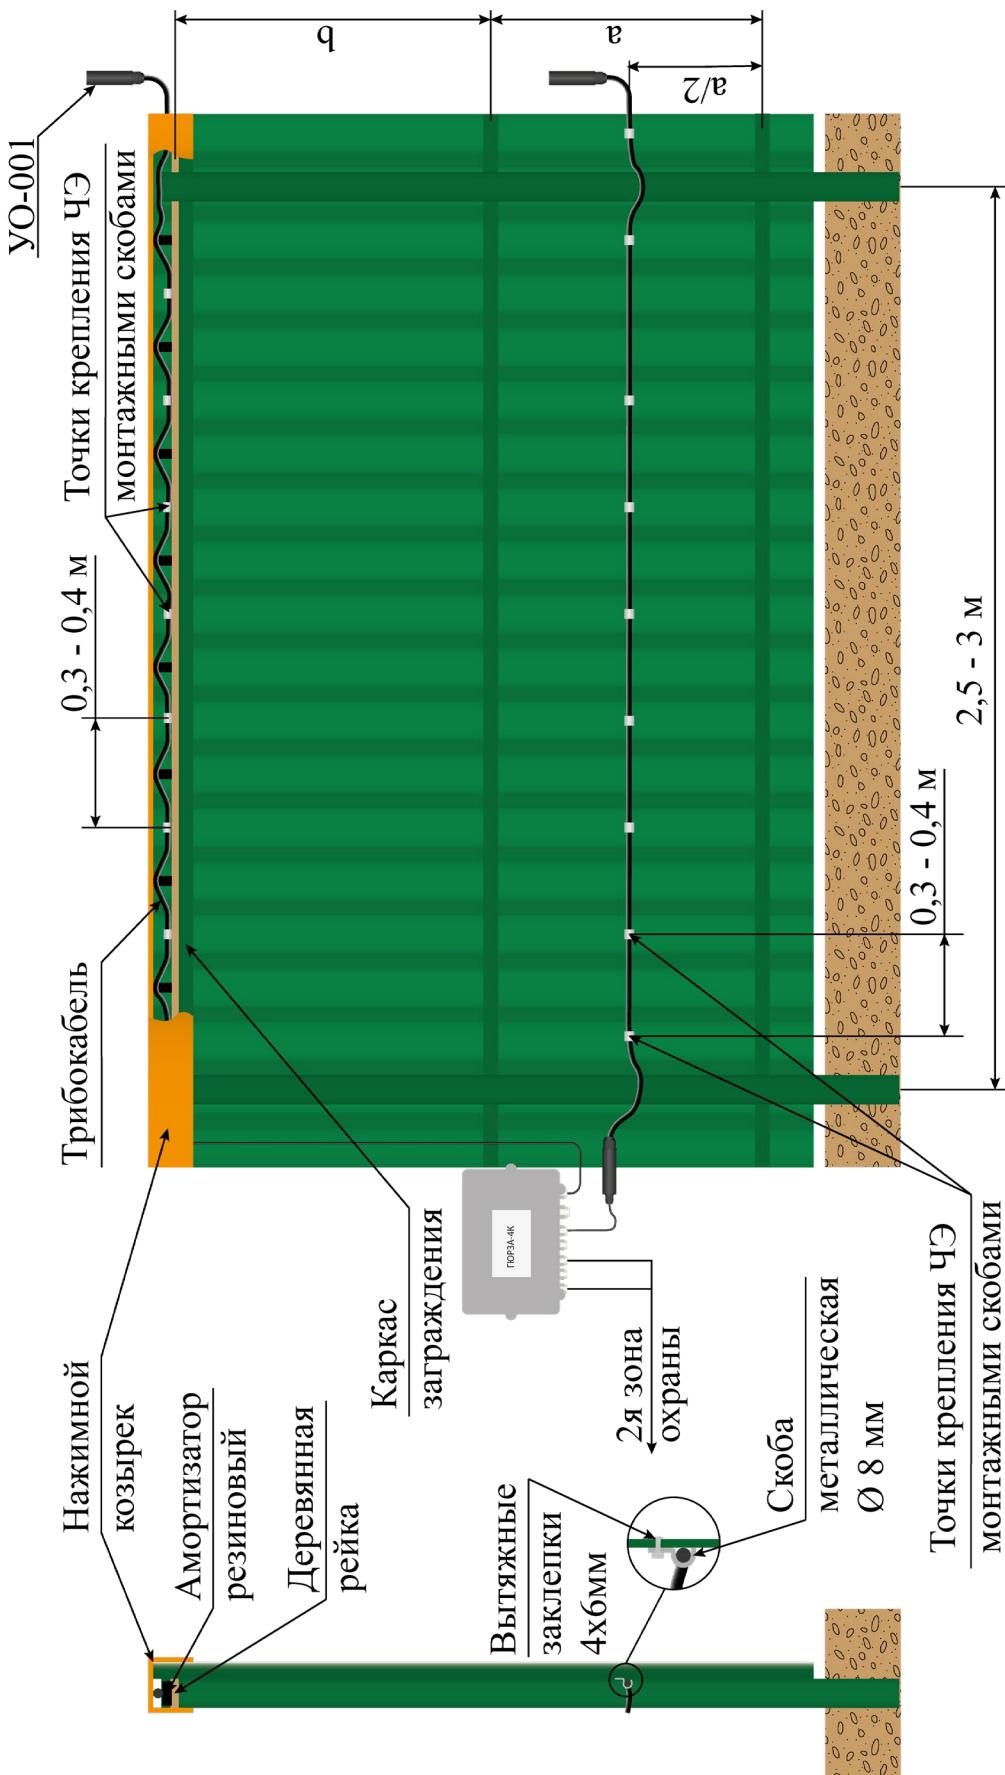

Две зоны охранны длиной до 440 м  
(с ЧЭ ТПБэп-10П SKICHEL две зоны охраны длиной до 880 м)

Рисунок 4.9 – Вариант прокладки ЧЭ (трибокабеля) позаграждению из цельных металлических листов

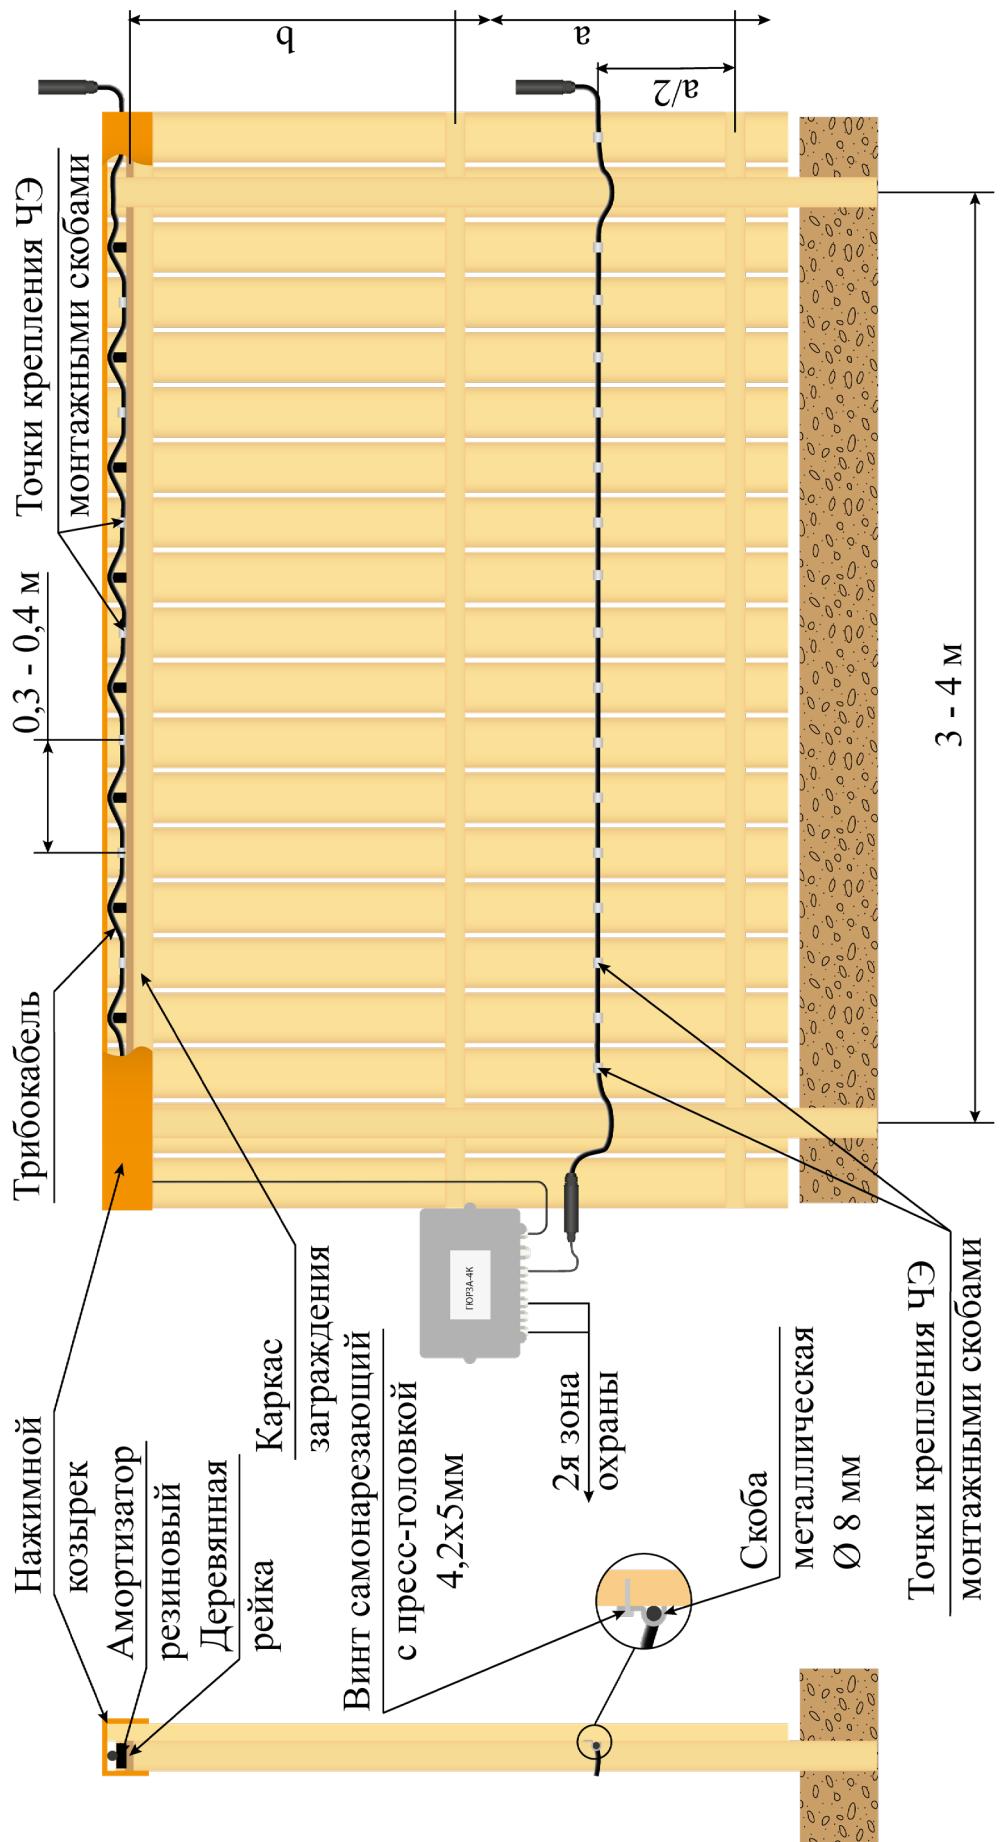

Две зоны охраны длиной до 440 м  
(с ЧЭ ТППбэп-10П SKICHEL две зоны охрани длиной до 880 м)

Рисунок 4.10 – Вариант прокладки ЧЭ (трибокабеля) на деревянное заграждение с нажимным козырьком

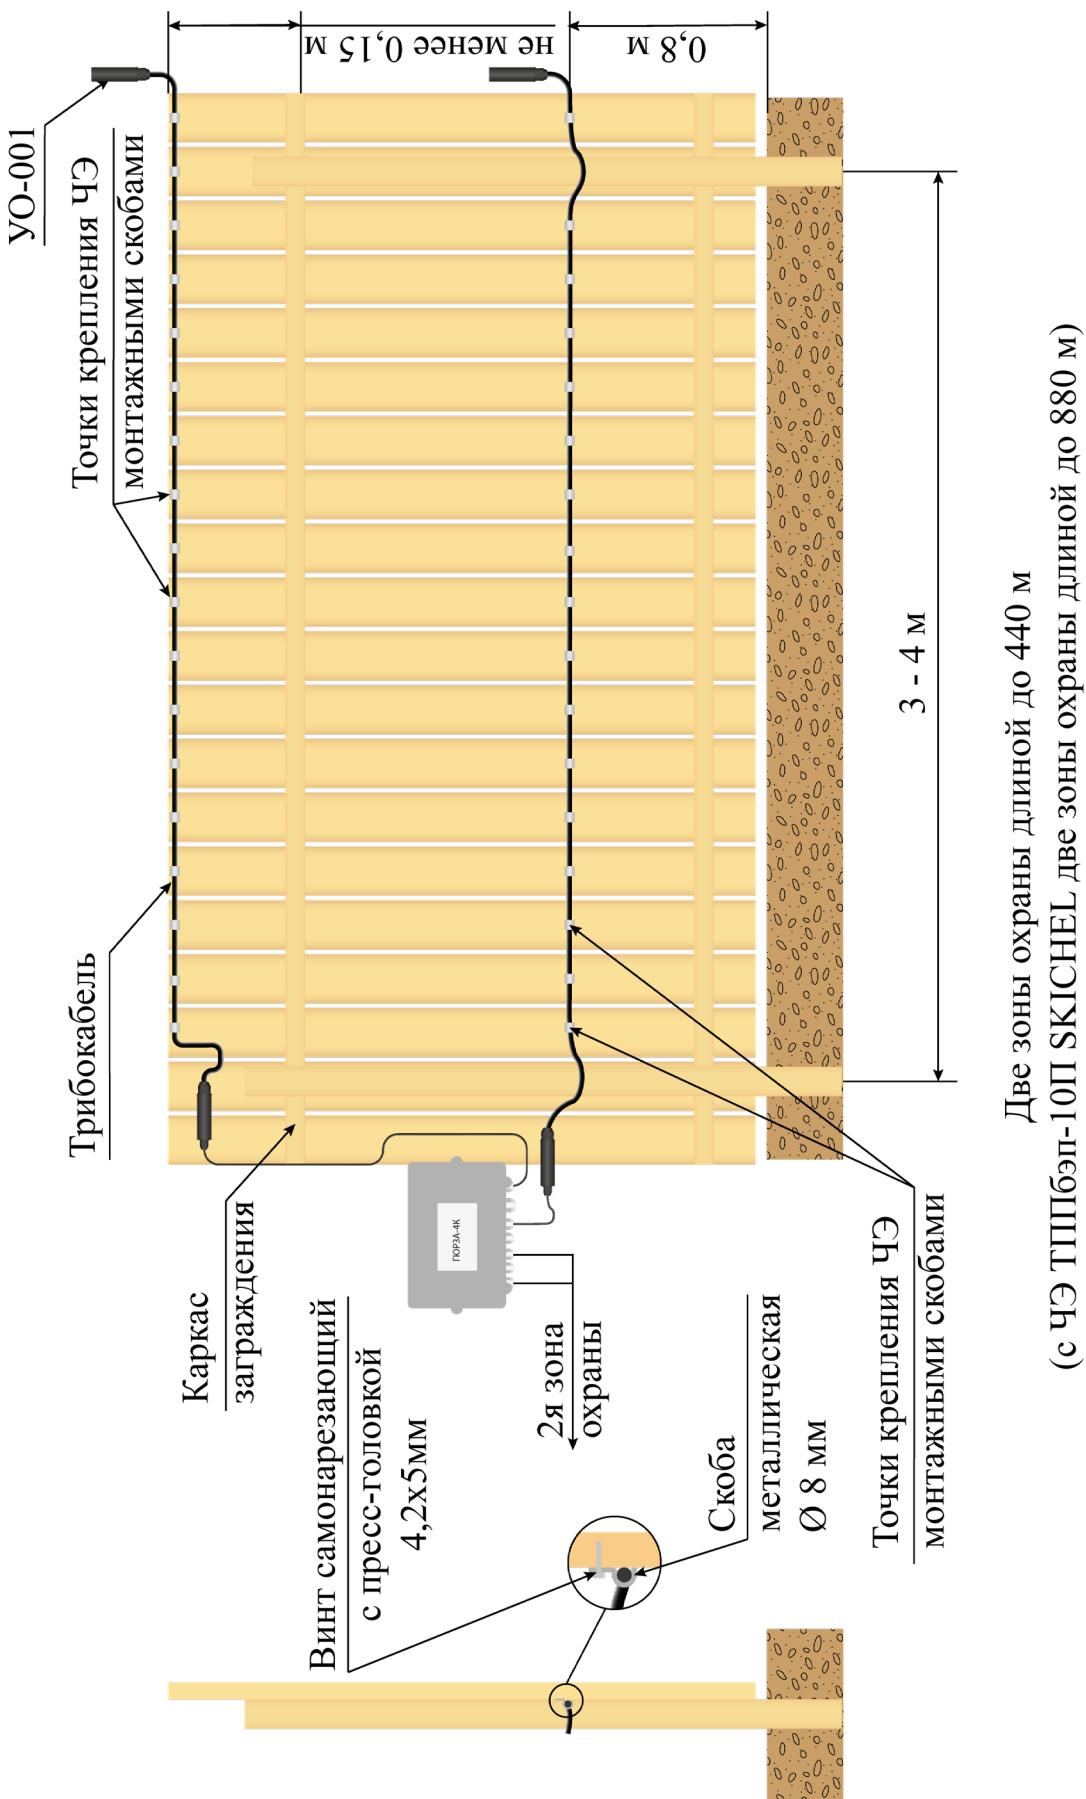


Рисунок 4.11 – Вариант прокладки ЧЭ (трибокабеля) на деревянное заграждение

#### **4.2.9 Монтаж ЧЭ ТППЭп-10П SKICHEL, ТППЭп-10Пх0,4 SKICHEL на ограждение из сварных (кованных) решеток (рисунок 4.12)**

Монтаж ЧЭ на ограждение из сварных (кованных) решеток проводится в следующей последовательности:

– проверить сопротивление изоляции чувствительного элемента (сопротивление изоляции между всеми жилами и экраном должно быть не менее 50 МОм);


– разложить чувствительный элемент с внутренней стороны ограждения без петель, обеспечив защиту концов ЧЭ от попадания влаги внутрь (установить герметизирующие заглушки или использовать ленту ПВХ);

– жестко закрепить чувствительный элемент на ограждении, на каждом прутке, путем скрутки стальной оцинкованной термически обработанной проволоки (ГОСТ 3282) диаметром 1,4÷1,6 мм, с образованием «узлов напряжений» - мест акцентированного трибоэлектрического эффекта. Скрутку выполнять до начала видимой деформации оболочки трибокабеля, не приводящей к нарушению ее целостности (рисунки 4.12, 4.13).

##### **Примечания:**

1 В зависимости от конструкции ограждения расположение ЧЭ (раскладка) может отличаться от указанной на рисунке 4.12. Для уточнения раскладки ЧЭ следует обратиться к Альбомам типовых проектных решений ([www.skichel.ru](http://www.skichel.ru)) или на предприятие-изготовитель за технической поддержкой.

2 Если полотно ограждения выполнено не из прутка, а из профильной трубы, крепление ЧЭ допускается выполнять с помощью скобы монтажной диаметром 8 мм с заклепкой вытяжной (комплект монтажных частей КМЧ-КТ-100) или с саморезом с прессшайбой.

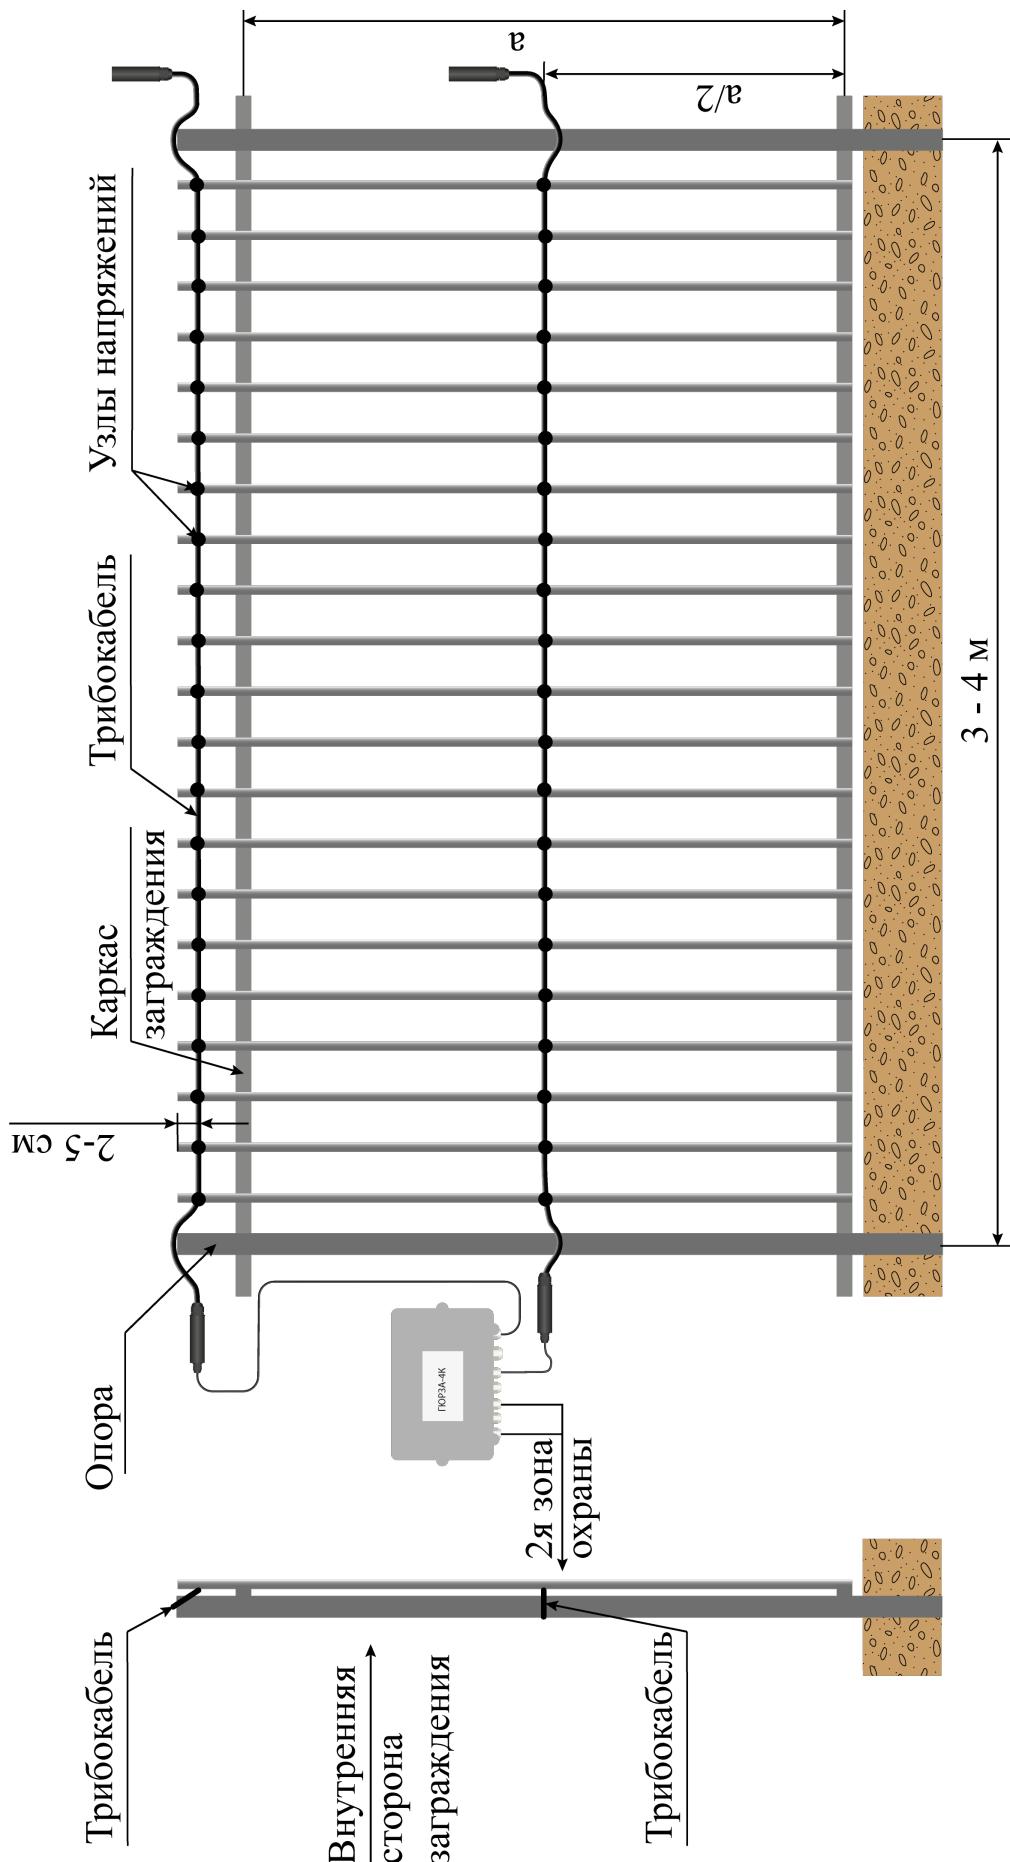

Две зоны охрани длиной до 440 м  
(с ЧЭ ТП3БЭп-10П SKICHEL две зоны охраны длиной до 880 м)

Рисунок 4.12 – Вариант прокладки ЧЭ (трибокабеля) на заграждении из сварных (кованных) решеток


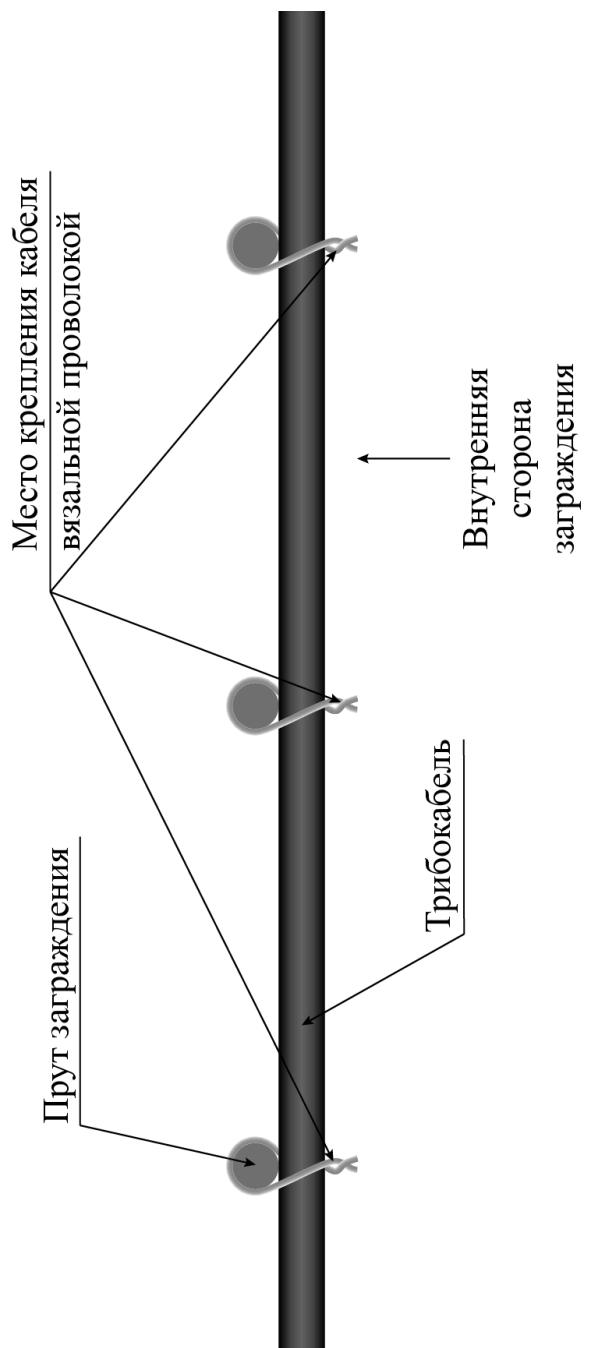


Рисунок 4.13 – Вариант крепления ЧЭ (трибокабеля) к заграждению из сварных (кованных) решеток

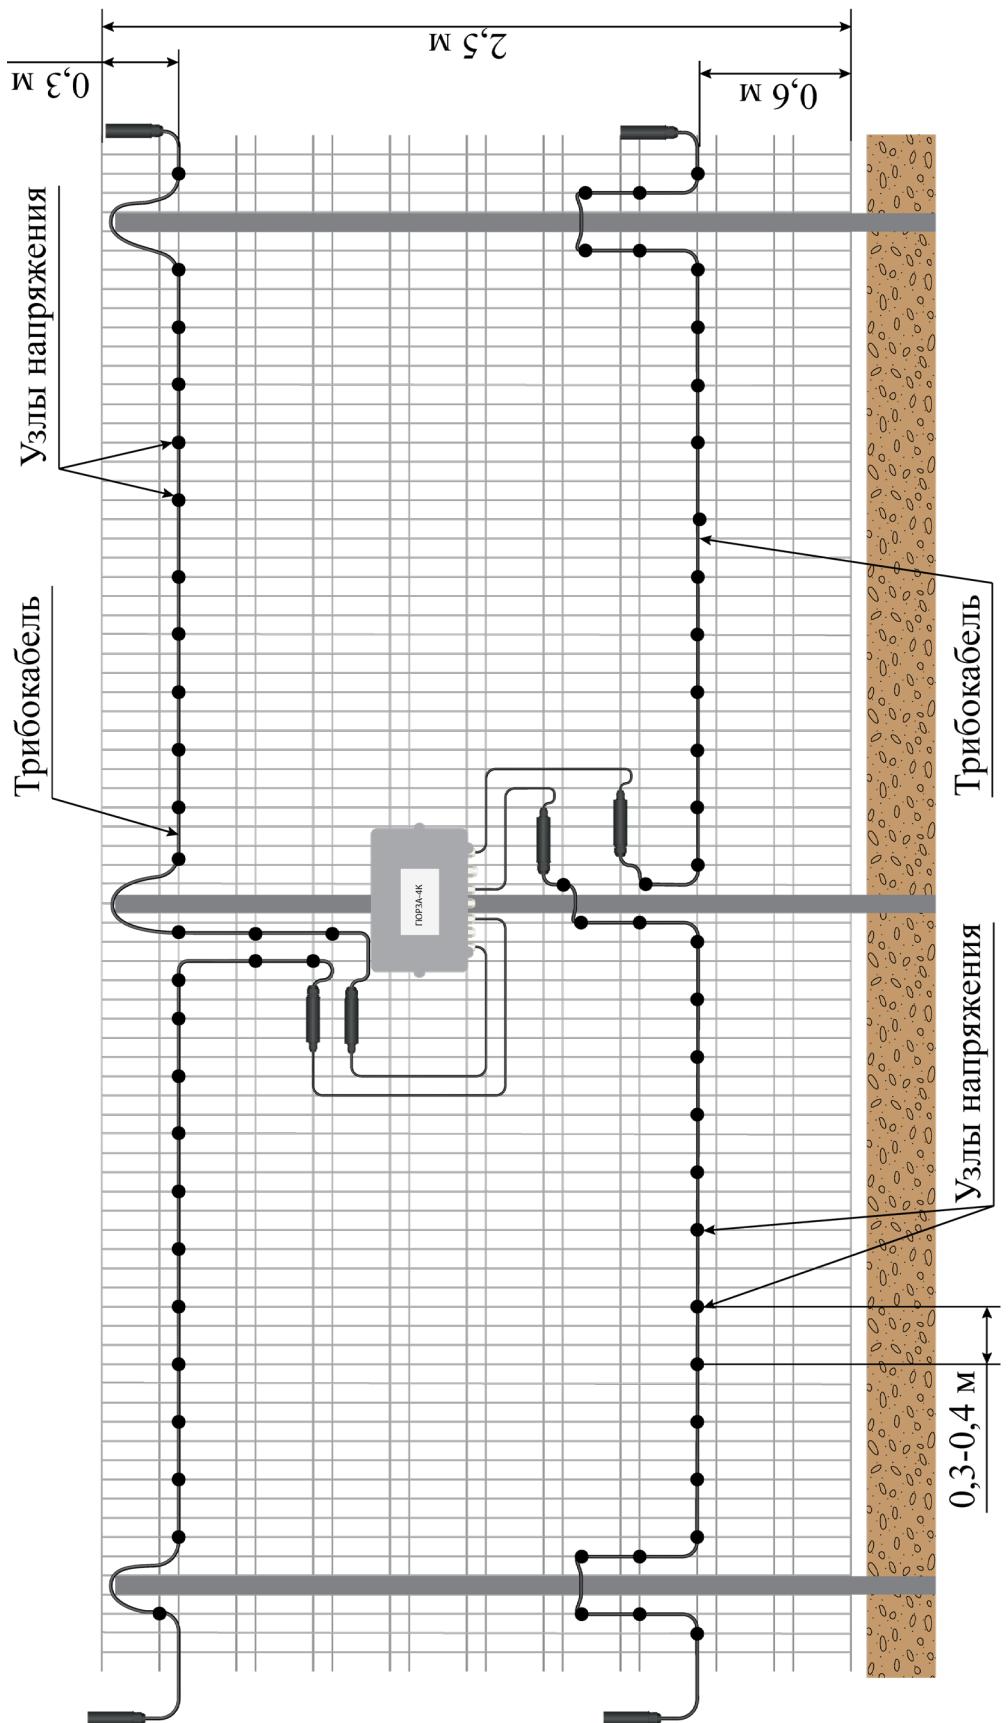

Две зоны охранные длиной до 420 м  
(с ЧЭ ТПБел-10П SKICHEL две зоны охранные длиной до 840 м)

Рисунок 4.14 – Вариант прокладки ЧЭ на заграждении из сетки ССЦП

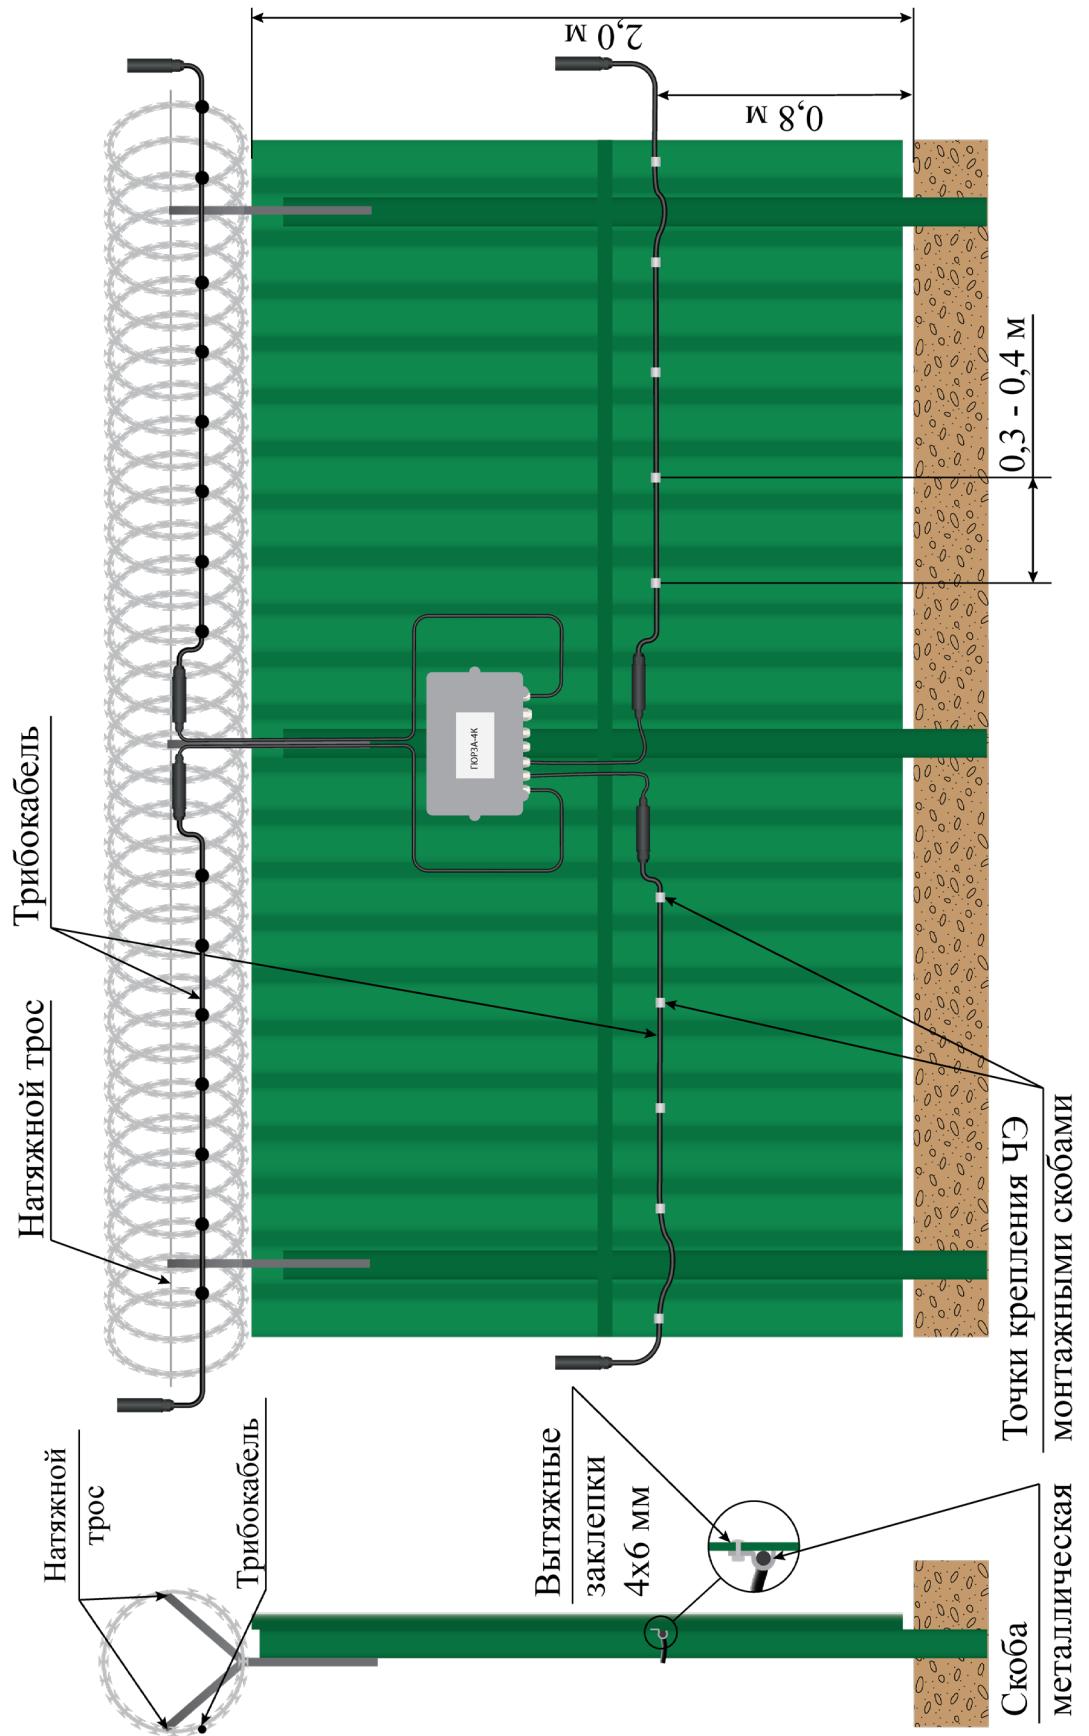


Рисунок 4.15 – Вариант прокладки ЧЭ на заграждении из профлиста с  
 козырьком из объемной спирали АКЛ  
 Две зоны охраны длиной до 440 м  
 (с ЧЭ ТПБэп-10П SKICHEL две зоны охраны длиной до 880 м)

## **4.3 Монтаж кабеля соединительного**

### **4.3.1 Общие указания**

Монтаж кабеля соединительного необходимо производить:

- в соответствии с проектной документацией;
- при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10°С.

Длина кабеля соединительного выбирается согласно проектной документации.

### **4.3.2 Монтаж кабеля соединительного на заграждения**

Монтаж кабеля соединительного на заграждения производить в следующей последовательности:

– проложить кабель (согласно проектной документации) в жестком кабельном канале или трубе полипропиленовой (ПП) гофрированной автомобильной неразрезной Ø 4,6 мм. Кабель соединительный прокладывается единым целым куском, сращивание отдельных кусков кабеля **ЗАПРЕЩЕНО**;

**ВНИМАНИЕ! Размотку и прокладку кабеля соединительного осуществлять с особой осторожностью, чтобы не повредить его внешнюю оболочку.**

– положение трубы ПП должно исключать накапливание влаги внутри нее.

### **4.3.3 Монтаж кабеля соединительного на гибкое заграждение (козырек) из спирали АКЛ**

Монтаж кабеля соединительного на гибкое заграждение (козырек) из спирали АКЛ производить в следующей последовательности:

– проложить кабель (согласно проектной документации) в трубе ПП гофрированной автомобильной неразрезной Ø 4,6 мм. Кабель соединительный прокладывается единым целым куском, сращивание отдельных кусков кабеля **ЗАПРЕЩЕНО!**

**ВНИМАНИЕ! Размотку и прокладку кабеля соединительного осуществлять с особой осторожностью, чтобы не повредить его внешнюю оболочку. В местах возможного контакта кабеля соединительного с режущими элементами АКЛ отогнуть их при помощи пассатижей.**

– установить трубку ПП так, чтобы ее положение исключало накапливание влаги внутри нее.

– закрепить трубку ПП на заграждении при помощи хомутов-стяжек стальных оцинкованных 4,6x200 или стальной оцинкованной термически обработанной проволоки (ГОСТ 3282) диаметром 1,4÷1,6 мм.

## **4.4 Монтаж кабелей в муфте переходной, муфте соединительной и оконечном устройстве**

### **4.4.1 Общие указания**

По окончании монтажа (прокладки) ЧЭ и кабеля соединительного на заграждении необходимо произвести:

– монтаж кабеля ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL, ТППбЭп-10П SKICHEL (далее – ТППЭп) и в устройстве оконечном в соответствии с п.4.4.2 настоящей инструкции;

– монтаж кабеля ТППЭп, и кабеля соединительного в муфте переходной в соответствии с п.4.4.4 настоящей инструкции;

При использовании отдельных отрезков чувствительного элемента, а также при его ремонте, соединение их между собой следует осуществлять при помощи муфты соединительной в соответствии с п.п.4.4.3 и 4.4.6 настоящей инструкции.

**ВНИМАНИЕ! Разделку кабелей, а также сборку муфт и оконечного устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить во время выпадения осадков во избежание попадания влаги внутрь кабелей и муфт.**

### **4.4.2 Монтаж кабеля ТППЭп в устройстве оконечном УО-001**

Монтаж кабеля в устройстве оконечном производить в следующей последовательности:

– надеть на оболочку кабеля ТППЭп в следующей последовательности: гермоввод, экран устройства оконечного (рисунок 4.16);

**ВНИМАНИЕ! Монтаж экрана, входящего в комплект устройства оконечного, обязателен!**

– обжать экран устройства оконечного до диаметра кабеля ТППЭп с помощью плоскогубцев (рисунок 4.16);

– снять оболочку со свободного конца кабеля ТППЭп (с кабеля ТППбЭп снять белую и черную оболочки) длиной 100 - 120 мм (рисунок 4.16);

– экранный проводник отвести в сторону (рисунок 4.16);

Обжать экран муфты до диаметра кабеля

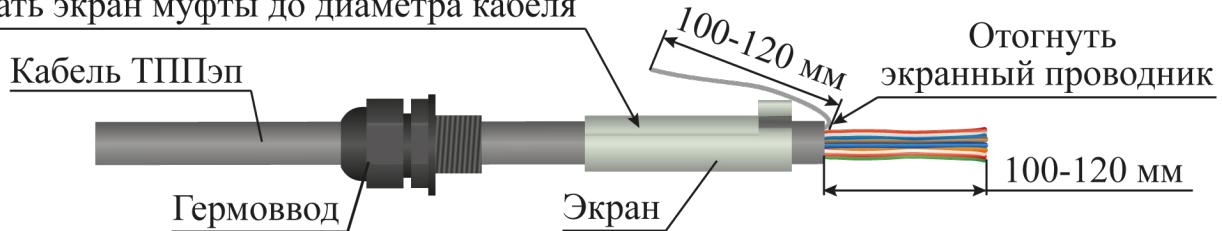


Рисунок 4.16

- жилы кабеля ТППЭп обкусить до длины 30 мм, зачистить;
- длина зачистки 20 – 22 мм;
- зачищенные концы жил кабеля скрутить вместе и обкусить так, чтобы длина зачищенных концов составила 5 – 8 мм (рисунок 4.17);



Рисунок 4.17

- из комплекта устройства оконечного взять гильзу соединительную и резистор 200 кОм. Резистор вставить в гильзу до упора. В свободное отверстие гильзы вставить зачищенные концы жил кабеля ТППЭп;

– гильзу обжать с помощью специального инструмента (рекомендуется применять клещи обжимные КО-01) со стороны кабеля ТППЭп, не повреждая корпус резистора (рисунок 4.18). **Обжатие пассатижами не обеспечивает надежного электрического контакта;**

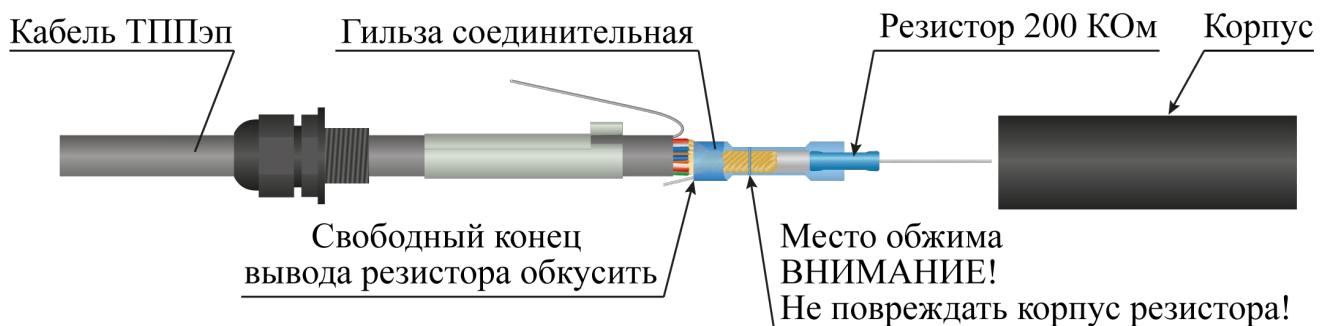


Рисунок 4.18

- гильзу соединительную и жилы кабеля ТППЭп изолировать изоляционной лентой (рисунок 4.19);

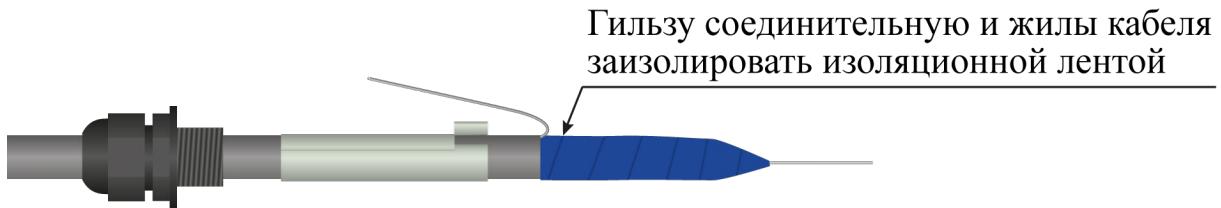


Рисунок 4.19

– экранный проводник кабеля ТППЭп направить вдоль гильзы и скрутить с выводом резистора (рисунок 4.20);

– сдвинуть экран устройства оконечного на место соединения кабеля ТППЭп и резистора (рисунок 4.20);

Экранный проводник скрутить с выводом резистора



Рисунок 4.20

– скрутку экранного проводника и вывода резистора вставить в обжимное кольцо экрана устройства оконечного, продеть и обжать плоскогубцами.

Свободный конец скрутки обкусить (рисунок 4.21);

– обжатое кольцо экрана устройства оконечного с помощью плоскогубцев прижать к плоскости экрана (рисунок 4.21);

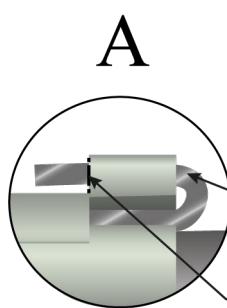
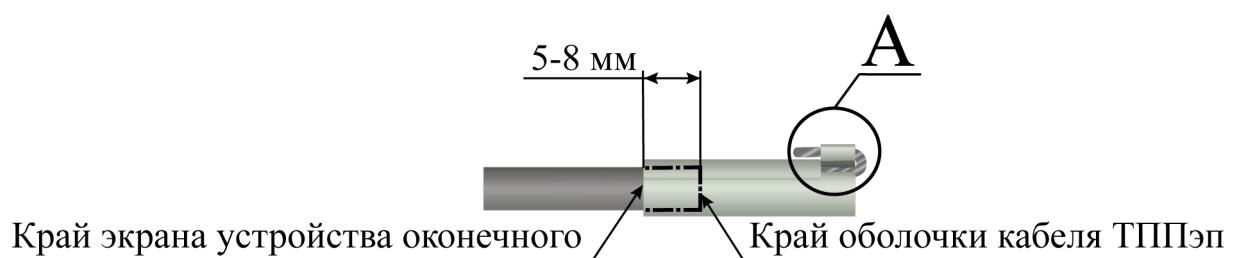


Рисунок 4.21

Скрутку вставить в обжимное кольцо  
Обжимное кольцо обжать плоскогубцами  
и уложить в плоскость экрана

Свободный конец скрутки обкусить

- зафиксировать гермоввод на кабеле;
- навернуть корпус устройства оконечного на гермоввод до упора, не допуская проворачивания экрана относительно кабеля внутри устройства оконечного (рисунок 4.22);

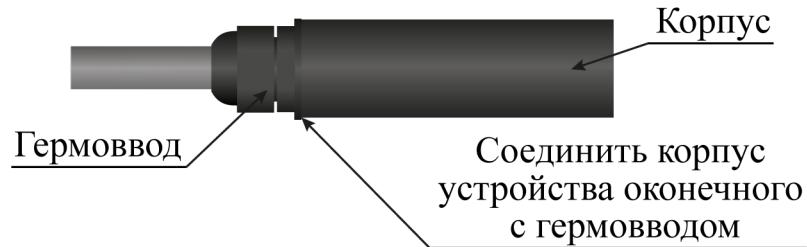


Рисунок 4.22

- измерить с помощью тестера сопротивление между экранным проводником и жилами кабеля. Сопротивление должно быть 190 - 210 кОм.
- закрепить устройство оконечное на заграждении при помощи стяжек нейлоновых или проволоки стальной оцинкованной термически обработанной диаметром 1,4÷1,6 мм в вертикальном положении, гермоводом вниз либо горизонтально, выше линии ЧЭ, в соответствии с рисунком 4.23.

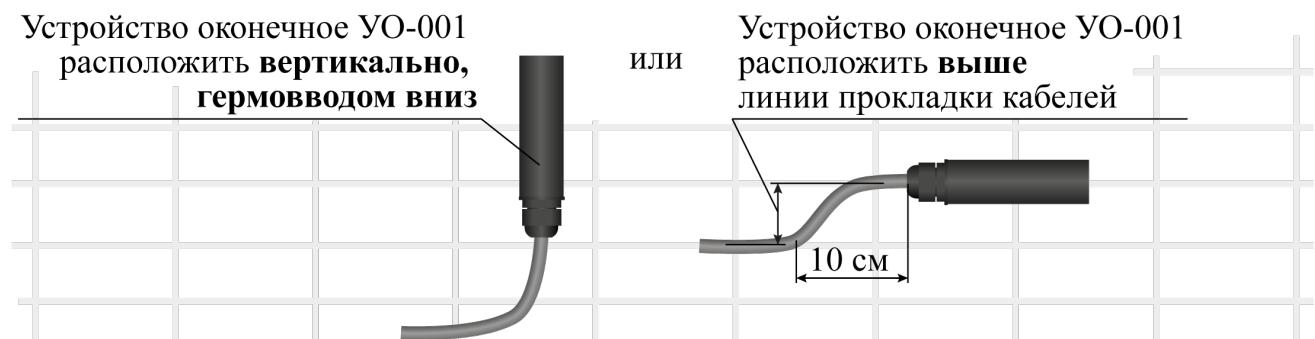


Рисунок 4.23

#### 4.4.3 Монтаж кабелей ТППЭп в муфте соединительной

Монтаж кабелей в муфте соединительной произвести в следующей последовательности:

– надеть на оболочку одной части ремонтируемого кабеля в следующей последовательности: гермоввод, экран муфты соединительной (рисунок 4.24);

**ВНИМАНИЕ! Монтаж экрана, входящего в комплект муфты, обязателен!**

– обжать экран муфты соединительной до диаметра ремонтируемого кабеля с помощью плоскогубцев;

– снять оболочку со свободного конца кабеля ТППЭп (с кабеля ТППбЭп снять белую и черную оболочки) длиной 100 - 120 мм (рисунок 4.24);

– экранный проводник отвести в сторону (рисунок 4.24);

Обжать экран муфты до диаметра кабеля

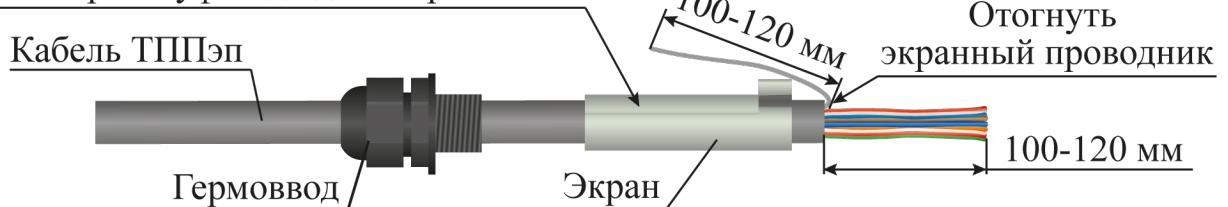


Рисунок 4.24

– жилы кабеля обкусить до длины 30 мм, зачистить. Длина зачистки 20 – 22 мм;

– зачищенные концы жил кабеля скрутить вместе и обкусить так, чтобы длина зачищенных концов составила 5 – 8 мм (рисунок 4.25);



Рисунок 4.25

– на другую часть ремонтируемого кабеля надеть гермоввод и корпус муфты;

– снять внешнюю оболочку кабеля ТППЭп (с кабеля ТППбЭп снять белую и черную оболочки) длиной 60 - 70 мм;

– экранный проводник отвести в сторону;

– жилы кабеля обкусить до длины 30 мм, зачистить. Длина зачистки 20 – 22 мм;

- защищенные концы жил кабеля скрутить вместе и обкусить так, чтобы длина защищенных концов составила 5 – 8 мм;
- взять гильзу соединительную, одеть её на защищенную часть кабеля, обжать специальным инструментом (рекомендуется применять клещи обжимные) (рисунок 4.26). **Обжатие пассатижами не обеспечивает надежного электрического контакта;**
- в ответное отверстие гильзы вставить защищенные концы жил другого ремонтируемого кабеля. Гильзу обжать с помощью специального инструмента (рисунок 4.26);

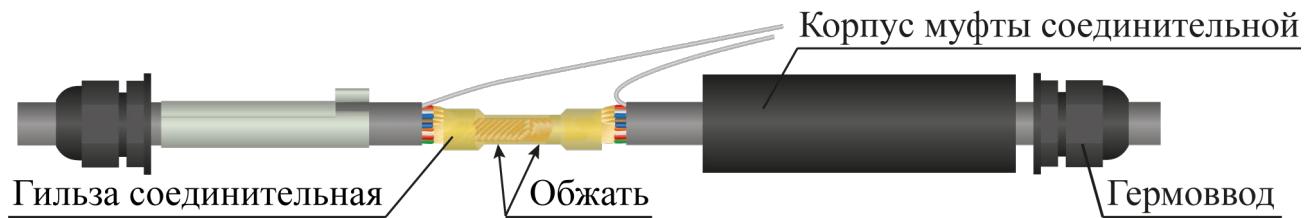


Рисунок 4.26

- гильзу соединительную и жилы кабелей заизолировать изоляционной лентой (рисунок 4.27);
- экранные проводники ремонтируемых кабелей уложить в одном направлении, скрутить вместе (рисунок 4.27);
- сдвинуть экран муфты соединительной на место соединения ремонтируемых кабелей (рисунок 4.27);

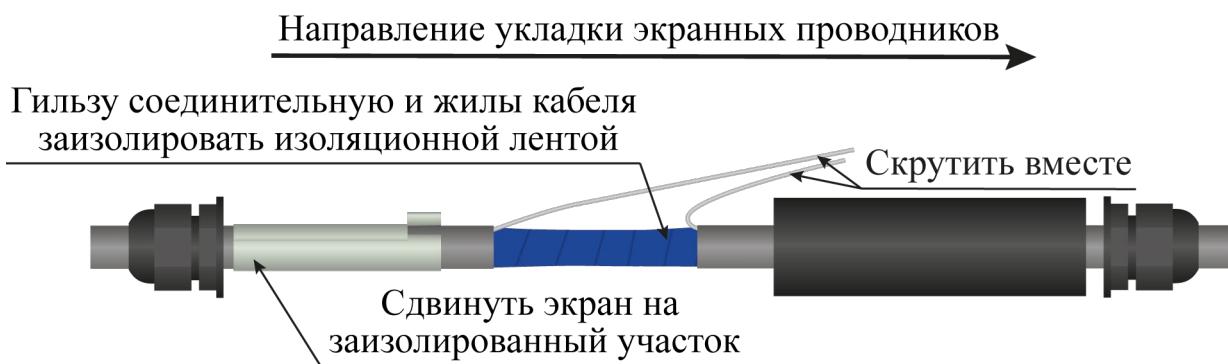


Рисунок 4.27

- скрутку экранных проводников вставить в обжимное кольцо экрана муфты соединительной, продеть 2 раза и обжать плоскогубцами (рисунок 4.28);

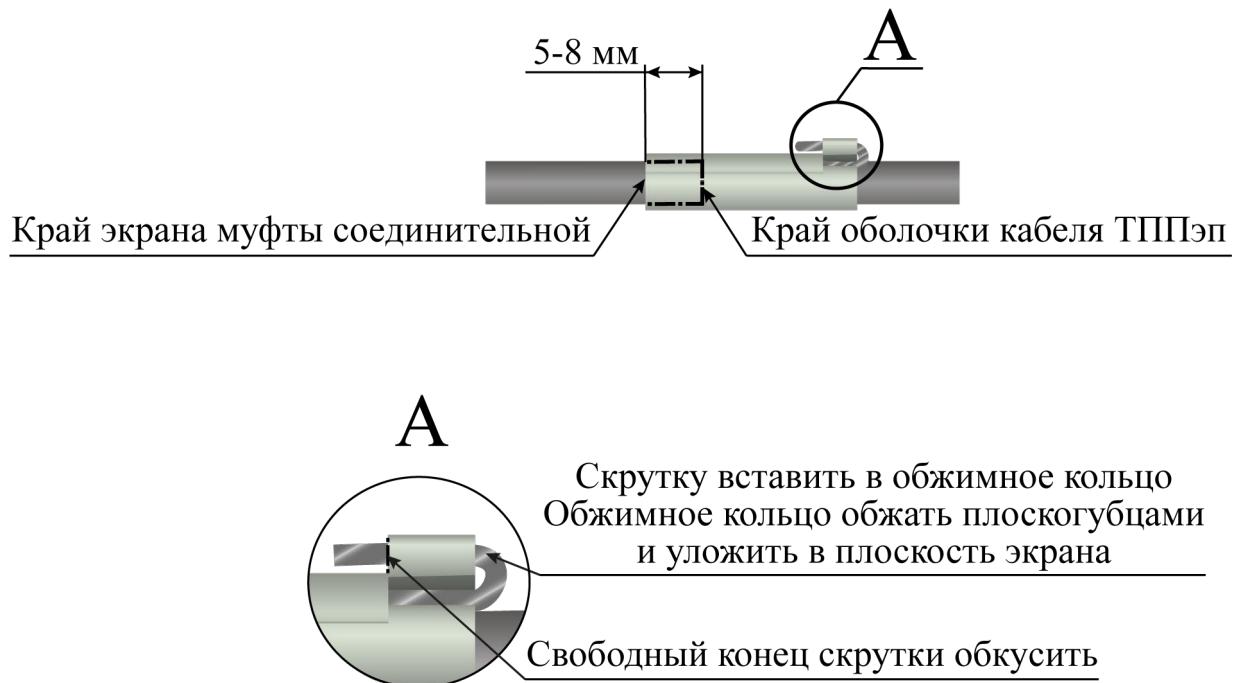


Рисунок 4.28

- свободный конец скрутки обкусить. Обжатое кольцо экрана муфты соединительной с помощью плоскогубцов прижать к плоскости экрана;
- навернуть корпус муфты соединительной на зафиксированный гермоввод кабеля до упора;
- ввернуть гермоввод другого ремонтируемого кабеля на корпус муфты соединительной до упора;
- затянуть до упора накидные гайки гермоводов с помощью ключа (рисунок 4.29).



Рисунок 4.29

- измерить с помощью тестера сопротивление между экранным проводником и жилами кабеля (при установленном устройстве оконечном). Сопротивление должно быть 190 - 210 кОм.

– закрепить муфту соединительную на заграждении при помощи стяжек нейлоновых или проволоки стальной оцинкованной термически обработанной диаметром 1,4÷1,6 мм горизонтально, выше линии ЧЭ, в соответствии с рисунком 4.30.

При монтаже не допускать проворачивания кабелей относительно друг друга.

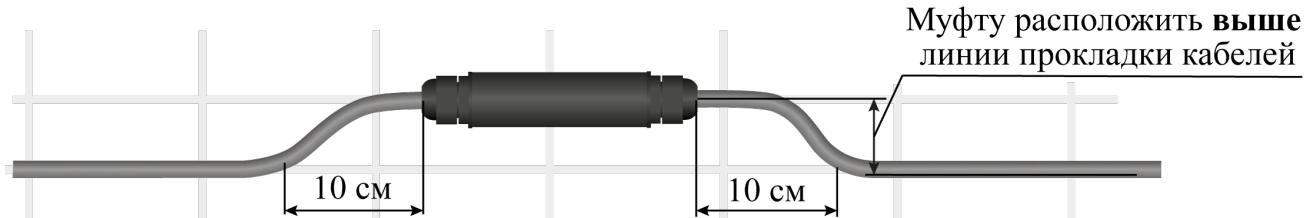


Рисунок 4.30

#### 4.4.4 Монтаж кабелей ТППЭп и РК в муфте переходной

Монтаж кабелей в муфте переходной произвести в следующей последовательности:

- надеть на оболочку кабеля ТППЭп в следующей последовательности: гермоввод, экран муфты переходной (рисунок 4.31);

**ВНИМАНИЕ! Монтаж экрана, входящего в комплект муфты, обязателен!**

- обжать экран муфты переходной до внешнего диаметра кабеля ТППЭп с помощью плоскогубцев (рисунок 4.31);

- снять оболочку со свободного конца кабеля ТППЭп (с кабеля ТППБЭп снять белую и черную оболочки) длиной 100 - 120 мм (рисунок 4.31);

- экранный проводник отвести в сторону (рисунок 4.31);

Обжать экран муфты до диаметра кабеля

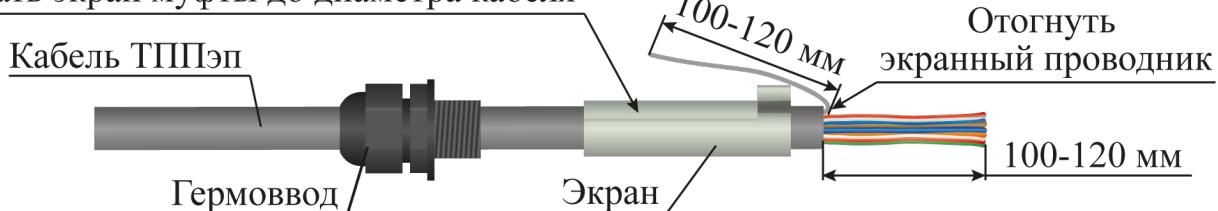


Рисунок 4.31

– жилы кабеля ТППЭп обкусить до длины 30 мм, зачистить. Длина зачистки 20 – 22 мм;

– зачищенные концы жил кабеля скрутить вместе и обкусить так, чтобы длина зачищенных концов составила 5 – 8 мм (рисунок 4.32);



Рисунок 4.32

- на кабель РК надеть гермовод, корпус муфты (рисунок 4.33);

– ввернуть гермовод в корпус муфты переходной до упора и затянуть при помощи ключа;

- слегка затянуть накидную гайку гермовода (рисунок 4.33);

- с кабеля РК снять внешнюю оболочку длиной 50 мм;

– осторожно вынуть центральную жилу кабеля РК (в изоляции) сквозь экранирующую оплетку (либо расплести оплетку);

– снять изоляцию центральной жилы, оставив 8 - 10 мм до края внешней изоляции (рисунок 4.33);

– обкусить центральную жилу, оставив 20 – 25 мм (рисунок 4.33)

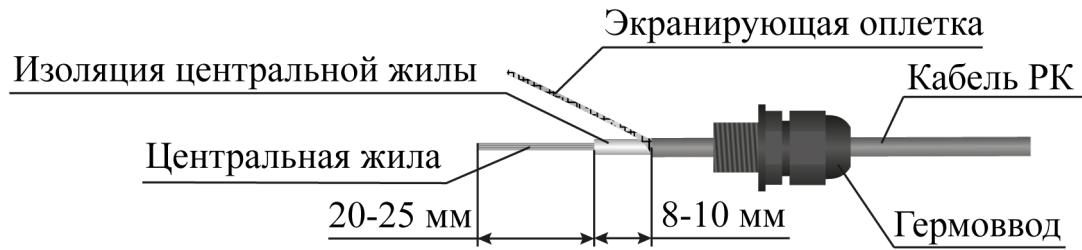


Рисунок 4.33

– защищенную центральную жилу сложить вдвое или втрой (рисунок 4.34), вставить в гильзу соединительную, обжать с помощью специального инструмента (рекомендуется применять клещи обжимные – пресс-клещи КО-01 или аналог);



Рисунок 4.34

– в ответное отверстие гильзы вставить защищенные концы жил кабеля ТППЭп. Гильзу обжать с помощью специального инструмента со стороны кабеля ТППЭп (рисунок 4.35), **(обжатие пассатижами не обеспечивает надежного электрического контакта!);**

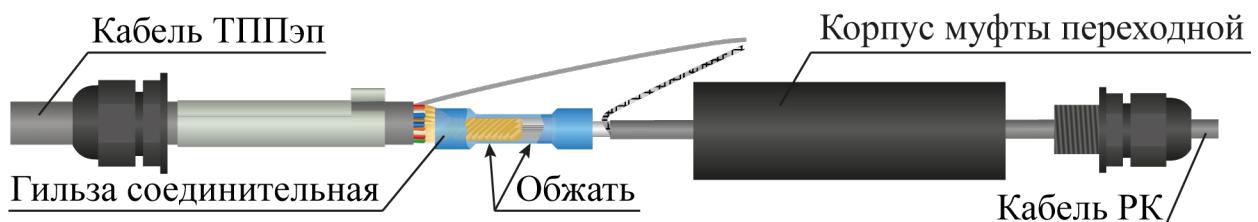


Рисунок 4.35

– гильзу соединительную и жилы кабеля ТППЭп изолировать изоляционной лентой (рисунок 4.36);

– экраный проводник кабеля ТППЭп направить вдоль гильзы и скрутить с экраном кабеля РК (рисунок 4.36);

– сдвинуть экран муфты переходной на место соединения кабеля ТППЭп и кабеля РК (рисунок 4.36);

## Направление укладки экранного проводника и экранной оплетки

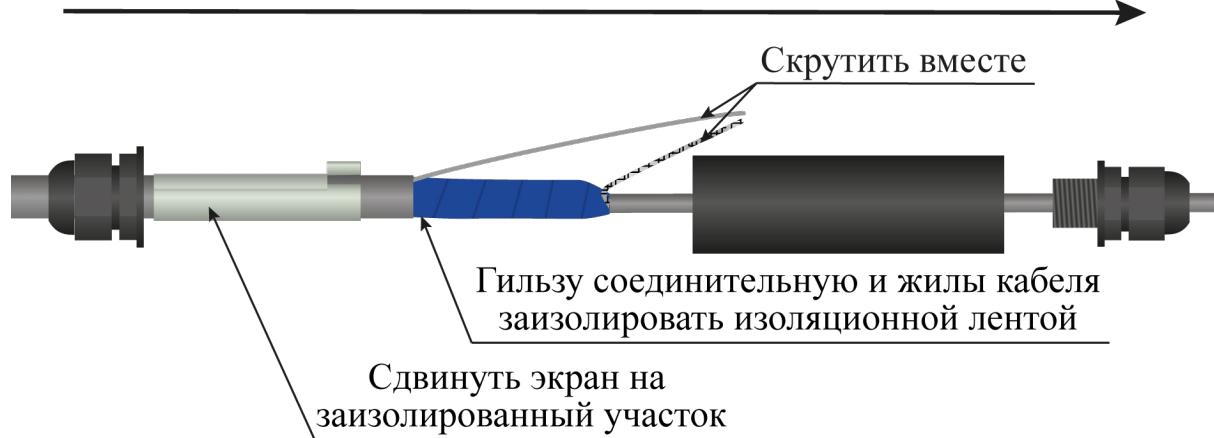


Рисунок 4.36

- скрутку экранных проводников кабелей ТППЭп и РК вставить в обжимное кольцо экрана муфты переходной, обжать плоскогубцами (рисунок 4.37);
- свободный конец скрутки обкусить. Обжатое кольцо экрана муфты переходной с помощью плоскогубцов прижать к плоскости экрана;

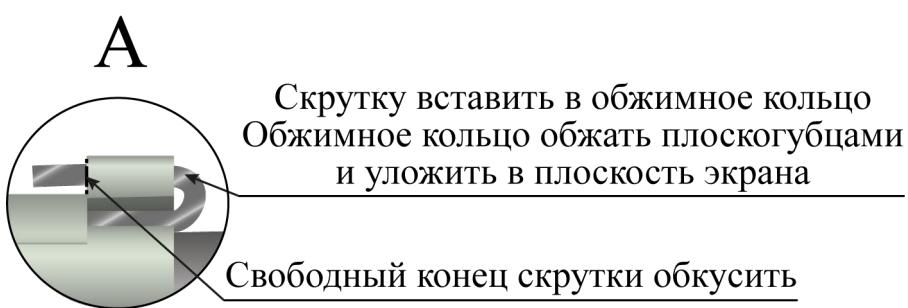
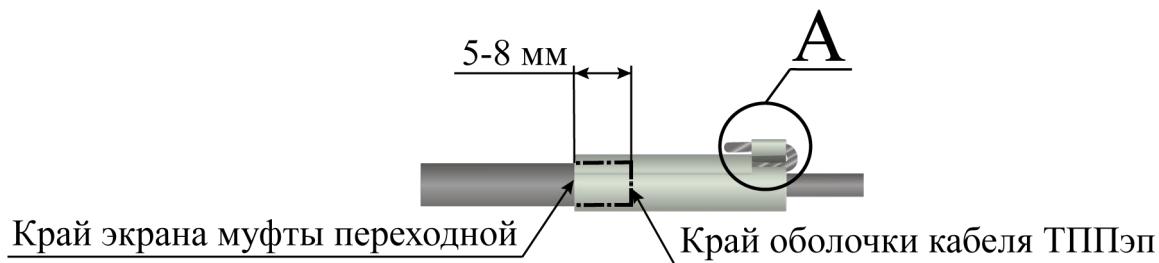


Рисунок 4.37

- ослабить накидную гайку гермовода со стороны кабеля РК, осторожно сдвинуть корпус муфты и полностью закрыть место соединения кабеля ТППЭп и кабеля РК;
- ввернуть гермоввод кабеля ТППЭп в корпус муфты переходной до упора и затянуть с помощью ключа;

– затянуть накидную гайку гермоввода кабеля ТППЭп с помощью ключа, накидную гайку кабеля РК рукой до резкого возрастания усилия (рисунок 4.38);



Рисунок 4.38

– измерить с помощью тестера сопротивление между экранным проводником и жилами кабеля (при установленном устройстве оконечном). Сопротивление должно быть 190 - 210 кОм.

– закрепить муфту переходную на заграждении при помощи стяжек нейлоновых или проволоки стальной оцинкованной термически обработанной диаметром 1,4÷1,6 мм горизонтально, выше линии ЧЭ, в соответствии с рисунком 4.39.

При монтаже не допускать проворачивания кабелей относительно друг друга.

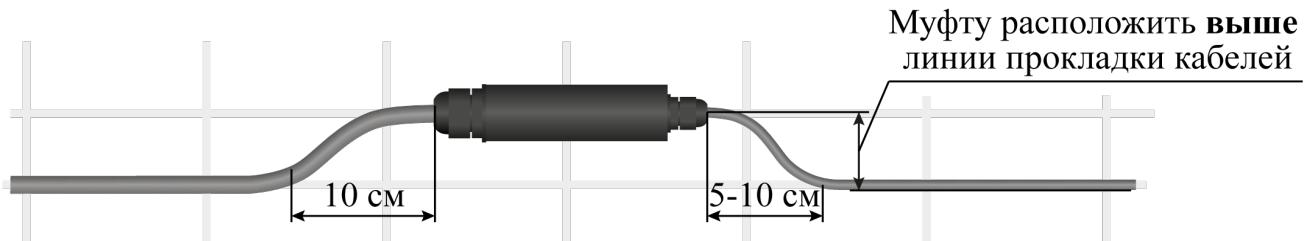


Рисунок 4.39

#### **4.4.5 Монтаж кабеля сенсора СПВ-1Г с узлом крепления и кабелей соединительных в регуляторе чувствительности сенсора РЧС-Т.**

Общий вид регулятора чувствительности сенсора РЧС-Т представлен на рисунке 4.40.

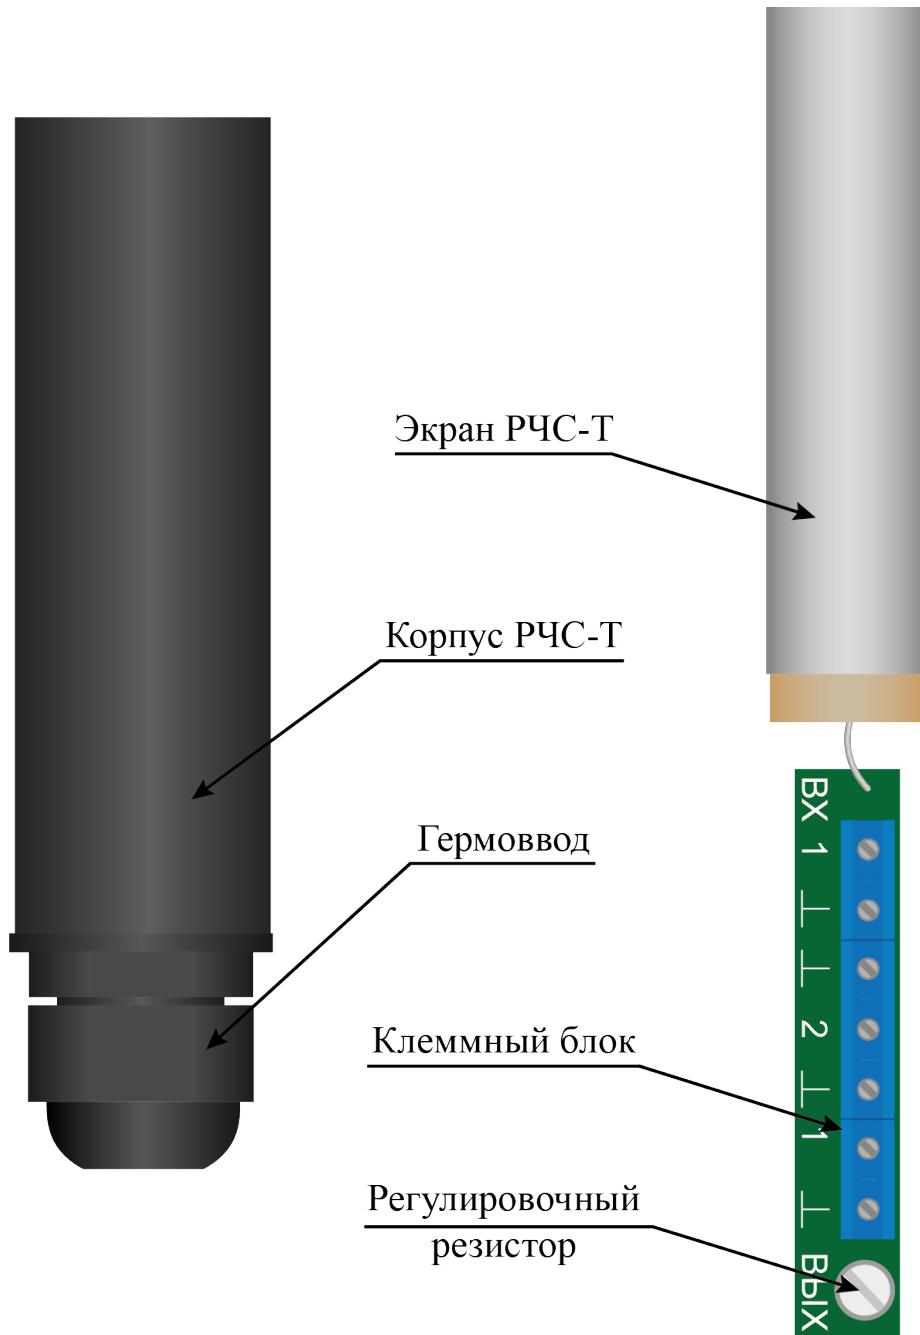


Рисунок 4.40

Монтаж кабеля сенсора и кабелей соединительных в РЧС-Т произвести в следующей последовательности:

- надеть на кабели соединительные и кабель сенсора гермоввод РЧС-Т;
- произвести разделку кабелей соединительных в соответствии с рисунком 4.41;

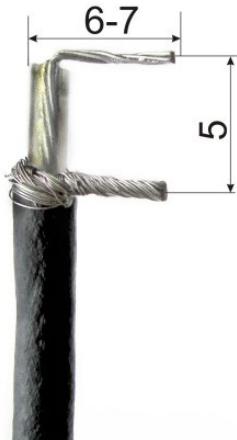


Рисунок 4.41

– центральную жилу кабеля соединительного РК предназначенного для подключения к входу БОС, либо к муфте переходной (в зависимости от проекта) подключить к клемме «1 ВХ», экранирующую оплетку к клемме « $\perp$ » (рисунок 4.42);

– подключить сигнальную жилу кабеля сенсора к клемме «2», вторую жилу и экран кабеля сенсора подключить к двум крайним клеммам « $\perp$ » (рисунок 4.42)

– центральную жилу кабеля соединительного РК предназначенного для подключения к следующему РЧС-Т, подключить к клемме «1 ВЫХ», экранирующую оплетку к клемме « $\perp$ » (рисунок 4.42);

**Примечание** – Если данный РЧС-Т является оконечным во входном шлейфе, к клеммам «1 ВЫХ» и « $\perp$ » подключают резистор 200 кОм.

– клеммный блок с подключенными кабелями аккуратно вставить в экран РЧС-Т, надеть корпус РЧС-Т, ввернуть гермоввод и затянуть накидную гайку.

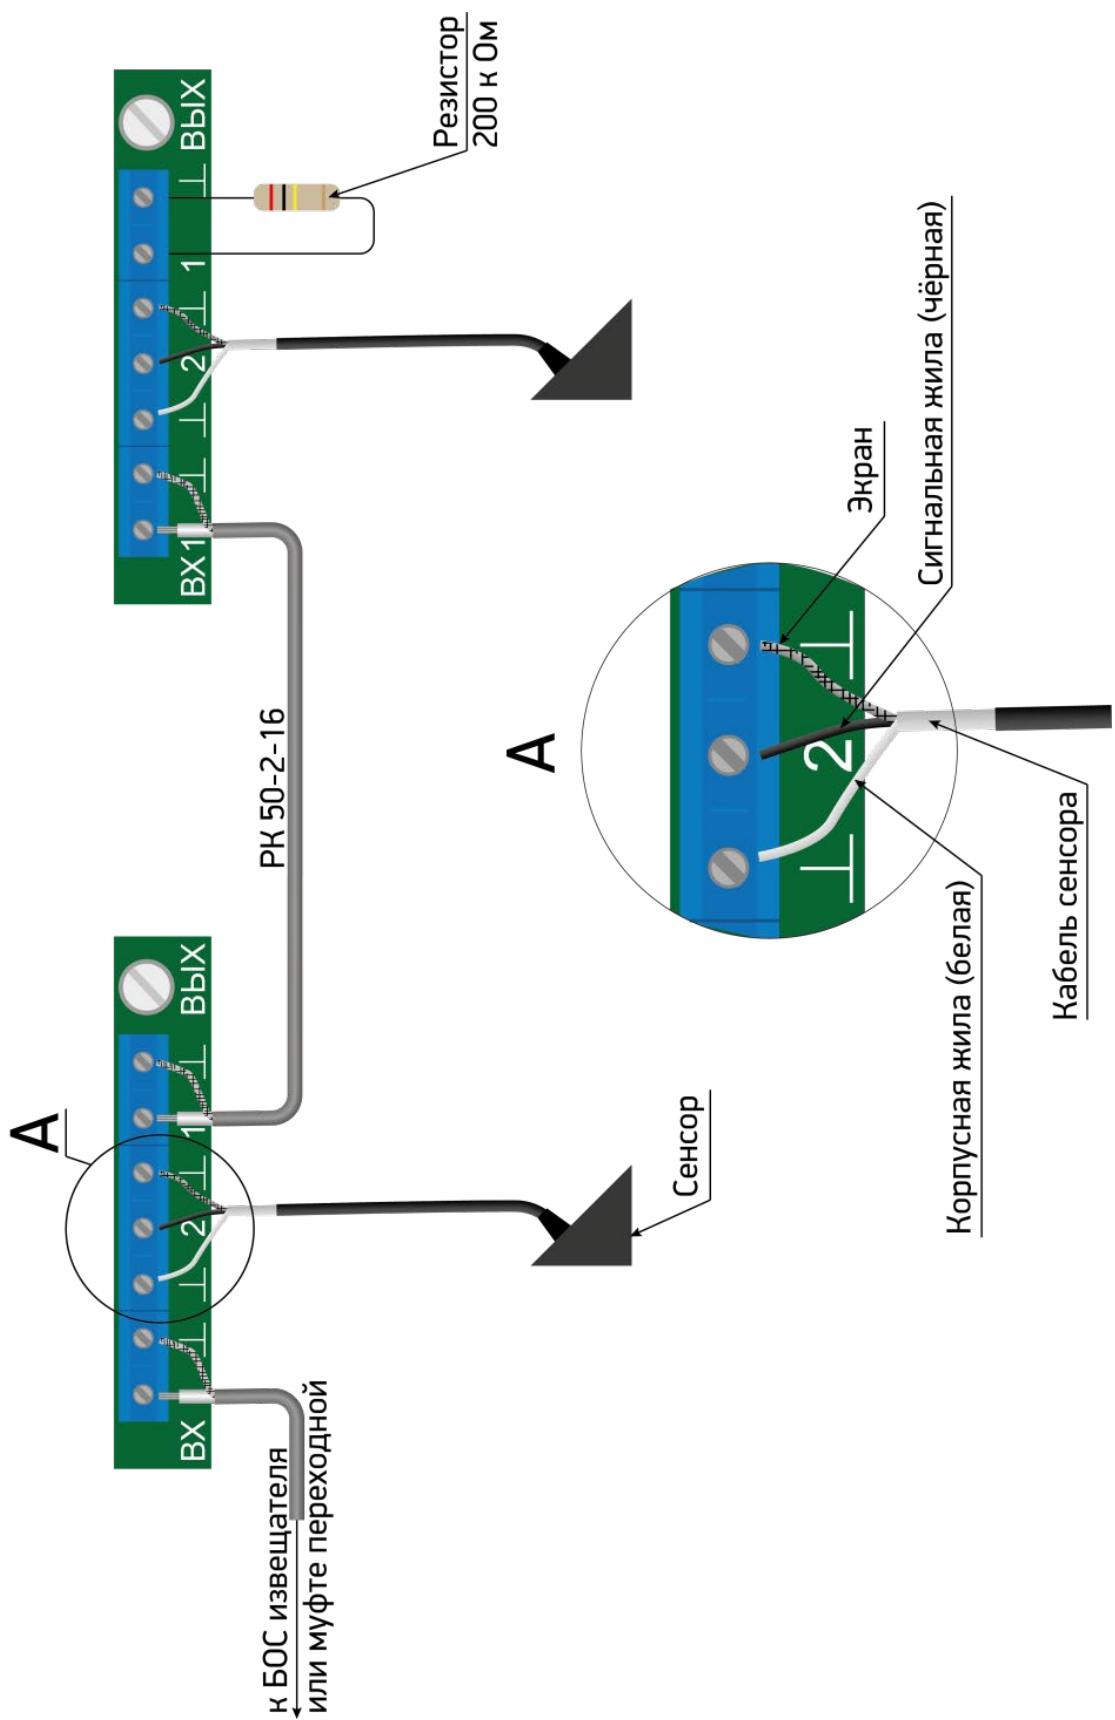


Рисунок 4.42

## **4.5 Оборудование ворот (калитки)**

4.5.1 Створки ворот (калитки) с полотном из металлических прутьев или сетки следует оборудовать трибокабелем в соответствии с проектной документацией.

Как правило, охрана ворот (калитки) осуществляется с образованием отдельной зоны охраны (рисунок 4.43).

Допускается запасные ворота (аварийные выезды) включать в ближайшую зону охраны заграждения (рисунок 4.44).

4.5.2 Соединительный кабель РК 50-2-16 вести в трубе ПП гофрированной автомобильной неразрезной  $\varnothing$  4,6 мм. При переходе цепи ЧЭ от створки ворот к протяжной коробке (или на полотно заграждения) следует крепить трубу ПП скобами.

От одной створки ворот к другой соединительный кабель РК 50-2-16 следует прокладывать обводной трубе, уложенной в грунт на глубину не менее 0,6 м, с использованием протяжных коробок.

4.5.3 Дополнительно рекомендуется оборудовать ворота и калитку магнитоконтактными извещателями для контроля положения створок.

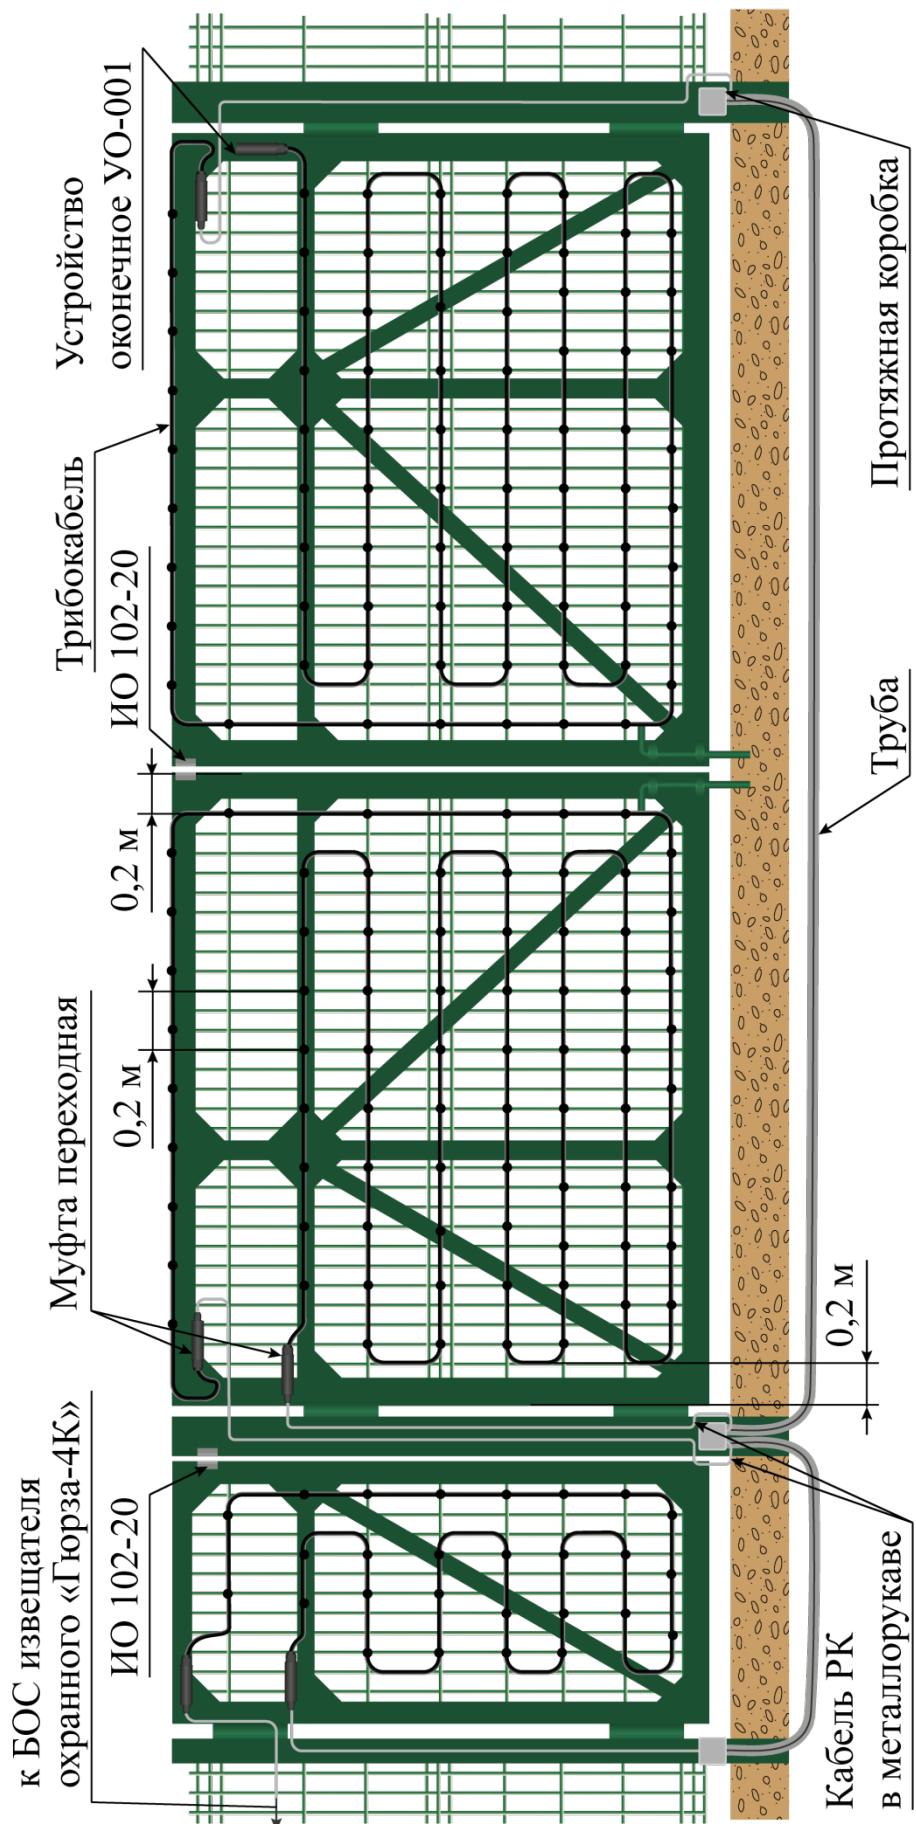


Рисунок 4.43 – Организация отдельной зоны охраны ворот

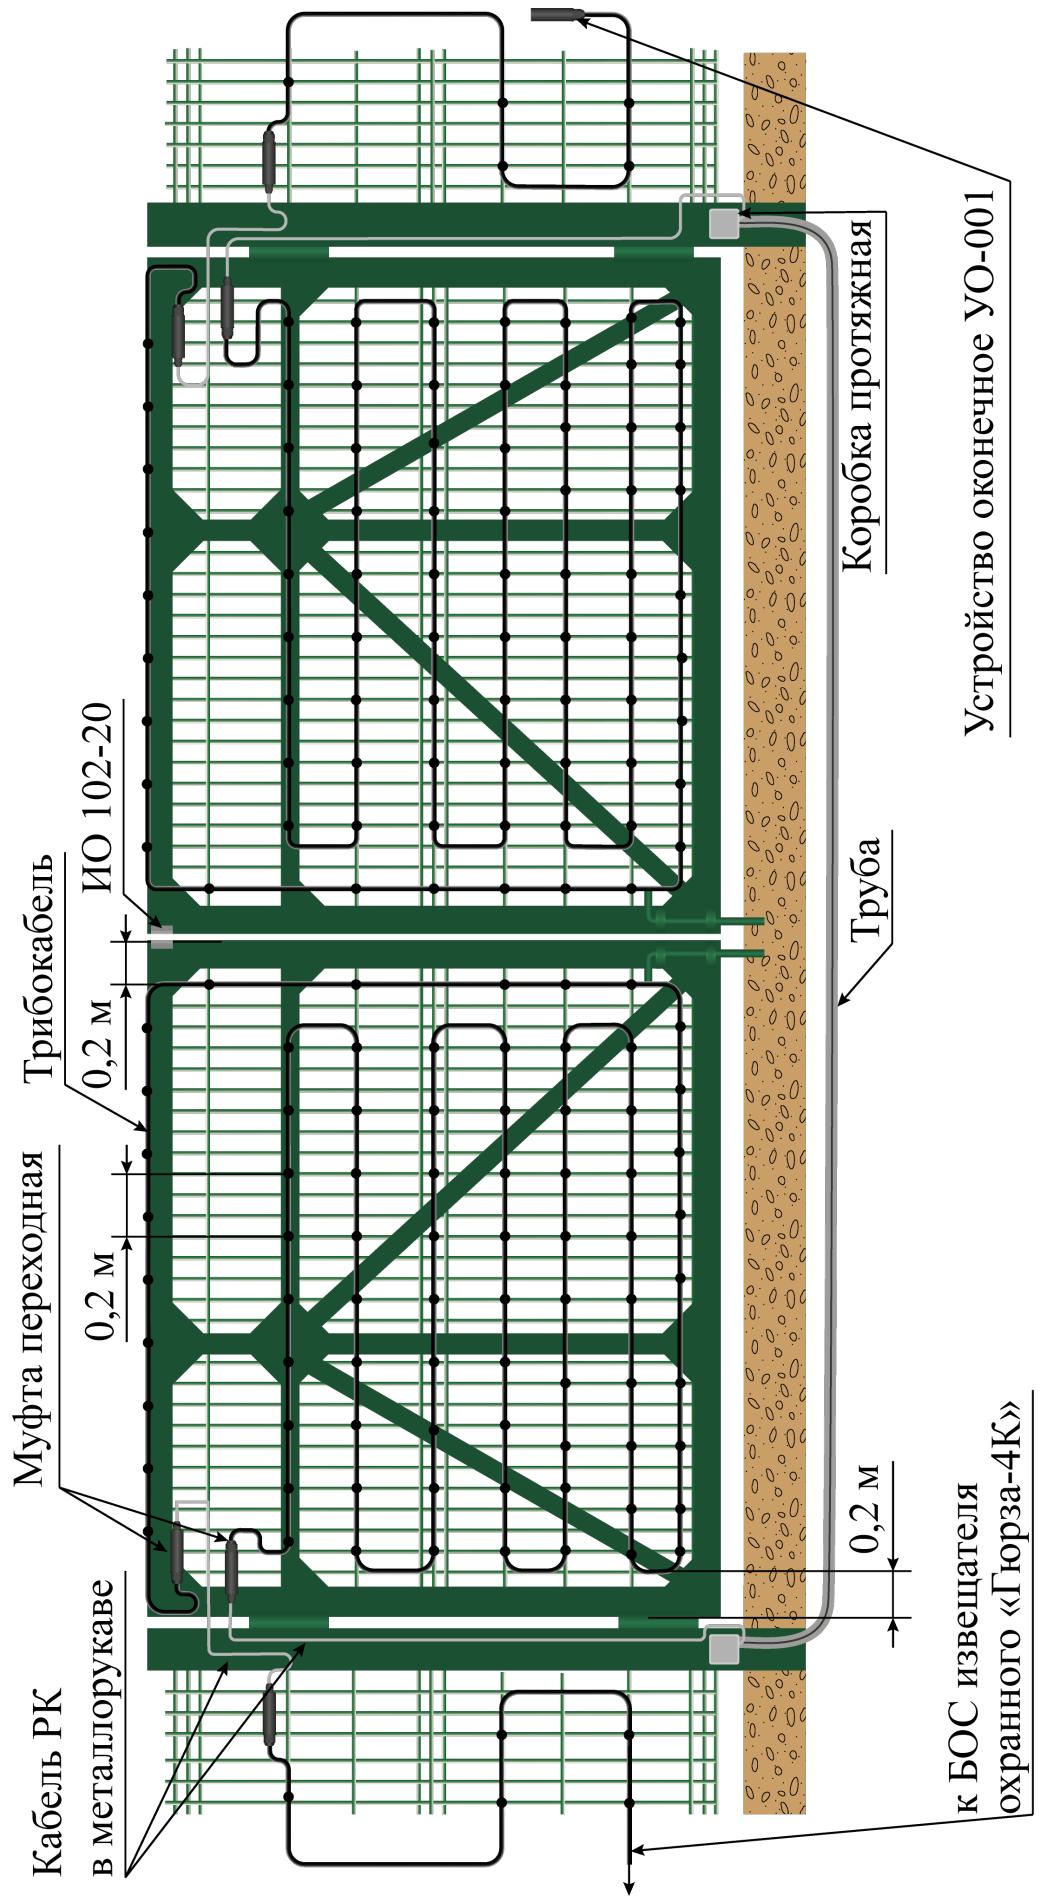


Рисунок 4.44 – Включение ворот и участка заграждения в единую зону охраны

## **4.6 Оборудование ворот (калитки) с использованием пьезоэлектрического сенсора СПВ-1Г с узлом крепления**

### **4.6.1 Общие указания**

4.6.1.1 Створки ворот (калитки) с полотном из металлических прутьев или металлических труб необходимо оборудовать пьезоэлектрическим сенсором СПВ-1Г с узлом крепления в соответствии с проектной документацией.

4.6.1.2 Как правило, охрана ворот (калитки) осуществляется с образованием отдельной зоны охраны (рисунок 4.45).

Допускается запасные ворота (аварийные выезды) включать в ближайшую зону охраны заграждения (рисунок 4.46).

### **4.6.2 Порядок оборудования ворот (калиток) с использованием пьезоэлектрического сенсора СПВ-1Г с узлом крепления**

Оборудование ворот (калиток) с использованием пьезоэлектрического сенсора СПВ-1Г с узлом крепления производится в следующей последовательности:

- сенсор расположить в углу створки ворот (калитки) со стороны петли (рисунок 4.46);
- узел крепления сенсора закрепить к каркасу створки методом сварки (рисунок 4.46);
- произвести монтаж кабеля сенсора и кабелей РК в регуляторе чувствительности сенсора РЧС-Т в соответствии с п.4.4.6 настоящей инструкции;
- закрепить РЧС-Т хомутами к опоре ворот (калитки) или каркасу створки ворот (калитки) гермовводом вниз (рисунок 4.47);
- кабели РК проложить в металлорукаве;
- закрепить к опоре ворот (калитки) металлическими скобами металлорукава с кабелем РК (рисунок 4.47);
- один кабель РК подключить к БОС или к муфте переходной (в зависимости от проекта), другой через протяжную коробку к следующему РЧС-Т (рисунок 4.46).

#### **Примечания:**

1 Прокладку кабеля РК под воротами и калиткой вести в обводной трубе, концы трубы загерметизировать.

2 Дополнительно рекомендуется оборудовать ворота и калитку магнитоконтактными извещателями для контроля положения створок.

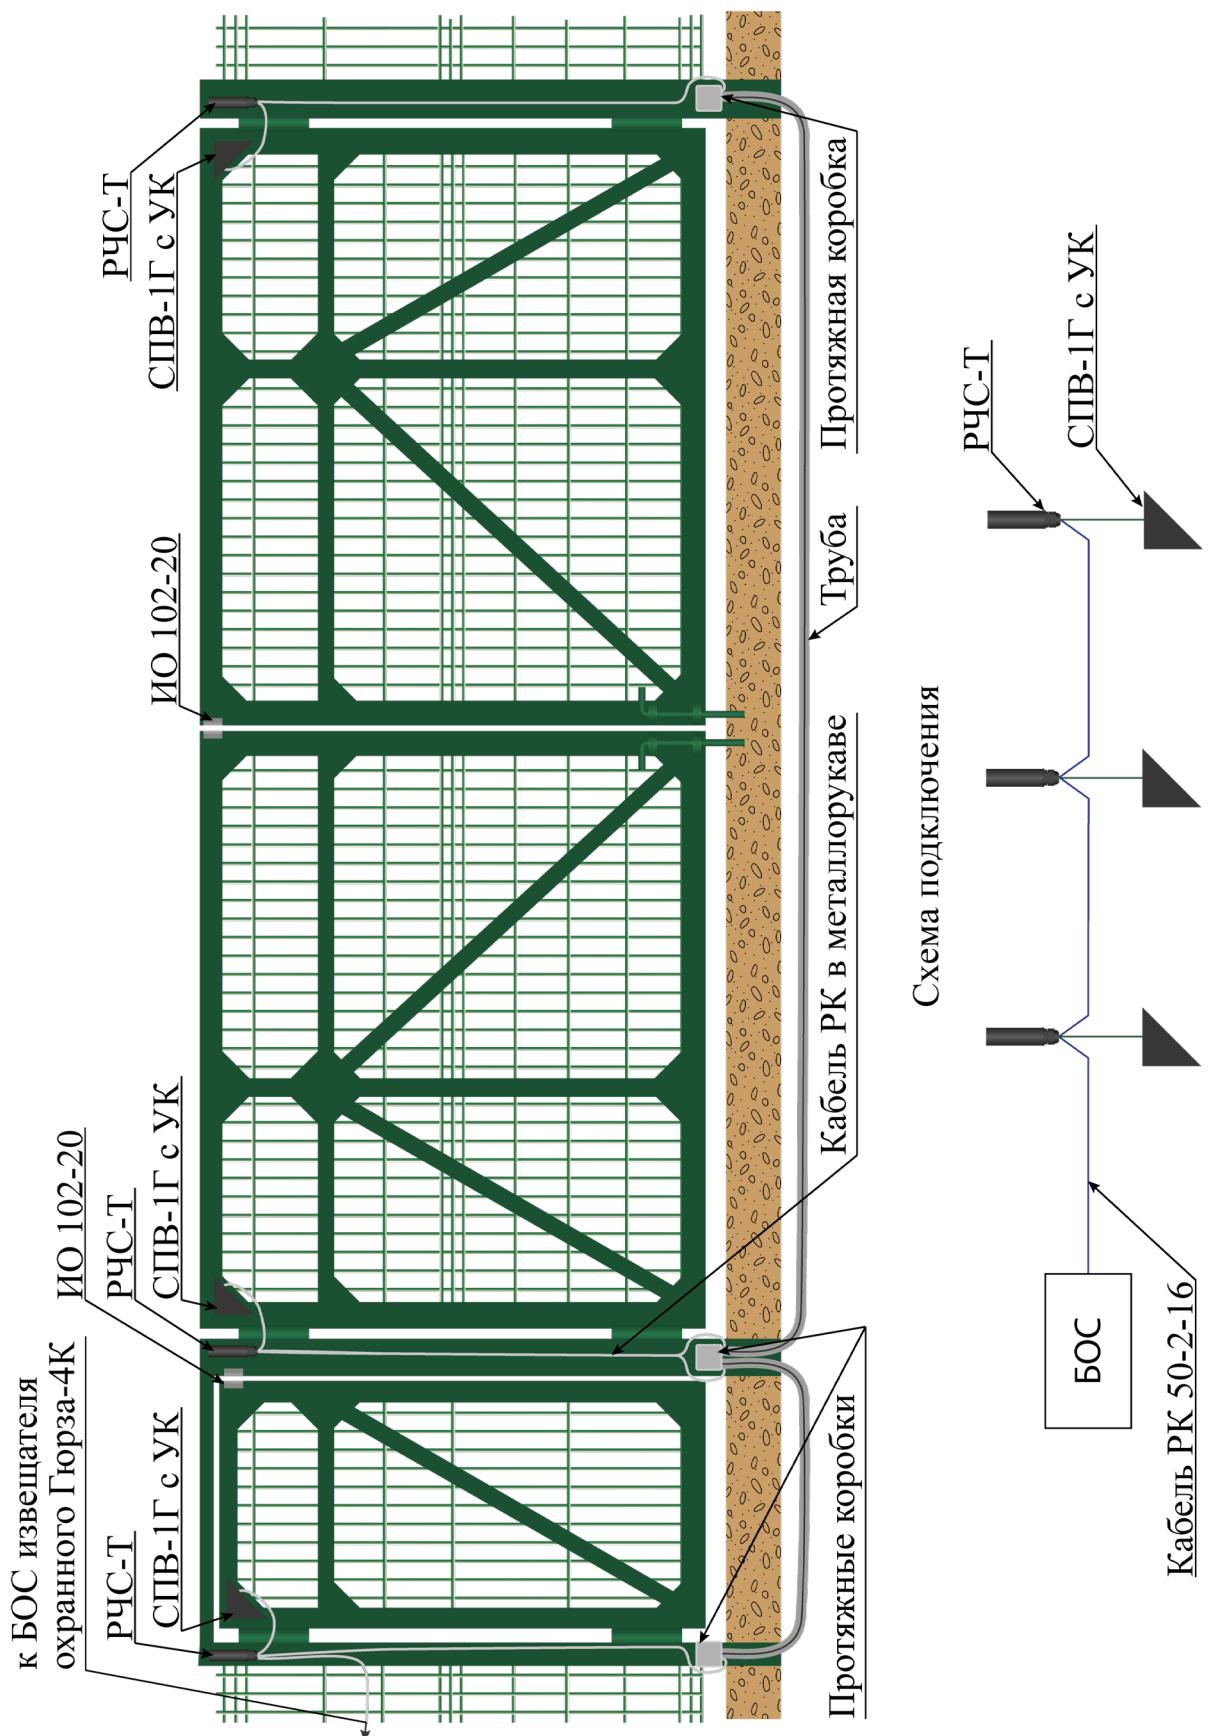


Рисунок 4.45 – Организация отдельной зоны охраны ворот (калитки) с использованием сенсора СПВ-1Г с узлом крепления

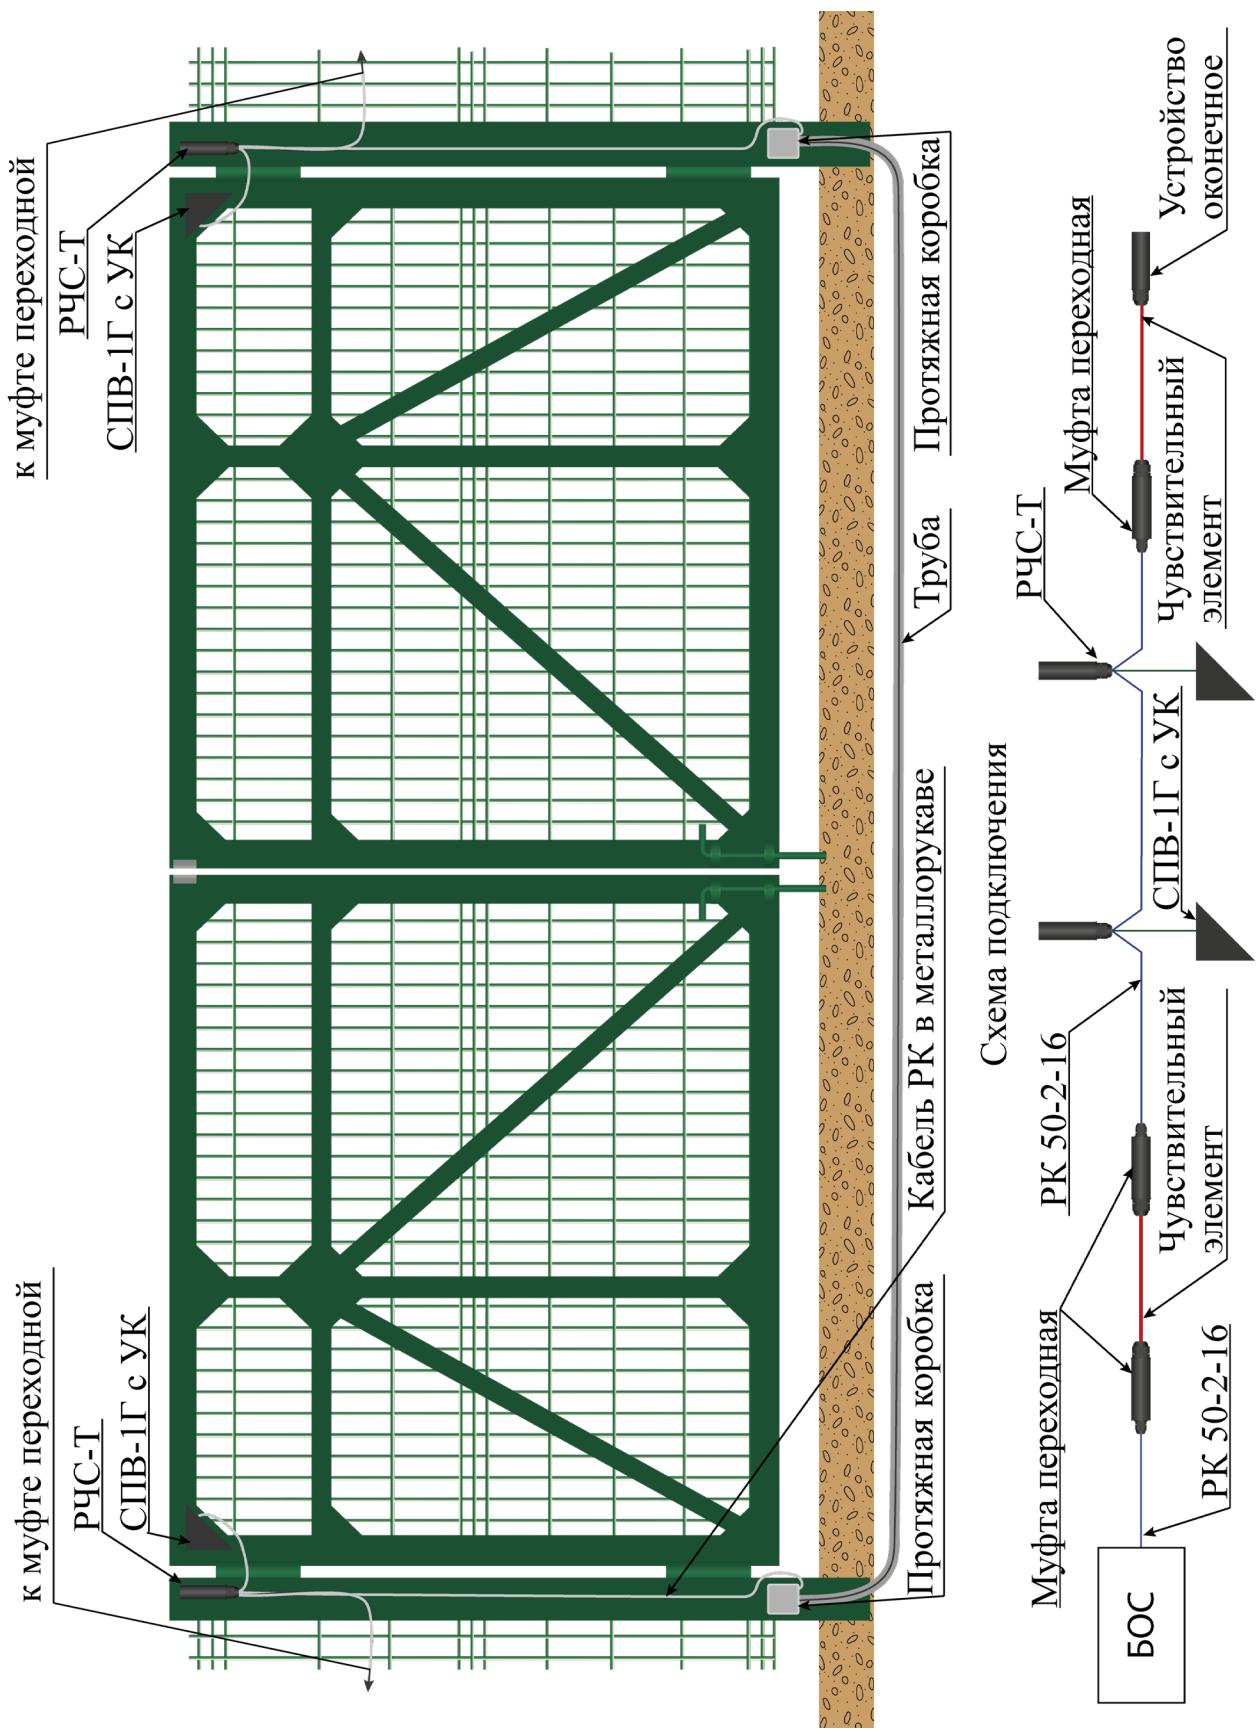


Рисунок 4.46 – Организация охраны ворот (калитки) с использованием сенсора СПВ-1Г с узлом крепления в единой зоне охраны периметра

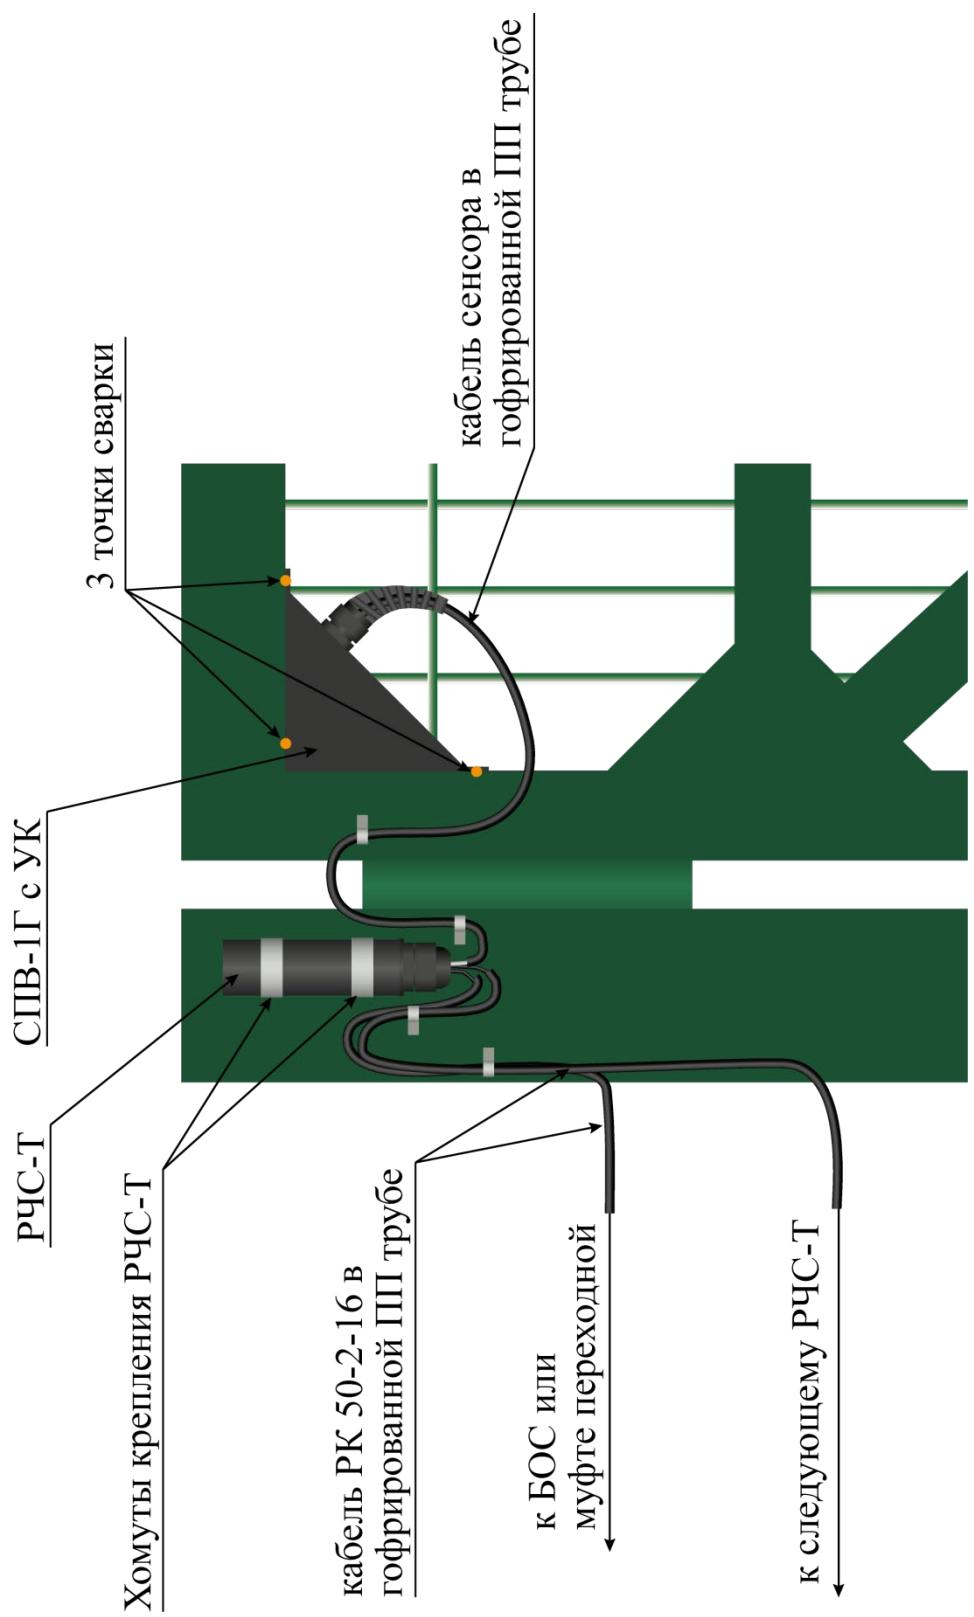


Рисунок 4.47 – Установка сенсора СПВ-1Г с узлом крепления  
на створке ворот (калитки)

## 5 Наладка,стыковка и испытания

### 5.1 Порядок подключения извещателя

5.1.1 Подключение извещателя произвести в следующей последовательности:

- вывинтить шесть винтов крепления крышки и снять крышку (рисунок 5.1);
- подключить к БОС (рисунки 5.1, 5.2):
  - а) шину заземления - медный провод сечением не менее 1,0  $\text{мм}^2$  (специальных требований к сопротивлению растекания токов заземлителя не предъявляется);

**ВНИМАНИЕ! Подключение сторонних электроустановок к шине заземления запрещено!**

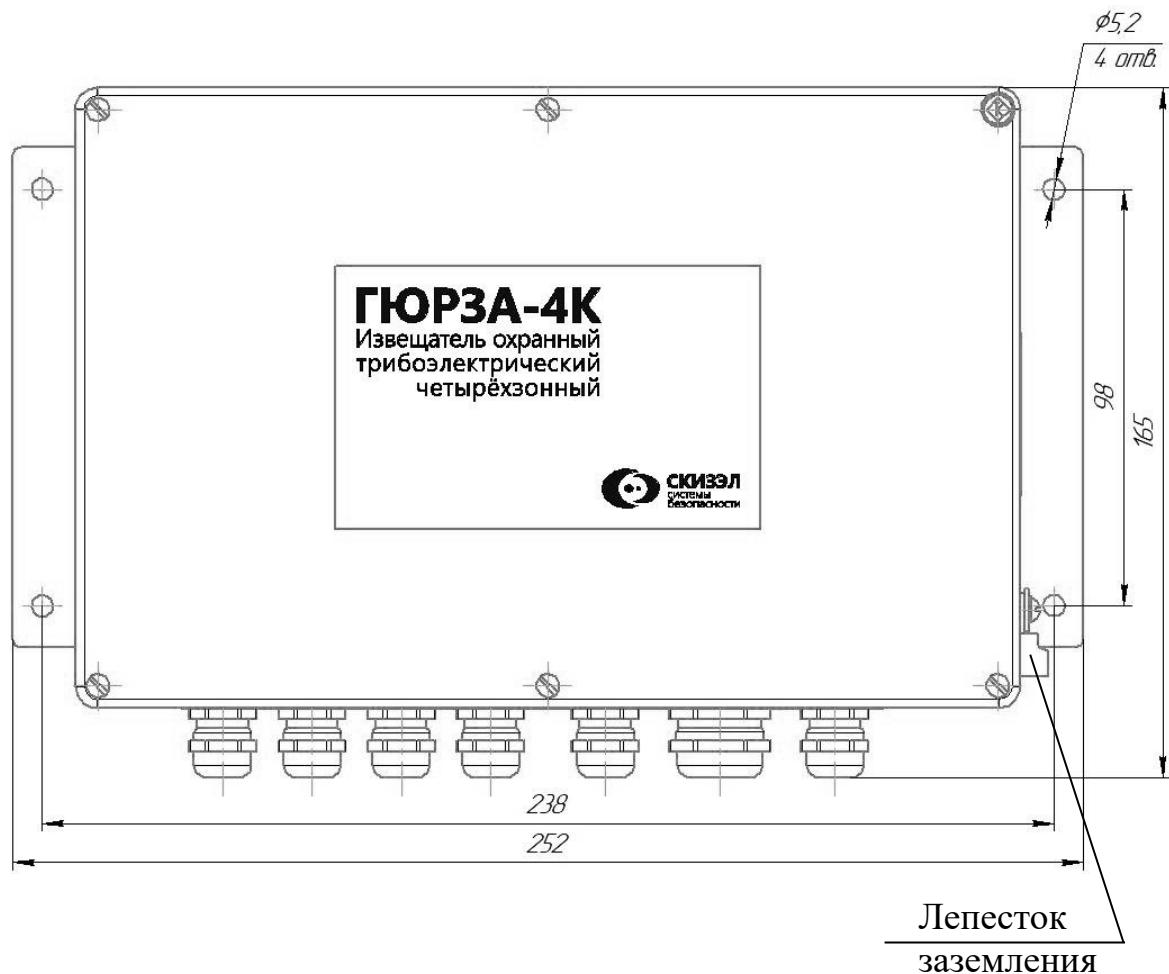


Рисунок 5.1 – Блок обработки сигналов

б) чувствительные элементы через муфты переходные и соединительные кабели РК 50-2-16;

в) выходные цепи;

г) линии дистанционного контроля;

д) линию питания (максимальное сечение подключаемого провода 1,5 мм<sup>2</sup>)

**ВНИМАНИЕ!** Применение дополнительных устройств грозозащиты в цепях чувствительных элементов **ЗАПРЕЩЕНО!**

Схема подключения извещателя указана на рисунке 5.2.

**Извещатель должен быть заземлен только в одной точке - через лепесток заземления на корпусе БОС.**

**При подключении выходных цепей и линий дистанционного контроля следует УБЕДИТЬСЯ, что они не находятся под напряжением.**

**При подключении линии питания следует проверить полярность проводников.**

### 5.1.2 Установить согласующие резисторы ППКО (рисунки 5.2, 5.2а)

#### **Примечания:**

1. На рисунке 5.2 обозначены согласующие резисторы ППКО (Сопр.1-Сопр.4), включенные последовательно в каждый шлейф.

2. Если конструкцией ППКО предусмотрено применение резисторов с последовательным и параллельным включением, то последовательное включение осуществляется в соответствии с рис.5.2, а параллельное – путем установки ножек резистора в клемму « 2\*» для согласующих резисторов и в клемму « 2\*» для подключения выходной цепи соответствующего канала (рисунок 5.2а).

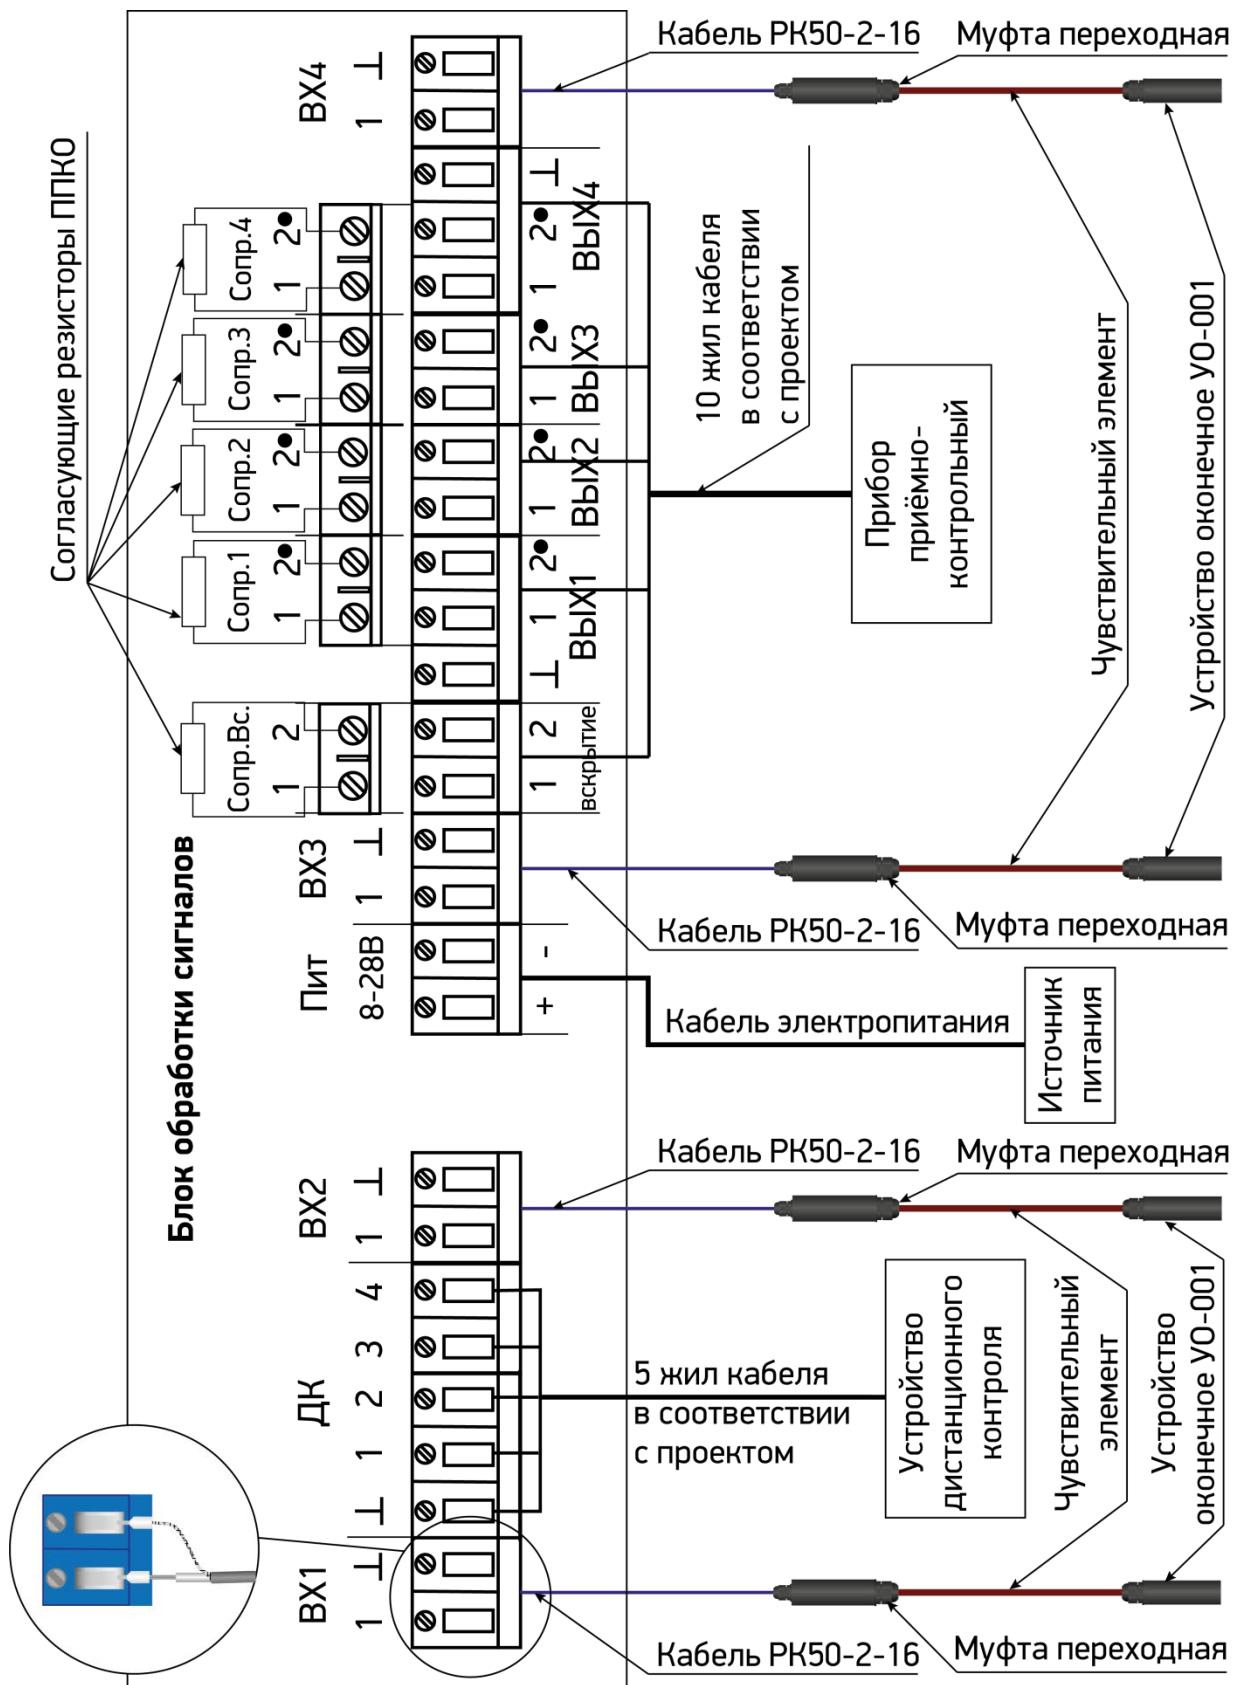


Рисунок 5.2—Схема подключения извещателя

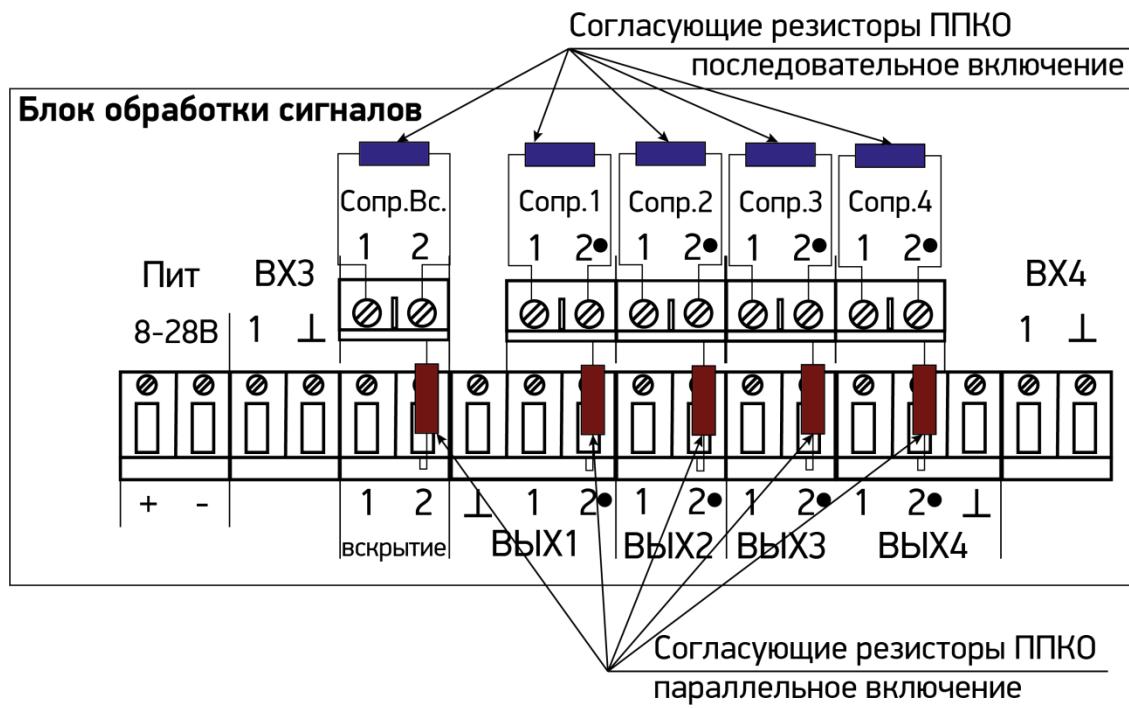


Рисунок 5.2а – Схема подключения извещателя с последовательным и параллельным включением согласующих резисторов

## **6 Пуск (опробование)**

6.1 Перед подачей питающего напряжения на БОС необходимо еще раз проверить качество и правильность монтажа БОС, ЧЭ, кабелей соединительных, муфт переходных, соединительных (при их наличии) и оконечных устройств, а также правильное и надежное подключение всех линий к БОС (шины заземления, ЧЭ, входной цепи, ДК и питания)

6.2 Подать питающее напряжение на БОС. Извещатель автоматически, не более чем через 30 секунд, перейдет в режим «Охрана».

## **7 Регулирование**

### **7.1 Общие сведения по настройке извещателя**

7.1.1 Регулировка извещателя заключается в настройке его обнаружительной способности.

7.1.2 Настройка извещателя осуществляется встроенными элементами управления и регулировки БОС без использования дополнительной аппаратуры.


7.1.3 Настройка извещателя по каждой зоне осуществляется в зависимости от типа заграждения. В данном разделе указан порядок настройки извещателя одной зоны охраны для каждого типа заграждения.

### **7.2. Общая информация о функциях органов управления и регулировки БОС**

#### **7.2.1 Органы управления и регулировки БОС извещателя**

Блок обработки сигналов извещателя имеет следующие органы управления и регулировки (рисунок 7.1):

- переключатели диапазонов чувствительности (поз.1);
- переключатели регулировки чувствительности внутри диапазона (поз.2);
- выключатели сигнальных светодиодов (поз.4).

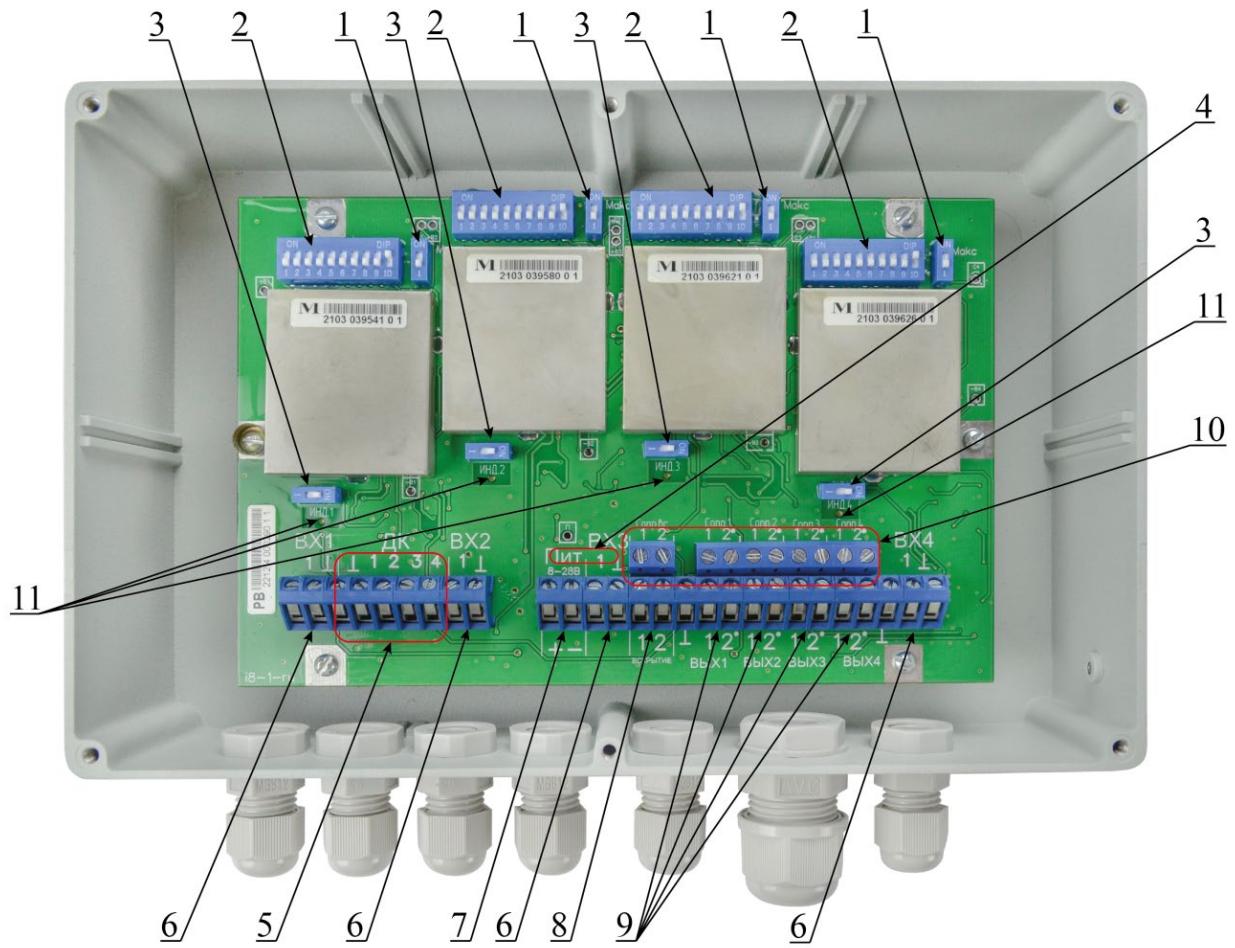

- 1 – Переключатели диапазонов чувствительности. —
- 2 – Переключатели регулировки чувствительности внутри диапазона.
- 3 – Выключатели сигнальных светодиодов.
- 4 – Герметичный контакт датчика контроля вскрытия крышки БОС (расположен с обратной стороны платы).
- 5 – Клеммы подключения линии дистанционного контроля.
- 6 – Клеммы подключения чувствительных элементов.
- 7 – Клемма подключения линии питания.
- 8 – Клемма подключения линии вскрытия крышки БОС.
- 9 – Клеммы подключения выходных цепей.
- 10 – Клеммы подключения согласующих резисторов с ППК
- 11 – Сигнальные светодиоды.

Рисунок 7.1 – Органы управления и регулировки

## **7.2.2 Переключение диапазонов чувствительности извещателя**

7.2.2.1 Переключатель диапазонов чувствительности (рисунок 7.1, поз. 1) позволяет устанавливать верхний или нижний диапазон чувствительности соответствующего канала извещателя.

7.2.2.2 Для включения нижнего диапазона чувствительности устанавливают переключатель в нижнее положение (положение «I») (рисунок 7.2).

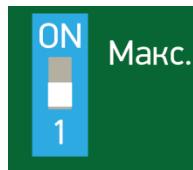


Рисунок 7.2

7.2.2.3 Для включения верхнего диапазона чувствительности устанавливают переключатель в верхнее положение (положение «ON») (рисунок 7.3).


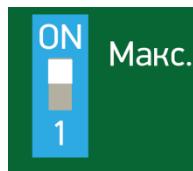


Рисунок 7.3

## **7.2.3 Регулировка чувствительности извещателя внутри диапазона**

7.2.3.1 Переключатель регулировки чувствительности (рисунок 7.1, поз.2) позволяет изменять чувствительность соответствующего канала извещателя в пределах выбранного диапазона чувствительности (рисунок 7.4).

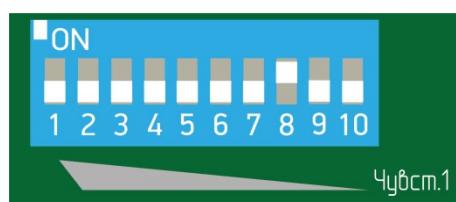

Регулировку необходимой чувствительности внутри диапазона осуществляют установкой одного флагка переключателя регулировки чувствительности поз.2 в верхнее положении (положение “ON”) и установкой всех остальных флагков в нижнее положение.

Рисунок 7.4

7.2.3.2 Максимальная чувствительность в каждом диапазоне чувствительности в 10 раз больше минимальной чувствительности в том же


диапазоне. Максимальная чувствительность нижнего диапазона равна минимальной чувствительности верхнего диапазона.

7.2.3.3 Регулировку необходимой чувствительности внутри диапазона осуществляют установкой одного из флагков переключателя регулировки чувствительности в верхнее положение (положение «ON») и установкой всех остальных флагков в нижнее положение.

**Никакая случайная комбинация флагков переключателей в процессе регулировки не приводит к выводу БОС из строя.**

7.2.3.4 Максимальную чувствительность внутри диапазона устанавливают включением флагка 1 в положение «ON» (рисунок 7.5). Минимальную чувствительность устанавливают включением флагка 10 в положение «ON» (рисунок 7.5).

Максимальная чувствительность

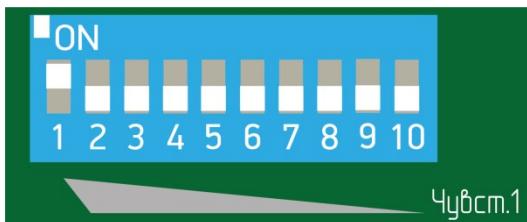

Минимальная чувствительность

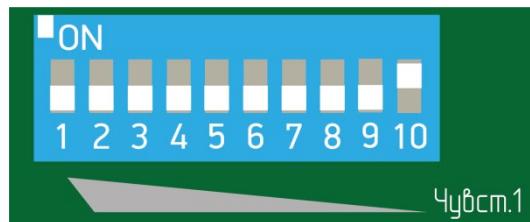


Рисунок 7.5

#### 7.2.4 Включение и выключение сигнального светодиода

7.2.4.1 Выключатели сигнальных светодиодов (поз.3, рисунок 7.1) позволяют включать сигнальные светодиоды на время настройки извещателя.

7.2.4.2 Рекомендуется отключать сигнальные светодиоды на время эксплуатации извещателя, т.к. при этом существенно снижается ток потребления извещателя.

7.2.4.3 Включение сигнальных светодиодов осуществляют установкой флагка выключателей в правое положение (положение «ON») (рисунок 7.6).

Выключение сигнальных светодиодов осуществляют установкой флагка выключателя в левое положение (положение «1»).



Рисунок 7.6

**7.3 Порядок работы при настройке канала извещателя с ТПЭп-5П SKICHEL, ТПЭп-10П SKICHEL, ТПбэп-10П SKICHEL на заграждении из сварных решетчатых 3-Д панелей**

**7.3.1 Подготовка БОС к работе:**

– снять крышку БОС. Включить сигнальный светодиод соответствующего канала (поз.4, рисунок 7.1) установкой флагка выключателя (поз.3, рисунок 7.1) в правое положение (положение «ON») (рисунок 7.7);


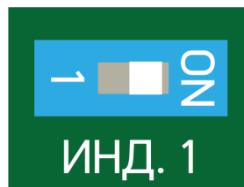


Рисунок 7.7

– установить верхний диапазон чувствительности (п. 7.2.2.3);

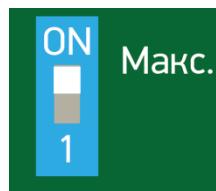

Для включения верхнего диапазона чувствительности устанавливают переключатель поз.1 рис. 7.1в верхнее положение (положение «ON»)

Рисунок 7.8

– включить источник питания. При этом сигнальный светодиод должен загореться;

– выдержать паузу до погасания сигнального светодиода, не более 30 с.

### **7.3.2 Настройка обнаружительной способности извещателя:**

- установить флагок 8 переключателя регулировки чувствительности (рисунок 7.9) в положение «ON» (верхнее положение), все остальные флагки в нижнее положение;

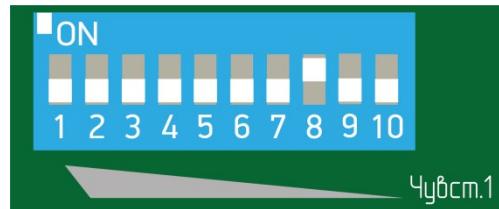


Рисунок 7.9

- имитировать попытку несанкционированного проникновения через заграждение - реальную попытку преодоления либо контрольное механическое воздействие на заграждение.

**ВНИМАНИЕ! Оказывать механическое воздействие непосредственно на чувствительный элемент ЗАПРЕЩЕНО.**

Для выполнения контрольного механического воздействия необходимо:

- оттянуть полотно заграждения, с помощью динамометра с усилием 12 кг, в горизонтальном направлении в 0,5 м от опоры на уровне, равном половине высоты заграждения;
- удерживая полотно заграждения, убедиться в том, что извещатель находится в режиме «Охрана» (светодиод не горит);
- резко отпустить полотно заграждения;
- зафиксировать состояние сигнального светодиода: светодиод должен загореться - извещатель перешел в режим «Тревога»;
- при отсутствии тревожного извещения увеличить чувствительность, установив флагок 7 переключателя регулировки чувствительности в положение «ON» (верхнее положение), все остальные флагки в нижнее положение (рисунок 7.10) и повторить попытки несанкционированного проникновения через заграждение по выше указанной методике.

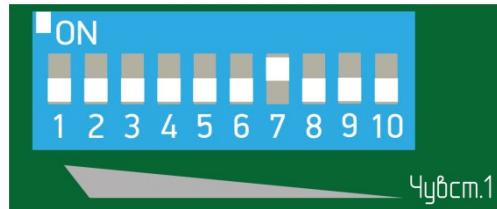


Рисунок 7.10

- по окончании настройки отключить сигнальный светодиод, установив флагок выключателя (поз.3 рисунок 7.1) в левое положение (положение «1») (рисунок 7.11).



Рисунок 7.11

#### **7.4 Порядок работы при настройке извещателя на гибком заграждении (козырьке) из спирали АКЛ**

##### **7.4.1 Подготовка БОС к работе:**

- снять крышку БОС. Включить сигнальный светодиод соответствующего канала установкой флагка выключателя (поз.3, рисунок 7.1) в правое положение (положение «ON») (рисунок 7.12);


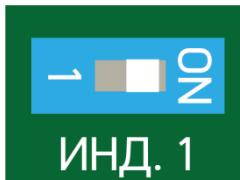


Рисунок 7.12

- установить нижний диапазон чувствительности (рисунок 7.13);

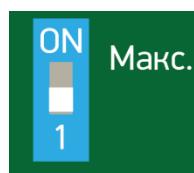

Для включения нижнего диапазона чувствительности устанавливают переключатель соответствующего канала (поз.1 рис.7.1) в нижнее положение

Рисунок 7.13

- включить источник питания. При этом сигнальный светодиод должен загореться;
- выдержать паузу до погасания сигнального светодиода, не более 30 с.

#### **7.4.2 Настройка обнаружительной способности извещателя:**

- установить флагок 8 переключателя регулировки чувствительности соответствующего канала в положение «ON» (верхнее положение), все остальные флагки в нижнее положение (рисунок 7.14);

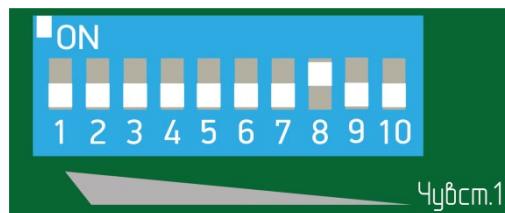


Рисунок 7.14

- имитировать попытку несанкционированного проникновения через заграждение - оказать контрольное механическое воздействие на заграждение.

**ВНИМАНИЕ! Оказывать механическое воздействие непосредственно на чувствительный элемент ЗАПРЕЩЕНО.**

Для выполнения контрольного механического воздействия необходимо:

- оттянуть спираль АКЛ, с помощью динамометра с усилием 8 кг, под углом 45° относительно заграждения в 1 м от кронштейна;
- удерживая спираль АКЛ, убедиться в том, что извещатель находится в режиме «Охрана» (светодиод не горит);
- резко отпустить спираль АКЛ;
- зафиксировать состояние сигнального светодиода: светодиод должен загореться - извещатель перешел в режим «Тревога»;
- при отсутствии тревожного извещения, увеличить чувствительность извещателя, установив флагок 7 переключателя регулировки чувствительности в положение «ON» (правое положение), все остальные флагки - в левое положение (рисунок 7.15) и повторить попытки несанкционированного проникновения через заграждение по выше указанной методике;

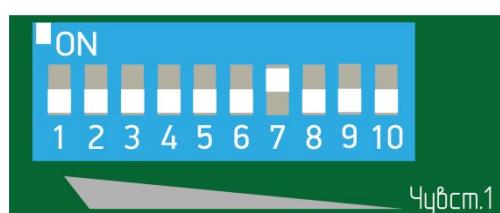


Рисунок 7.15

– если и в этом случае тревожное извещение будет отсутствовать, продолжить увеличение чувствительности, устанавливая поочередно последующие флагки переключателя регулировки чувствительности в положение «ON» (правое положение), а все остальные флагки в левое положение, пока не будет достигнуто устойчивое формирование тревожного извещения;

– по окончании настройки отключить сигнальный светодиод, установив флагок выключателя (поз.3 рисунок 7.1) в левое положение (положение «1») (рисунок 7.16).

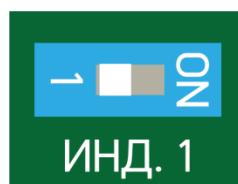


Рисунок 7.16

## 7.5 Порядок работы при настройке канала извещателя с ТППЭп-5П SKICHEL, ТППЭп-10П SKICHEL, ТППбэп-10П SKICHEL на гибких заграждениях из сетки ССЦП и «Рабица»

### 7.5.1 Подготовка БОС к работе:

– снять крышку БОС. Включить сигнальный светодиод установкой флагка выключателя (поз.3, рисунок 7.1) в правое положение (положение «ON») (рисунок 7.17);


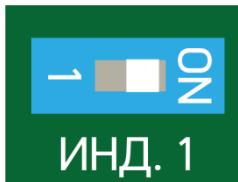


Рисунок 7.17

– установить нижний диапазон чувствительности (рисунок 7.18);

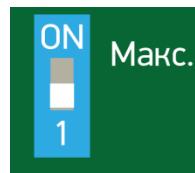

Для включения нижнего диапазона чувствительности устанавливают переключатель поз.1 рис.7.1 в нижнее положение

Рисунок 7.18

– включить источник питания. При этом сигнальный светодиод должен загореться;

– выдержать паузу до погасания сигнального светодиода, не более 30 с.

## 7.5.2 Настройка обнаружительной способности извещателя:

- установить флагок 8 переключателя регулировки чувствительности в положение «ON» (верхнее положение), все остальные флагки в нижнее положение (рисунок 7.19);

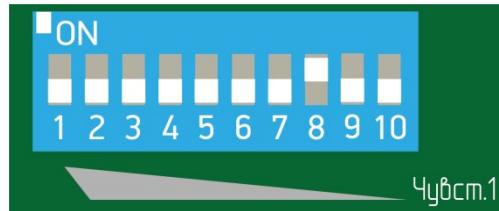


Рисунок 7.19

- имитировать попытку несанкционированного проникновения через заграждение - оказать контрольное механическое воздействие на заграждение.

**ВНИМАНИЕ! Оказывать механическое воздействие непосредственно на чувствительный элемент ЗАПРЕЩЕНО.**

Для выполнения контрольного механического воздействия необходимо:

- оттянуть полотно заграждения, с помощью динамометра с усилием 8 кг, в горизонтальном направлении в 0,5 м от опоры на уровне, равном половине высоты заграждения;
- удерживая полотно заграждения, убедиться в том, что извещатель находится в режиме «Охрана» (светодиод не горит);
- резко отпустить полотно заграждения;
- зафиксировать состояние сигнального светодиода: светодиод должен загореться - извещатель перешел в режим «Тревога»;
- при отсутствии тревожного извещения увеличить чувствительность, установив флагок 7 переключателя регулировки чувствительности в положение «ON» (верхнее положение), все остальные флагки в нижнее положение (рисунок 7.20) и повторить попытки несанкционированного проникновения через заграждение по выше указанной методике.

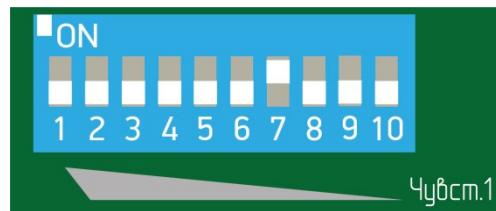


Рисунок 7.20

– если и в этом случае тревожное извещение будет отсутствовать, продолжить увеличение чувствительности, устанавливая поочередно последующие флагки переключателя регулировки чувствительности в положение «ON» (верхнее положение), а все остальные флагки в нижнее положение, пока не будет достигнуто устойчивое формирование тревожного извещения;

– по окончании настройки отключить сигнальный светодиод, установив флагок выключателя (поз.3 рисунок 7.1) в левое положение (положение «1») (рисунок 7.21).



Рисунок 7.21

## 7.6 Порядок работы при настройке извещателя на заграждении из профлиста

### 7.6.1 Подготовка БОС к работе:

– снять крышку БОС. Включить сигнальный светодиод установкой флагка выключателя (поз.3, рисунок 7.1) в правое положение (положение «ON») (рисунок 7.22);

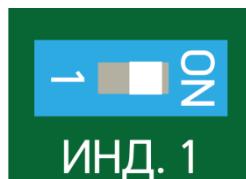


Рисунок 7.22

– установить нижний диапазон чувствительности (рисунок 7.23);



Для включения нижнего диапазона чувствительности устанавливают переключатель поз.1 рис.7.1в нижнее положение

Рисунок 7.23

– включить источник питания. При этом сигнальный светодиод должен загореться;

– выдержать паузу до погасания сигнального светодиода, не более 30 с.

## 7.6.2 Настройка обнаружительной способности извещателя:

- установить флагок 5 переключателя регулировки чувствительности соответствующего канала (рисунок 7.24) в положение «ON» (верхнее положение), все остальные флагки в нижнее положение;

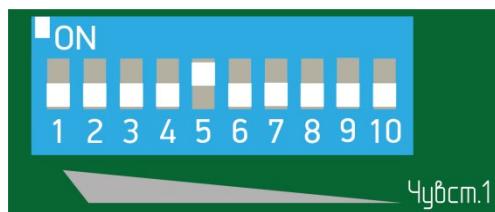


Рисунок 7.24

- имитировать попытку несанкционированного проникновения через заграждение - реальную попытку преодоления либо контрольное механическое воздействие на заграждение.

**ВНИМАНИЕ! Оказывать механическое воздействие непосредственно на чувствительный элемент ЗАПРЕЩЕНО.**

Для выполнения контрольного механического воздействия необходимо:

- надавить на полотно заграждения, с помощью динамометра с усилием 8 кг, в горизонтальном направлении в 0,5 м от опоры на 15-20 см выше (или ниже) линии ЧЭ;
- удерживая полотно заграждения, убедиться в том, что извещатель находится в режиме «Охрана» (светодиод не горит);
- резко отпустить полотно заграждения;
- зафиксировать состояние сигнального светодиода: светодиод должен загореться - извещатель перешел в режим «Тревога»;
- при отсутствии тревожного извещения увеличить чувствительность, установив флагок 4 переключателя регулировки чувствительности в положение «ON» (верхнее положение), все остальные флагки в нижнее положение (рисунок 7.25) и повторить имитацию попытки несанкционированного проникновения через заграждение по выше указанной методике.

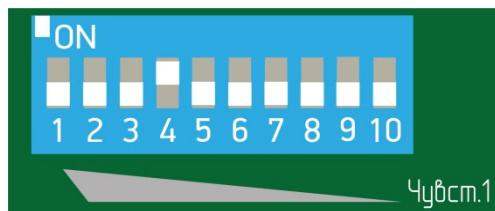


Рисунок 7.25

– по окончании настройки отключить сигнальный светодиод, установив флагок выключателя (поз.3 рисунок 7.1) в левое положение (положение «1») (рисунок 7.26).

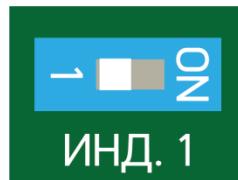


Рисунок 7.26

## 7.7 Порядок настройки сенсоров, смонтированных на воротах (калитке), при организации отдельной зоны охраны

### 7.7.1 Подготовка БОС к работе:

– снять крышку БОС. Включить сигнальный светодиод (поз.4, рисунок 7.1) установкой флагка выключателя (поз.3, рисунок 7.1) в правое положение (положение «ON») (рисунок 7.27);


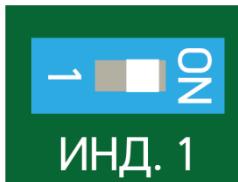


Рисунок 7.27

– установить нижний диапазон чувствительности (рисунок 7.28);

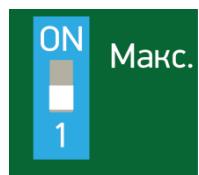

Для включения нижнего диапазона чувствительности устанавливают переключатель поз.1 рис.7.1 в нижнее положение

Рисунок 7.28

– включить источник питания. При этом сигнальный светодиод должен загореться;

– выдержать паузу до погасания сигнального светодиода, не более 30 с.

### 7.7.2 Настройка чувствительности сенсоров

**ВНИМАНИЕ! Настройку чувствительности сенсоров проводить только при отсутствии осадков, чтобы исключить попадание влаги внутрь регулятора чувствительности сенсора (РЧС-Т).**

#### 7.7.2.1 Порядок настройки чувствительности сенсоров

Для того чтобы правильно настроить чувствительность сенсоров, необходимо:

- а) из всех сенсоров определить наименее чувствительный (как правило, наименьший сигнал из группы сенсоров формирует сенсор, установленный на самую жесткую конструкцию – калитку),
- б) настроить требуемую обнаружительную способность наименее чувствительного сенсора (определить оптимальную настройку БОС);
- в) настроить (уменьшить) чувствительность остальных сенсоров с помощью настройки их РЧС-Т до уровня наименее чувствительного;
- г) установить ранее найденную оптимальную настройку БОС, проверить настройку (обнаружительную способность) извещателя.

#### 7.7.2.2 Методика настройки чувствительности сенсоров

##### 7.7.2.2.1 Определение наименее чувствительного сенсора

Установить флагок 5 переключателя регулировки чувствительности БОС в положение «ON» (верхнее положение), все остальные флагки в нижнее положение (рисунок 7.29);

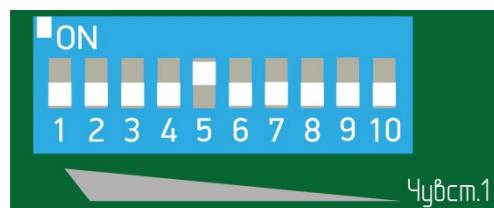


Рисунок 7.29

Отсоединить гермоводы каждого РЧС-Т, вынуть экраны с платой (рисунок 7.30), выдвинуть платы из экрана для обеспечения доступа к регулировочному резистору.

Установить регулировочный резистор (рисунок 7.30) каждого РЧС-Т в положение максимальной чувствительности (вращать по часовой стрелке до упора), при этом сигнальный светодиод БОС может загореться.

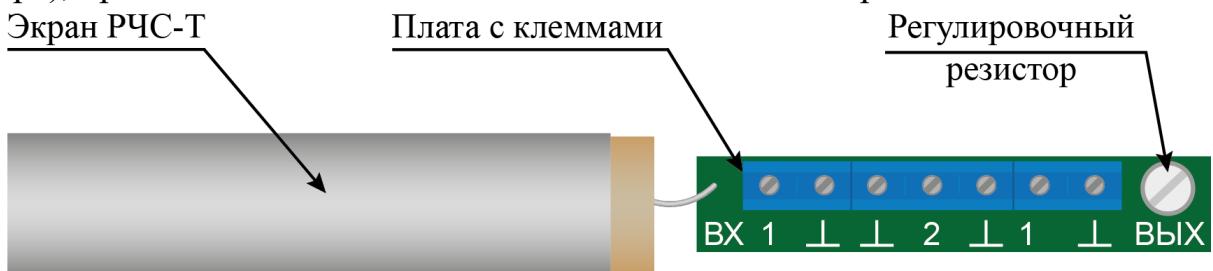


Рисунок 7.30

Выдержать паузу до погасания сигнального светодиода, не более 30 с.

Имитировать попытку несанкционированного проникновения через ворота (калитку) - оказать контрольное механическое воздействие на створку ворот (калитки) или реальную попытку перелаза.

**ВНИМАНИЕ! Оказывать механическое воздействие непосредственно на сенсор ЗАПРЕЩЕНО.**

Для выполнения контрольного механического воздействия необходимо:

– зацепить динамометр за верх каркаса створки ворот (калитки) на расстоянии 80 см от прямого угла узла крепления сенсора и нагрузить динамометр в вертикальном направлении вниз с фиксированным усилием в диапазоне от 40 до 50 кг;

– зафиксировать состояние сигнального светодиода: светодиод должен загореться - извещатель перешел в режим «Тревога»; при необходимости, увеличить чувствительность БОС (п.7.2.3).

Повторить контрольное механическое воздействие для каждого сенсора.

Изменяя чувствительность БОС (п.7.2.3), добиться, чтобы один из сенсоров при каждом контролльном механическом воздействии, не переходил в режим «Тревога», а остальные – переходили.

Результат: данный сенсор является наименее чувствительным.

**7.7.2.2.2 Настройка требуемой обнаружительной способности наименее чувствительного сенсора (определение оптимальной настройки БОС)**

Постепенно увеличивая чувствительность БОС (п.7.2.3), добиться того, чтобы при каждом контролльном механическом воздействии на створку (калитку) с установленным на нее наименее чувствительным сенсором, извещатель каждый раз переходил в режим «Тревога».

Результат: найдена оптимальная настройка чувствительности БОС.

**7.7.2.2.3 Настройка (выравнивание) чувствительности сенсоров по уровню наименее чувствительного сенсора**

Уменьшить чувствительность БОС на одну ступень регулировки чувствительности (п.7.2.3).

Оказывать контрольные механические воздействия на створки с более чувствительными сенсорами. Постепенно поворачивая против часовой стрелки регулировочные резисторы РЧС-Т этих сенсоров, добиться того, чтобы при механическом воздействии на створки ворот, на которых они установлены, извещатель не переходил в режим «Тревога».

#### 7.7.2.2.3 Настройка оптимальной чувствительности БОС. Проверка настройки извещателя

Увеличить чувствительность БОС на одну ступень (вернуться к оптимальной настройке чувствительности БОС) и повторить контрольные механические воздействия на каждую створку (на каждый сенсор). Настройкой РЧС-Т наиболее чувствительных сенсоров добиться, чтобы при каждом контролльном воздействии извещатель переходил в режим «Тревога» на оптимальной чувствительности БОС и не переходил при меньшей чувствительности БОС.

Результат: сигналы всех сенсоров выведены на единый уровень и установлена оптимальная чувствительность БОС. Извещатель настроен.

#### 7.4.2.1 Приведение извещателя в исходное состояние после настройки

Привести извещатель в исходное состояние:

- клеммные блоки РЧС-Т вставить в экраны и установить в корпуса, ввернуть гермоводы и затянуть накидные гайки;
- оказав контрольные воздействия на створки ворот (калитки), убедиться, что извещатель переходит в режим «Тревога» и после снятия воздействий возвращается в режим «Охрана»;
- отключить сигнальный светодиод БОС, установив флагок выключателя (поз.3 рисунок 7.1) в левое положение (положение «1») (рисунок 7.31);

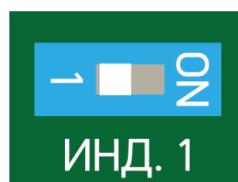


Рисунок 7.31

- закрыть крышку БОС и опечатать.

## **7.8 Порядок настройки сенсоров, смонтированных на воротах (калитке), при включении ворот (калитки) в единую зону охраны с участком заграждения периметра**

### **7.8.1 Подготовка к работе:**

Настроить чувствительность извещателя по участку заграждения периметра, в которую включены ворота (калитка), по соответствующим пунктам раздела 7 настоящей ИМ. В дальнейшем настройку БОС не изменять.

### **7.8.2 Настройка чувствительности сенсоров:**

**ВНИМАНИЕ! Настройку чувствительности сенсоров проводить только при отсутствии осадков, чтобы исключить попадания влаги внутрь регулятора чувствительности сенсора (РЧС-Т).**

– отсоединить гермоводы каждого РЧС-Т, вынуть экраны с платой (рисунок 7.32), выдвинуть платы из экрана для обеспечения доступа к регулировочному резистору;

– установить регулировочный резистор (рисунок 7.32) каждого РЧС-Т в положение максимальной чувствительности (вращать по часовой стрелке до упора), при этом сигнальный светодиод БОС может загореться;

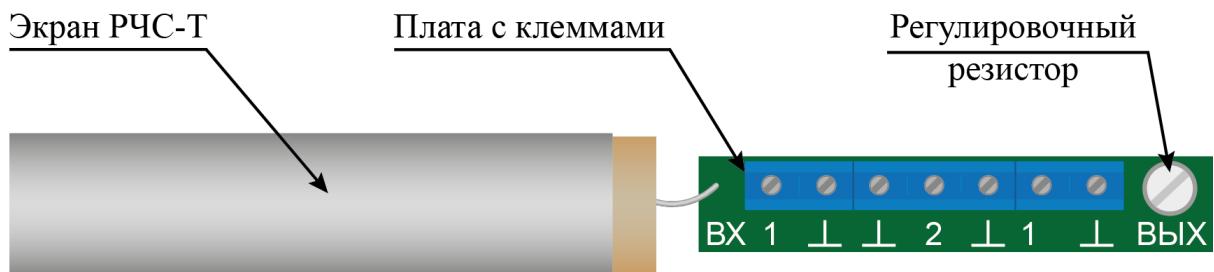


Рисунок 7.32

- выдержать паузу до погасания сигнального светодиода, не более 30 с;
- имитировать попытку несанкционированного проникновения через ворота (калитку) - оказать контрольное механическое воздействие на ворота (калитку) или реальную попытку перелаза.

**ВНИМАНИЕ! Оказывать механическое воздействие непосредственно на сенсор ЗАПРЕЩЕНО.**

Для выполнения контрольного механического воздействия необходимо:

- зацепить динамометр за верх каркаса створки ворот (калитки) на расстоянии 80 см от прямого угла узла крепления сенсора и нагрузить его в

вертикальном направлении вниз с фиксированным усилием в диапазоне от 40 до 50 кг;

- зафиксировать состояние сигнального светодиода: светодиод должен загореться - извещатель перешел в режим «Тревога»;
- регулировкой положения движка резистора РЧС-Т каждого сенсора, добиться того, чтобы при каждом контролльном механическом воздействии на створки ворот (калитку) на которых они установлены, извещатель переходил в режим «Тревога» и не переходил в «Тревогу» при аналогичных контрольных воздействиях с усилием менее 10 кг.

Привести извещатель в исходное состояние:

- клеммные блоки РЧС-Т вставить в экраны и установить в корпуса, ввернуть гермовводы и затянуть накидные гайки;
- отключить сигнальный светодиод БОС, установив флагок выключателя (поз.3 рисунок 7.1) в левое положение (положение «1») (рисунок 7.49), закрыть крышку БОС.

## **8 Комплексная проверка**

8.1 Комплексная проверка функционирования извещателя проводится при испытаниях системы охраны периметра (комплекса технических средств охраны) на соответствие техническому заданию на систему (комплекс).

8.2 Для проверки функционирования извещателя в ходе комплексной проверки, контрольное воздействие оказывать с усилием, не менее указанных в п.п. 7.3.2, 7.4.2, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.2 и 7.8.2.

## **9 Обкатка**

9.1 Самостоятельной обкатки извещателю не требуется.

9.2 Обкатка извещателя проводится в составе системы охраны периметра (комплекса технических средств охраны) в соответствии с техническим заданием на систему (комплекс).

## **10 Сдача смонтированного и состыкованного изделия**

10.1 По окончании обкатки оформить протоколы и акт приемосдаточных испытаний, сделать все необходимые записи в паспорте и сдать объект под охрану в соответствии с инструкцией, действующей на охраняемом объекте.

## Приложение А

### (справочное)

#### Материалы, приборы и инструмент, используемые при монтаже извещателя

А.1 Материалы и инструмент, используемые при монтаже извещателя приведены в таблице А.1

Таблица А.1 – Перечень приборов, инструмента и материалов

Наименование и тип	Количество	Примечание
<b>Приборы и инструмент</b>		
Прибор комбинированный Ц4342-М1*	1 шт.	Класс точности 2,5/4,0 Пределы измерений: $U_{\text{пост.}} - 0,1 \div 1000 \text{ В};$ $U_{\text{перем.}} - 1 \div 1000 \text{ В};$ $I_{\text{пост.}} - 0,05 \text{ мА} \div 2,5 \text{ А};$ $I_{\text{перем.}} - 0,25 \div 2,5 \text{ А};$ $R - 0,3 \div 10000 \text{ кОм.}$
Омметр (тестер) DT-830B*	1 шт.	Пределы измерений: $R - 200 \text{ Ом} \div 2 \text{ МОм}$
Мегоомметр ЭС 0202/1-Г	1 шт.	Пределы измерений: $R - 5 \div 10^3 \text{ МОм}$
Динамометр МЕГЕОН 04200	1 шт.	Пределы измерений: минимальный – 0,02 кН максимальный – 0,2 кН
Ключ гаечный 7811-0478 ГОСТ 2839-80	1 шт.	21x24
Кусачки ГОСТ 28037-89	1 шт.	
Нож-резак	1 шт.	
Отвертка под винт и шуруп с крестообразным шлицем ГОСТ 17199-88	1 шт.	Тип рабочей части РН 1
Отвертка под винт и шуруп с крестообразным шлицем ГОСТ 17199-88	1 шт.	Тип рабочей части РН 2
Отвертка под винт и шуруп с прямым шлицем ГОСТ 17199-88	1 шт.	Размеры лопатки: ширина 3 мм, толщина 0,5 мм
Отвертка под винт и шуруп с прямым шлицем ГОСТ 17199-88	1 шт.	Размеры лопатки: ширина 5 мм, толщина 1 мм
Плоскогубцы ГОСТ Р 53925-2010	1 шт.	
Пресс-клещи КО-01	1 шт.	Сечение $1,5 \div 6,0 \text{ мм}^2$
<b>Материалы</b>		
Ветошь х/б ГОСТ 4643-75	0,5 кг	
Марля бытовая х/б ГОСТ 11109-90	1 м <sup>2</sup>	
Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем ГОСТ 16124-86	1 шт.	

«\*» – Разрешается применять аналогичные средства измерения с характеристиками не хуже указанных в таблице А.1.